




WAM®

WAMGROUP®

2

MAINTENANCE

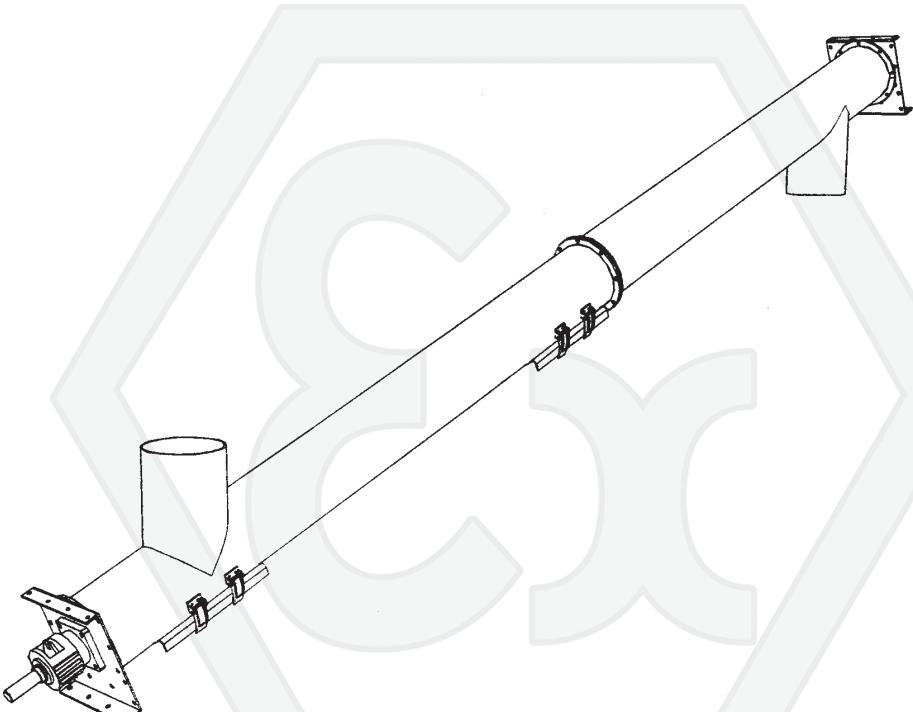

TX ATEX

CE Ex II 3 D c 135°C (T4)

- STAINLESS STEEL TUBULAR SCREW
INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE
- ROHRSCHNECKEN AUS EDELSTAHL
EINBAU-, BETRIEBS-, UND WARTUNGSANLEITUNG
- VIS TUBULAIRE EN ACIER INOX
INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
- COCLEA TUBOLARE IN ACCIAIO INOX
INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

All rights reserved © WAMGROUP

CATALOGUE No. WA.00505 TXEX M.

ISSUE
A3

CIRCULATION
100

LATEST UPDATE
11.07



COD. 063001308



®
WAM®

All the products described in this catalogue are manufactured according to **WAM® S.p.A. Quality System procedures**.

The Company's Quality System, certified in July 1994 according to International Standards **UNI EN ISO 9002-94** and extended to **UNI EN ISO 9001-2000** in October, 2002, ensures that the entire production process, starting from the processing of the order to the technical service after delivery, is carried out in a controlled manner that guarantees the quality standard of the product.

Alle in diesem Katalog beschriebenen Erzeugnisse werden in Konformität mit dem Qualitätssystem der WAM® S.p.A. hergestellt.

Das im Juli 1994 zertifizierte Qualitätssystem entspricht der Norm UNI EN ISO 9002-94 (im Oktober 2002 auf UNI EN ISO 9001-2000 erweitert) und gewährleistet dem Kunden eine strenge Qualitätskontrolle in jeder Phase des Produktionprozesses bis hin zum Kundendienst nach Auslieferung der Ware.

Tous les produits décrits dans ce catalogue ont été réalisé selon les modalités opérationnelles définies **Système de Qualité de WAM® S.p.A.**

Le système de Qualité de l'entreprise, certifié au mois de juillet 1994 en conformité aux Normes Internationales **UNI EN ISO 9002-94** et successivement étendu à **UNI EN ISO 9001-2000** au mois de octobre 2002, est en mesure d'assurer que le procédé entier de production, à partir de la formulation de la commande jusqu'au service technique après la livraison, soit effectué de manière contrôlée et appropriée afin de garantir le standard de qualité du produit.

*Tutti i prodotti descritti in questo catalogo sono stati realizzati secondo modalità operative definite **Sistema Qualità di WAM® S.p.A.***

Il Sistema Qualità aziendale, certificato dal luglio 1994 in conformità alle Normative Internazionali UNI EN ISO 9002-94 e successivamente esteso alle Normative Internazionali UNI EN ISO 9001-2000 nell'ottobre 2002, è in grado di assicurare che l'intero processo produttivo, dalla formulazione dell'ordine fino all'assistenza tecnica successiva alla consegna, venga effettuato in modo controllato ed adeguato a garantire lo standard qualitativo del prodotto.



This publication cancels and replaces any previous edition and revision.

We reserve the right to implement modifications without notice.

This catalogue cannot be reproduced, even partially, without prior consent.

Diese Veröffentlichung annuliert und ersetzt jeder hergehende Edition oder Revision.
WAM® behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Informationen durchzuführen.

Cette publication annule et remplace toutes les autres précédentes.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits.

La reproduction et la publication partielle ou totale de ce catalogue est interdite sans notre autorisation.

Questa pubblicazione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

E' vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.



®
WAM®

TX
ATEX

- INDEX
- INHALTSVERZEICHNIS
- INDEX
- INDICE

11.07

WA.00505.TX EX INDEX

2 MAINTENANCE CATALOGUE

GENERAL STANDARDS.....	ALLGEMEINES.....	M. 01→. 02
WARNING.....	HINWEISE.....	03
DECLARATION OF CONFORMITY.....	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	04→. 07
OPERATION AND MAINTENANCE.....	BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG.....	08→. 38

2 WARTUNGSKATALOG

2 CATALOGUE D'ENTRETIEN

CONSIGNES GÉNÉRALES.....	NORME GENERALI.....	M. 01→. 02
RECOMMANDATIONS.....	AVVERTENZE.....	03
DECLARATION DE CONFORMITE.....	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	04→. 07
UTILISATION ET ENTRETIEN.....	USO E MANUTENZIONE.....	08→. 38

2 CATALOGO DI MANUTENZIONE



WAM®



- GENERAL STANDARDS
- ALLGEMEINES
- CONSIGNES GÉNÉRALES
- NORME GENERALI

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 01

GENERAL STANDARDS

This "USE AND MAINTENANCE" booklet constitutes an integral part of the equipment, and must be available at hand for personnel involved in machine conduction and maintenance.

The user, the conductor, and maintenance personnel must be familiar with the contents of this booklet. The descriptions and illustrations in this publication are not to be considered as binding. With the basic features of the machines as described, the manufacturer reserves every right to make modifications to parts, details and accessories considered to be necessary for improving the product for constructional or commercial reasons, at any time without any obligation to update the publication immediately.

The latest updated version of this catalogue is available on the website www.wamgroup.com. If a WAM® made electric motor is present download the manual from the website:

www.wamgroup.com.

ALLGEMEINES

Dieses Handbuch „GEBRAUCH UND WARTUNG“ stellt den integrerenden Teil der Einrichtung dar und muss daher dem zuständigen Bedien- und Wartungspersonal gut zugänglich zur Verfügung gehalten werden.

Der Anwender, der Bediener und der Instandhalter haben die Verpflichtung, den Inhalt dieses Handbuchs zu kennen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen und Darstellungen verstehen sich ohne Gewähr.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, unter Beibehaltung der wesentlichen Eigenschaften der beschriebenen Maschinen etwaige Änderungen an Organen, Teilen und Zubehör vorzunehmen, die im Zuge der Produktverbesserung erforderlich sind oder aus konstruktiven oder kommerziellen Erfordernissen ausgeführt werden. Diese Änderung können jederzeit vorgenommen werden und verpflichten ihn nicht, diese Veröffentlichung rechtzeitig auf den neuesten Stand zu bringen.

Die jeweils auf dem neuesten Stand befindliche Version dieses Katalogs ist auf der Website www.wamgroup.com erhältlich.

Falls ein Elektromotor vom Fabrikat WAM® vorhanden ist, das Handbuch von der Website www.wamgroup.com herunterladen.

DECLARATION OF CONFORMITY

The equipment is accompanied by a declaration of conformity to existing regulations, but, since it is a component to be added to a complete plant, its safety is connected to compliance with all the directives applicable in final assembly of the machine.

Improper use of the screw conveyor without following the instructions in this manual frees WAM® of all responsibility for poor working of the screw conveyor. As this is a subject in the process of significant technical and normative evolution, WAM® reserves the right to upgrade its products as fast as possible with all the technological know-how and official standards applicable (EN, UNI) which are available from time to time.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Gerät wird durch eine den geltenden Richtlinien entsprechende Konformitätserklärung begleitet, aber als Bestandteil, das in eine vollständige Anlage einzubauen ist, ist seine Sicherheit mit der Beachtung aller Richtlinien verbunden, die an den Zusammenbau der endgültigen Maschine anwendbar sind.

Jede bestimmungswidrige Benutzung der Schnecke ohne Befolgung der Angaben dieses Handbuchs enthebt Firma WAM® jeglicher Haftung hinsichtlich einer schlechten Funktionierung der Schnecke selbst.

Da es sich um Produkte handelt, die einer schnellen technischen und normativen Entwicklung unterliegen, behält WAM® sich vor, die eigenen Erzeugnisse so schnell wie möglich an alle technologischen Erkenntnisse und die anwendbaren offiziellen Normen (EN, UNI) anzupassen, die von Fall zu Fall erforderlich werden.

CONSIGNES GÉNÉRALES

Cette notice "D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN" forme partie intégrante de l'équipement et elle doit être facilement repérable par le personnel préposé aux opérations de fonctionnement et d'entretien.

L'utilisateur, le conducteur, le préposé à l'entretien ont l'obligation de connaître le contenu de cette notice. Les descriptions et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies sans engagement.

Les caractéristiques essentielles des machines décrites étant entendues, le constructeur se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans engagement de mettre à jour en temps utile cette publication, des modifications aux organes, pièces et accessoires qu'il retiendra avantagées pour l'amélioration du produit ou pour des exigences de fabrication ou de commercialisation.

La version toujours mise à jour de ce catalogue est disponible sur le site internet

www.wamgroup.com.

Si'il est présent le moteur électrique WAM®, télécharger le manuel du site:

www.wamgroup.com.

NORME GENERALI

Il presente libretto "USO E MANUTENZIONE" costituisce parte integrante della attrezzatura, e deve essere facilmente reperibile dal personale addetto alla conduzione ed alla manutenzione.

L'utente, il conduttore, l'addetto alla manutenzione hanno l'obbligo di conoscere il contenuto del presente libretto. Le descrizioni e le illustrazioni contenute nella presente pubblicazione si intendono non impegnative.

Fermo restando le caratteristiche essenziali delle macchine descritte, il costruttore si riserva il diritto di apportare le eventuali modifiche di organi, dettagli ed accessori che riterrà convenienti per il miglioramento del prodotto, o per esigenze di carattere costruttivo o commerciale, in qualunque momento e senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione. La versione sempre aggiornata del presente catalogo è reperibile sul sito internet

www.wamgroup.com

Se è presente il motore elettrico WAM®, scaricare il manuale dal sito: www.wamgroup.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareillage est accompagné d'une déclaration de conformité aux directives en vigueur, mais en tant que composant devant s'intégrer dans une installation complète, sa sécurité est étroitement liée au respect de toutes les directives applicables dans l'assemblage de la machine finale.

Toute utilisation impropre de la vis sans suivre les indications du présent manuel dégage WAM® de toutes responsabilités ayant trait à un mauvais fonctionnement de la vis elle-même.

Etant donné qu'il s'agit d'une matière en forte évolution technique et réglementaire, WAM® se réserve d'adapter avec rapidité ses propres produits manufacturés à toutes les connaissances technologiques et les normes officielles applicables (EN, UNI) au fur et à mesure de leur parution.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

L'apparecchiatura è accompagnata da una dichiarazione di conformità alle direttive vigenti, ma, in quanto componente da integrarsi in un impianto completo, la sua sicurezza è legata al rispetto di tutte le direttive applicabili nell'assemblamento della macchina finale.

Ogni utilizzo improprio della cicala senza seguire le indicazioni del presente manuale solleverà la WAM® da ogni responsabilità inerente ad un cattivo funzionamento della cicala stessa.

Trattandosi di materia in forte evoluzione tecnica e normativa, WAM® si riserva di adeguare con la massima celerità i propri manufatti a tutte le conoscenze tecnologiche e le norme ufficiali applicabili (EN, UNI) che di volta in volta si rendessero disponibili.



WAM®



- GENERAL STANDARDS
- ALLGEMEINES
- CONSIGNES GÉNÉRALES
- NORME GENERALI

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 02

**DECLARATION
OF CONFORMITY**

According to the provisions of Atex Directive 94/9/EC (An. para. A and B), WAM® issues a declaration of conformity and affixes the CE mark on screw feeders as satisfying the definition of "equipment" as per Art. 1 para. 3-a.

The above declaration according to the provisions of the Directive 98/37/EC (Machine Directive) is to be understood as "declaration of incorporation of a sub-unit" (Ann. II B). In this respect, the safety of the application that involves the screw feeder must be integrated by the user who must always make provision for connecting the machine's inlet and outlet spouts rigidly in such a manner as to guarantee a fixed guard for the operators.

**KONFORMIT
ÄTSEERKLÄRUNG**

Im Sinne der ATEX-Richtlinie 94/9/EG (Anl. X, Abschnitte A, B) stellt WAM® eine Konformitäts-erklärung aus und bringt auf den Schnecken die CE-Kennzeichnung an, was der Bezeichnung „Geräte“ von Art. 1 Abschnitt 3-a entspricht.

Die besagte Erklärung im Sinne der Richtlinie 98/37/EG (Maschinenrichtlinie) ist als „Erklärung zum Einbau in eine Baugruppe“ (Anl. II B) zu verstehen. In diesem Hinblick ist die Sicherheit der Anwendung, welche die Schnecke betrifft, vom Betreiber zu integrieren, der immer dafür sorgen muss, die Ein- und Auslauföffnungen der Maschine starr anzuschließen, damit eine feste Schutzausrüstung für die Arbeitnehmer gewährleistet wird.

**DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ**

Aux termes de la directive Atex 94/9/CE (All. X paragraphes A,B) WAM® délivre une déclaration de conformité et appose le marquage CE sur les vis sans fin, comme satisfaisants la définition de "appareils" donnée par l'art. 1 par.3-a.

Aux termes de la directive 98/37/CE (Directive Machines) cette déclaration est entendue comme "déclaration d'incorporation d'un sous-ensemble" (Ann. II B). A ce propos la sécurité de l'application qui implique la vis sans fin doit toujours prévoir un raccordement rigide des bouches d'entrée (chargement) et de sortie (déchargement) de la machine afin de garantir une protection fixe pour les opérateurs.

**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ**

Ai sensi della direttiva Atex 94/9/CE (All. X paragrafi A,B) WAM® rilascia una dichiarazione di conformità ed appone la marcatura CE sulle coclee, come soddisfacenti la definizione di "apparecchi" data dall'art. 1 parag.3-a.

La suddetta dichiarazione ai sensi della direttiva 98/37/CE (Direttiva Macchine) è da intendersi come "dichiarazione di incorporazione di un sottoinsieme" (All. II B). A tal proposito la sicurezza dell'applicazione che coinvolge la coclea deve essere integrata dall'utilizzatore il quale deve sempre provvedere a collegare rigidamente le bocche di carico e di scarico della macchina in modo da garantire un riparo fisso per gli operatori.



WAM®




- WARNING
- HINWEISE
- RECOMMANDATIONS
- AVVERTENZE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 03

WARNINGS	HINWEISE	RECOMMANDATIONS	AVVERTENZE
<p>The manufacturer shall be relieved of all responsibility concerning the safety of persons and objects and operations if the truck loading and unloading operations, transport, positioning at the worksite, use, repairs, maintenance are not carried out in conformity with the instructions in this manual.</p> <p>Similarly the manufacturer shall not be responsible if the screw conveyor is used:</p> <ul style="list-style-type: none"> - improperly; - by unauthorized and/or unskilled personnel; - with modifications to the original configuration; - with spare parts that are not original; - in a manner non conforming to existing standards and legislation; - non conforming to the recommendations in this manual or on the warning and hazard notices on the machine. <p>The user is obliged to carefully check that the work area is clear of obstacles, persons, and machines with potential risk, before carrying out any operation.</p> <p>Lifting, transport, installation at the worksite, set-up, checking stability and operations, routine and extraordinary maintenance, etc. must be carried out by qualified authorized personnel according to the instructions in this manual and in compliance with the existing safety regulations. When positioning the screw conveyor at the worksite, the screw conveyor must be earthed.</p> <p>It is forbidden to carry out maintenance, repairs or modifications with the screw conveyor in operation.</p> <p>For every operation, it is compulsory to disconnect all the electric power supplies to the screw conveyor.</p> <p>It is forbidden to remove the guards and safeties present on the machine.</p> <p>Before startup, make sure all the guards are installed correctly.</p>	<p>Der Hersteller betrachtet sich jeglicher Haftung hinsichtlich der Sicherheit von Personen, Sachen und Betrieb entbunden, falls das Auf- und Abladen vom Lkw, Transport, Aufstellung auf der Baustelle, Gebrauch, Reparaturen, Wartung etc. nicht gemäß der in diesem Handbuch beschriebenen Hinweise ausgeführt werden.</p> <p>Gleichermaßen betrachtet der Hersteller sich in keinerlei Weise verantwortlich, falls die Schnecke wie folgt benutzt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestimmungswidrig; - durch Personal, das nicht befugt und/oder ausreichend angewiesen ist; - mit Änderungen im Bezug zur ursprünglichen Konfiguration; - mit Einbau von Ersatzteilen, die keine Originale sind; - nicht entsprechend der augenblicklich geltenden Normen und Gesetze; - nicht entsprechend der Empfehlungen dieses Hand buchs oder der Hinweis- und Warnschilder, die auf der Maschine angebracht sind. <p>Der Anwender ist dazu verpflichtet, vor der Ausführung irgendeines Vorgangs sehr aufmerksam zu prüfen, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen, Personen und Maschinen ist, die eine mögliche Gefahrenquelle darstellen.</p> <p>Heben, Transport, Installation auf der Baustelle, Inbetriebnahme, Standsicherheits- und Funktionstests, regelmäßige und außerordentliche Wartung etc. müssen durch qualifiziertes und befugtes Personal vorgenommen werden, das gemäß der Anweisungen, die in diesem Handbuch stehen, und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsbestimmungen vorzugehen hat.</p> <p>Bei der Positionierung der Schnecke auf der Baustelle muss diese geerdet werden.</p> <p>Es ist verboten, die laufende Schnecke zu warten, zu reparieren oder zu ändern.</p> <p>Vor jedem Eingriff ist es unbedingt erforderlich, alle elektrischen Verbindungen der Schnecke abzuklemmen.</p> <p>Es ist verboten, die Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, die auf der Maschine vorhanden sind, zu entfernen.</p> <p>Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass alle Schutzvorrichtungen korrekt installiert sind.</p>	<p>Le constructeur se considère dégagé de toute responsabilité concernant la sécurité des personnes, des choses et du fonctionnement si les opérations de chargement et de déchargement du camion, transport, positionnement sur chantier, utilisation, réparations, entretiens, etc. n'ont pas été effectuées conformément aux recommandations décrites dans cette notice d'instructions.</p> <p>De même le constructeur ne pourra être considéré responsable si la vis a été utilisée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de manière impropre; - par du personnel non autorisé et/ou pas suffisamment formé; - avec des modifications par rapport à la configuration originale; - avec introduction de pièces détachées non d'origine; - de manière non conforme à la réglementation et à la législation en vigueur; - de manière non conforme aux recommandations fournies dans la présente notice ou par les plaques signalétiques apposées sur la machine. <p>L'utilisateur a l'obligation de vérifier avec la plus grande attention, avant d'effectuer une quelconque opération, que la zone de travail est dégagée de tout obstacle, personnes, machines pouvant représenter une source de potentiel danger.</p> <p>Les opérations de soulèvement, le transport, le montage sur chantier, la mise en service, les vérifications de stabilité et de fonctionnement, les entretiens ordinaires et extraordinaires, etc. doivent être effectuées par du personnel qualifié et autorisé, lequel doit intervenir suivant les indications indiquées dans la présente notice d'instructions et dans le respect des normes de sécurité en vigueur.</p> <p>Au moment du positionnement sur chantier, la vis doit être reliée électriquement à la terre.</p> <p>Il est interdit d'effectuer des opérations d'entretien, des réparations ou des modifications quand la vis est en marche.</p> <p>Avant toute opération il est obligatoire de débrancher toutes les alimentations électriques de la machine.</p> <p>Il est interdit d'enlever les protections et les sécurités présentes sur la machine.</p> <p>Avant la mise en marche s'assurer que toutes les protections sont montées correctement.</p>	<p>Il costruttore si riterrà sollevato da qualsiasi responsabilità inerente la sicurezza delle persone, delle cose e di funzionamento qualora le operazioni di carico e scarico da autocarro, trasporto, posizionamento in cantiere, utilizzo, riparazioni, manutenzioni, ecc. non siano eseguite conformemente alle avvertenze descritte nel presente manuale.</p> <p>Analogamente il costruttore non si riterrà in alcun modo responsabile qualora la coclea venga utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impropriamente; - da personale non autorizzato e/o non sufficientemente addestrato; - con modifiche rispetto alla configurazione originale; - con inserimento di parti di ricambio non originali; - non conformemente alla normativa e legislazione attualmente vigente; - non conformemente a quanto raccomandato nel presente manuale o sulle targhette di avvertenza e pericolo applicata sulla macchina. <p>Per l'utente è fatto obbligo di verificare con la massima attenzione, prima di eseguire qualsiasi operazione, che la zona di lavoro sia libera da ostacoli, persone, macchine potenziali fonti di pericolo.</p> <p>Le operazioni di sollevamento, trasporto, installazione in cantiere, la messa in funzione, le verifiche di stabilità e funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc., devono essere svolte da personale qualificato ed autorizzato, il quale deve operare secondo le indicazioni riportate nel presente manuale e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.</p> <p>All'atto del posizionamento in cantiere la coclea deve essere collegata elettricamente a terra. È vietato manutenzione, eseguire riparazioni o modifiche con la macchina in funzione.</p> <p>Prima di ogni operazione è obbligatorio scollegare tutte le alimentazioni elettriche della macchina.</p> <p>E' vietato rimuovere le protezioni e le sicurezze presenti sulla macchina.</p> <p>Prima dell'avviamento assicurarsi che tutte le protezioni siano correttamente installate.</p>

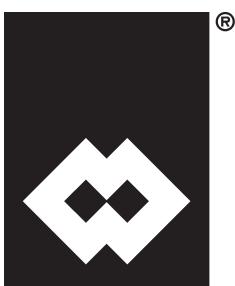

WAM®

Powder Handling - Dust Filtration - Flow Control - Components



WAM® S.p.A.

Via Cavour, 338 – I - 41030 Ponte Motta, Cavezzo (MO)
ITALY

DECLARATION OF CONFORMITY with the Directives of the European Union

WAM® Screw Conveyors TX ATEX (Code: TXE_Z..., TXC_Z..., TXS_Z...)
are manufactured in conformity with the following directives:

- Directive "Machines" 98/37/CE of 22nd June, 1998
- Directive "ATEX" 94/9/CE of 23rd March, 1994
- Directive "Electromagnetic Compatibility" 89/336/CE of 3rd May, 1989

The conformity has been verified according to the conditions included in the following standard documents:

- | | |
|--------------|----------------|
| • EN 1127-1 | • EN 292-1-2 |
| • EN 13463-1 | • EN 294 |
| • EN 1050 | • EN 626-1 |
| | • EN 50081-1-2 |
| | • EN 50082-1-2 |


CE  II 3 D 135°C (T4)

Environmental temperature - 20°C / + 40°C
Temperature of material handled < 40° C

This equipment must never be put into operation before the machine or plant into which it has been integrated has been declared in conformity with the Directives in force.

Ponte Motta, 1st November, 2003
WAM S.p.A.

William Fantini
(General Manager)

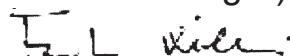



WAM®




- DECLARATION OF CONFORMITY
- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
- DECLARATION DE CONFORMITE
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 05

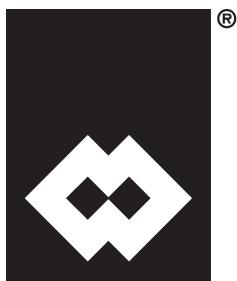

WAM®



Powder Handling - Dust Filtration - Flow Control - Components

WAM® S.p.A.

Via Cavour, 338 – I - 41030 Ponte Motta, Cavezzo (MO)
ITALIEN

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG mit den Direktiven der Europäischen Union

Die Schneckenförderer der Baureihe TX ATEX von WAM®

(Code: TXE_Z..., TXC_Z..., TXS_Z...) wurde

konstruiert und wird gefertigt in Konformität mit den folgenden Direktiven:

- Direktive "Maschinen" 98/37/CE vom 22. Juni 1998
- Direktive "ATEX" 94/9/CE vom 23. März 1994
- Direktive "Elektromagnetische Kompatibilität" 89/336/CE vom 3. Mai 1989

Die Konformität wurde gemäß den in den folgenden Normendokumenten enthaltenen Bedingungen verifiziert:

- | | |
|--------------|----------------|
| • EN 1127-1 | • EN 292-1-2 |
| • EN 13463-1 | • EN 294 |
| • EN 1050 | • EN 626-1 |
| | • EN 50081-1-2 |
| | • EN 50082-1-2 |

CE II 3 D 135°C (T4)

Umgebungstemperatur - 20°C / + 40°C


Temperatur des behandelten Materials < 40° C

Diese Geräte dürfen niemals in Betrieb genommen werden, bevor die Maschine/Anlage, in welche sie integriert werden, für konform mit den gültigen Direktiven erklärt wurde.

Ponte Motta, den 1. November 2003

WAM S.p.A.

William Fantini
(Geschäftsführer)

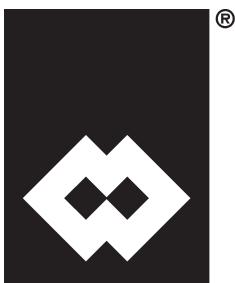**WAM®**

Powder Handling - Dust Filtration - Flow Control - Components

**WAM® S.p.A.**

Via Cavour, 338 – I - 41030 Ponte Motta, Cavezzo (MO)
ITALIE

**DECLARATION DE CONFORMITE
aux Directives de l'Union Européenne**

La famille des transporteurs à vis sans fin TX ATEX

(Code: TXE_Z..., TXC_Z..., TXS_Z...) a
été projetée et produite en conformité aux directives suivantes:

- Directive "Machines" **98/37/CE** du 22 Juin 1998
- Directive "ATEX" **94/9/CE** du 23 Mars 1994
- Directive "Compatibilité électromagnétique" **89/336/CE** du 3 May 1989

La conformité a été vérifiée sur la base des conditions requises par les normes ou les documents normatifs reportés de suite:

- | | |
|--------------|----------------|
| • EN 1127-1 | • EN 292-1-2 |
| • EN 13463-1 | • EN 294 |
| • EN 1050 | • EN 626-1 |
| | • EN 50081-1-2 |
| | • EN 50082-1-2 |

CE Ex II 3 D 135°C (T4)

Température ambiante - 20°C / + 40°C

Température du matériau transporté < 40°C

Cet appareil ne doit jamais être mis en service avant que la machine dans laquelle il a été incorporé n'ait pas été déclaré en conformité aux dispositions des directives en vigueur.

Ponte Motta, le 1 novembre 2003
WAM S.p.A.

William Fantini
(Directeur Général)





WAM®




- DECLARATION OF CONFORMITY
- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
- DECLARATION DE CONFORMITE
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 07

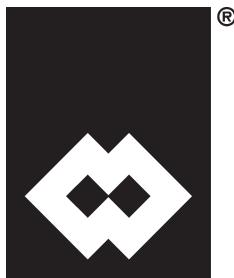

WAM®

Powder Handling - Dust Filtration - Flow Control - Components



WAM® S.p.A.

Via Cavour, 338 – I - 41030 Ponte Motta, Cavezzo (MO)
ITALIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' alle Direttive Della Comunità Europea

La famiglia delle coclee **TX ATEX** (Code: TXE_Z..., TXC_Z..., TXS_Z...) è stata progettata e costruita in conformità alle direttive:

- Direttiva "Macchine" **98/37/CE** del 22 giugno 1998
- Direttiva "ATEX" **94/9/CE** del 23 marzo 1994
- Direttiva "Compatibilità Elettromagnetica" **89/336/CE** del 3 maggio 1989

La conformità è stata verificata sulla base dei requisiti delle norme o dei documenti normativi riportati di seguito:

- | | |
|--------------|----------------|
| • EN 1127-1 | • EN 292-1-2 |
| • EN 13463-1 | • EN 294 |
| • EN 1050 | • EN 626-1 |
| | • EN 50081-1-2 |
| | • EN 50082-1-2 |

CE II 3 D 135°C (T4)

Temperatura ambiente - 20°C / + 40°C

Temperatura del materiale trasportato < 40° C

La presente apparecchiatura non deve essere messa in servizio prima che la macchina all'interno della quale sia stata incorporata non sia stata dichiarata conforme alle disposizioni delle Direttive vigenti.

Ponte Motta, 1 Novembre 2003
WAM S.p.A.

William Fantini
(General Manager)

ADDRESS OF LOCAL DEALER OR LOCAL SERVICE POINT	ADRESSE DES HÄNDLERS ODER DES KUNDENDIENSTES VOR ORT	ADRESSE DU REVENDEUR OU DU SERVICE APRES-VENTE LOCAL	INDIRIZZO RIVENDITORE O PUNTO DI ASSISTENZA LOCALE									
IDENTIFICATION OF THE EQUIPMENT	IDENTIFIKATION DES GERÄTS	IDENTIFICATION DE LA MACCHINA	IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA									
For a correct identification of the equipment please refer to the code number shown on the acknowledgement of order, on the invoice and on the equipment itself.	Zur eindeutigen Identifikation der Schnecke ist auf die Seriennummer Bezug zu nehmen. Diese befindet sich in der Auftragsbestätigung, in der Rechnung und auf dem Typenschild der Schnecke.	Pour l'identification correcte de la machine il faut se référer au numéro de matricule qui se trouve sur la confirmation de commande, sur la facture et sur la plaque de la machine-même.	Per una corretta identificazione della macchina, bisogna fare riferimento al numero di matricola che si trova sulla conferma d'ordine, sulla fattura e sulla targhetta posta sulla macchina stessa.									
1) Machine code. 2) Machine registration code. 3) Group and category	<p>Type ① Year Product</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Serial No ②</td> <td>OP.</td> </tr> <tr> <td> II 3 D c 135°C (T4) ③</td> <td>Tamb.-20°C / +40°C Rotating direction</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001-2000</td> </tr> <tr> <td> WAM s.p.a.</td> <td>via Cavour 338 - Ponte Motta di Cavezzo (MO) - ITALY</td> </tr> </table> <p>COD: 2067564 1A VERS: 01</p>	Serial No ②	OP.	II 3 D c 135°C (T4) ③	Tamb.-20°C / +40°C Rotating direction	CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001-2000		WAM s.p.a.	via Cavour 338 - Ponte Motta di Cavezzo (MO) - ITALY	<p>1) Gerätencode 2) Geräte-Serien-Nr. 3) Gruppe und Kategorie</p> <p>INDIKATIONEN ZUR BENUTZUNG Es bestehen keine Kontraindikationen zur Benutzung, sofern die allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen für Geräte dieser Art sowie die in dieser Dokumentation enthaltenen, speziellen Vorschriften befolgt werden.</p> <p>MIT FINISHGRAD „F“ SIND DIE HIER ANGEFÜHRTE SCHNECKEN ZUM HANDLING VON Nahrungsmitteln geeignet.</p>	<p>1) Code de la machine. 2) Sigle numéro de matricule machine. 3) Groupe et catégorie</p> <p>INDICATIONS A L'UTILISATION Il n'y a aucune contreindication à l'utilisation si les précautions normales pour machines de ce type sont observées ensemble aux indications contenues dans ce catalogue.</p> <p>AVEC FINITION «F» CES MACHINES SONT APPROPRIÉES AU TRANSPORT DE PRODUITS ALIMENTAIRES.</p>	<p>1) Codice macchina. 2) Sigla matricolare macchina. 3) Gruppo e categoria</p> <p>INDICAZIONI ALL'USO Non vi è nessuna controindicazione all'uso, se vengono osservate le normali precauzioni per macchine di questo tipo unitamente alle indicazioni riportate su questo manuale.</p> <p>QUESTE MACCHINE NELLA VERSIONE FINITURA TIPO «F» SONO IDONEE AL TRASPORTO DI PRODOTTI ALIMENTARI.</p>
Serial No ②	OP.											
II 3 D c 135°C (T4) ③	Tamb.-20°C / +40°C Rotating direction											
CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001-2000												
WAM s.p.a.	via Cavour 338 - Ponte Motta di Cavezzo (MO) - ITALY											
INDICATIONS If the customer follows normal precautions for this type of equipment together with the instructions given in this manual, operation is safe. WITH FINISHING "F" THESE CONVEYORS ARE SUITABLE FOR HANDLING PRODUCTS.	<p>The machine must not be started before the machine itself, as well as the plant it is going to be installed in, have been declared in conformity with the European Machine Directive: 23/07/1998 98/37/CE.</p> <p>It is the plant designer's/plant fitter's responsibility to design and install all necessary protection in order to avoid that breaking and/or yielding of the equipment or of parts of it might damage people and/or parts of the plant (e.g. adequate protection against falling down of the motor, ...).</p> <p>For the handling of products with the following characteristics the plant designer or fitter must provide for appropriate protection devices: dangerous, harmful when touched and/or inhaled, inflammable, explosive, infective.</p>	<p>Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor sowohl es selbst, als auch die Anlage, in die es eingebaut wird, mit den Vorschriften der Maschinenrichtlinien 23/07/1998 98/37/CE für konform erklärt wurde.</p> <p>Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -aufstellers, alle notwendigen Schutzvorrichungen vorzusehen, welche es verhindern, daß durch einen Geräte- oder Teiledefekt Personen- und/oder Sachschäden verursacht werden (z.B. geeigneter Schutz gegen das Herunterfallen des Motors,...).</p> <p>Zum Handling von Medien mit den folgenden Charakteristiken muß der Anlagenbauer bzw. -aufsteller geeignete Schutzmaßnahmen treffen: gefährlich, schädlich wenn in Körperkontakt oder wenn eingeatmet, feuergefährlich, explosiv, ansteckend.</p>	<p>En outre il est interdit de les mettre en fonction avant que la machine/l'installation dans laquelle elles doivent être montées a été conforme aux dispositions pour les machines: 23/07/1998 98/37/CE.</p> <p>Dans ce cadre il est la responsabilité du constructeur de l'installation ou de l'installateur de projeter et d'installer tout équipement de protection nécessaire afin d'éviter que des ruptures et/ou des parties d'elle puissent causer de dégâts à des personnes et/ou des choses (par ex.: des protections appropriées contre la chaleur du moteur,...).</p> <p>L'installateur doit prévoir des dispositifs protectifs appropriés pour la manutention de produits avec les caractéristiques suivantes: nocif au contact et/ou à l'inhalation, inflammable, explosif ou infectieux.</p>									



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE

- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

- UTILISATION ET ENTRETIEN

- USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 09

The machine is designed and constructed for use in zone classified as 22, Group II, Category 3D, and is suitable for handling combustible powders having the chemical-physical features compliant with the following indications, conforming to the indications of ATEX Directive 94/9/CE.

The user must make sure the plant in which the screw conveyor is to be installed is suitably set up with safety devices for protection from risk of explosion before it is started up, and that a "document on protection from explosion" is prepared as envisaged by Directive ATEX 94/92/CE.

The machines are suitable for transporting powders having the following features:

Die Maschine wurde für den Einsatz in der als 22, Gruppe II, Kategorie 3D klassifizierten Zone entwickelt und konstruiert und eignet sich für die Beförderung brennbarer pulverförmiger Stoffe mit physikalischen und chemischen Eigenschaften, so wie es den Angaben der Richtlinie ATEX 94/9/EG entspricht.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Anlage, in welche die Schnecke eingebaut wird, hinsichtlich der Explosionsgefahr angemessen abgesichert wurde, bevor sie in Betrieb genommen wird, und dass außerdem das „Explosionschutzzpapier“ geführt wird, so wie es die Richtlinie ATEX 99/92/EG verlangt.

Diese Schnecken eignen sich zur Beförderung von Schüttgut mit den folgenden Eigenschaften:

La machine a été projetée et réalisée pour être utilisée dans la zone classée 22, Groupe II, Catégorie 3D et elle est indiquée pour le transport de poudres combustibles ayant des caractéristiques chimiques et physiques, conformément aux indications de la Directive ATEX 94/9/CE.

L'utilisateur devra s'assurer que l'équipement dans laquelle sera installée la vis sans fin a été mise en sécurité du point de vue des risques d'explosion avant d'être mise en marche et que le "document sur la protection contre les explosions" a été rédigé comme prévu par la Directive ATEX 99/92/CE.

Les machines sont conçues pour le transport de poudres ayant les caractéristiques suivantes:

La macchina è stata progettata e realizzata per un utilizzo in zona classificata come 22, Gruppo II, Categoria 3D ed è idonea al trasporto di polveri combustibili con caratteristiche chimico-fisiche conformi a quanto sotto riportato, conformemente alle indicazioni della Direttiva ATEX 94/9/CE.

L'utilizzatore dovrà assicurarsi che l'impianto all'interno all'interno del quale verrà installata la coclea sia stato adeguatamente messo in sicurezza da un punto di vista di rischio esplosione prima di essere avviato e che inoltre sia redatto il " documento sulla protezione contro le esplosioni" come previsto dalla Direttiva ATEX 99/92/CE.

Le macchine sono idonee al trasporto di polveri aventi le seguenti caratteristiche:

Environmental and dust parameters (inside-outside) - Umwelt- und Staubparameter (innen/außen) Conditions ambiantes et paramètres des poudres (intérieur-extérieur) - Condizioni ambient. e parametri polveri (int.-est.)	Condition - Bedingungen - Condition - Condizione	Units Maßeinheit	Limits value - Grenzwert Valeur limite - Valore limite
		Unité Unità	Dust - Stäube Poudres - Polveri
Grain size - Korngröße - Granulometrie - Granulometria		µm	> 10
Moisture percentage - Feuchtigkeit in Prozent - Pourcentage d'humidité - Percentuale di umidità		%	>= 7
Minimum ignition temperature of a 5mm layer of dust (LIT(GT)) - Mindestzündtemperatur einer Staubschicht von 5 mm (LIT(GT)) Température minimum d'inflammation d'une couche de poussière de 5 mm (LIT(GT)) Temperatura minima di accensione di uno strato di polvere di 5 mm (LIT(GT))		°C	>= 215
Minimum ignition temperature of suspended dust (MIT) - Mindestzündtemperatur des aufgewirbelten Staubs (MIT) Température minimum d'inflammation poude en suspension (MIT) Temperatura minima di accensione della polvere sospesa (MIT)		°C	>= 210
Minimum ignition energy (MIE) - Mindestzündenergie(MIE) - Energie minimum d'ignition (MIE) - Energia minima di accensione (MIE)		mJ	>= 3
Minimum ignition limited (LEL) - Untere Zündgrenze (LEL) - Limite inférieure d'inflammabilité(LEL) - Limite inferiore di inflammatilità(LEL)		g/m³	>= 30
Maximum explosion pressure (Pmax) - Max. Explosionsdruck (Pmax) Pression maximum d'explosion (Pmax) - Pressione massima di esplosione (Pmax)		bar	< 9
Reduced pressure (Pred)- Reduzierter Druck (Pred) Pression d'explosion réduitee (Pred) - Pressione di esplosione ridotta (Pred)		barg	1
Reactivity parameter (Kst) - (Explosion class ST1-ST2) - Reaktivitätsparameter (Kst) - (Staubexplosionsklasse ST1-ST2) Paramètre de réactivité (Kst) - (classe d'explosivité ST1-ST2) - Parametro di reattività (Kst) - (classe di esplosiones ST1-ST2)		bar m/s	< 200 (ST1) < 300 (ST2)
Surface resistivity - Oberflächenwiderstand - Résistivité superficielle - Resistività superficiale		Ω m	< 1*10¹²
Environmental temperature - Umgebungstemperatur - Température ambiante - Temperatura ambiente		°C	-20° / +40°
Temperature of material handled -Temperatur des behandelten Materials Température du produit manipulé- Temperatura del materiale manipolato		°C	< 40°
DESCRIPTION - BENENNUNG - DESCRIPTION - DESCRIZIONE			
ST.	Explosion class - Explosionsklasse - Classe d'explosibilité - Classe di esplosività		
LIT (GT)	Minimum ignition temperature of a dust layer of 5mm thickness - Minimale Entzündungs temperaturstrato für 5 mm dicke Staub schicht Température minimum d'ignition d'une couche de 5 mm de poussière - Temperatura minima di ignizione di uno strato di 5mm di polvere		
MIT	Minimum ignition temperature - Minimale Entzündungs temperatur - Température minimum d'ignition - Temperatura minima di ignizione		
MIE	Minimum ignition energy - Mindestzündenergie Energia minimum d'igniton - Energia minima di ignizione		
LEL	Lower limit of explosion range - Untere Grenze des Explosionsbereichs Limite inférieure du champ d'explosivité - Limite inferiore del campo di esplosione		
Pmax	Max. pressure developed following deflagration - Max. Explosionsdruck Pression maxi. développée suivant la déflagration - Pressione max. sviluppata a seguito della deflagrazione		
Pred	Reduced explosion pressure - Reduzierter Explosionsdruck - Pression d'explosion réduite - Pressione di esplosione ridotta		
Kst	Deflagration index - Deflagrationsindex - Indice de déflagration - Indice di deflagrazione		

These screw conveyors have been designed to withstand an overpressure of 1 barg.

These screw conveyors are designed and tested for operating in safety conditions with the temperature of the environment and the material between -20°C and +40 °C at environmental pressure.

N.B.: For foodstuffs ask for an appropriate configuration when placing the order.

These screw conveyors have to be installed in such a way as to ensure there is enough room for assembly, dismantling, cleaning and maintenance.

Diese Schnecken wurden konstruiert, um einem Überdruck von 1 barg standhalten zu können.

Diese Schneckenförderer wurden entwickelt, konstruiert und getestet, um unter sicheren Bedingungen fördern zu können, wenn die Umgebungs- und Materialtemperatur bei normalem Umweltdruck zwischen -20°C und +40 °C liegt.

N.B.: Für Nahrungsmittel muss bereits bei Bestellung eine entsprechende Ausführung gefordert werden. Diese Schnecken müssen so eingesetzt werden, dass um sie herum genug Platz für Montage, Demontage, Reinigung und Wartung zur Verfügung steht.

Ces vis ont été projetées pour résister à une surpression de 1 barg.

Ces vis sans fin en auge ont été projetées et testées pour travailler en conditions de sécurité quand la température ambiante et celle du produit est comprise entre -20°C et +40 °C à pression ambiante.

N.B.: Pour des produits alimentaires il est nécessaire de demander une configuration appropriée au moment de la commande. Ces transporteurs à vis sans fin doivent être installées avec un espace environnant suffisant pour effectuer les opérations normales de montage, démontage, nettoyage et maintenance.

Queste cocle sono state progettate per resistere a una sovrapressione di 1 barg.

Queste cocle sono state progettate, costruite e testate per poter operare in condizioni di sicurezza quando la temperatura ambiente e del materiale è compresa fra -20°C e +40 °C a pressione ambiente.

N.B.: Per prodotti alimentari è necessaria una configurazione idonea da richiedere specificatamente al momento dell'ordine. Queste cocle dovranno essere installate con uno spazio circostante sufficiente per effettuare le normali operazioni di montaggio/ smontaggio, pulitura e manutenzione.



WAM®



**- OPERATION AND MAINTENANCE
- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
TX ATEX - UTILISATION ET ENTRETIEN
- USO E MANUTENZIONE**

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 10

<p>Before carrying out any operation on the machine, make sure it is set in safety condition.</p>	<p>Bevor man irgendeinen Eingriff an der Maschine ausführt, ist zu überprüfen, dass diese in einen sicheren Zustand versetzt wurde.</p>	<p>Avant d'effectuer une quelconque intervention sur la machine, s'assurer qu'elle a été mise en sécurité.</p>	<p>Prima di effettuare un qualsiasi intervento sulla macchina, assicurarsi che questa sia messa in sicurezza.</p>
<p>In this manual, we shall use the phrase <u>“set the machine in safety condition”</u> to indicate the following operations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Make sure the machine is disconnected from all the electric power supplies. - Make sure all the moving parts have come to a complete stop. - Wait for the temperature inside and outside the machine to reach a value that is not dangerous to the touch. - Make sure the area around the machine is well lighted (the operators can be provided with electric lamps, if necessary). - Wait for the dust inside the machine to settle completely. 	<p>In diesem Handbuch verstehen wir unter dem Begriff „<u>die Maschine in einen sicheren Zustand bringen</u>“ die folgenden Vorgänge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen, dass die Maschine von allen elektrischen Versorgungsquellen getrennt ist. - Sicherstellen, dass alle sich bewegenden Teile der Maschine still stehen. - Sicherstellen, dass die Innen- und Außentemperatur der Maschine einen Wert erreicht hat, der bei Berührung ungefährlich ist. - Dafür sorgen, dass der Bereich rings um die Maschine angemessen beleuchtet wird (eventuell indem man das Personal mit elektrischen Lampen ausstattet). - Abwarten, dass der Staub, der sich innerhalb der Maschine befindet, sich vollkommen abgesetzt hat. 	<p>Dans la suite du présent manuel nous indiquons avec la mention <u>“mettre en sécurité la machine”</u> les opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s'assurer que la machine est débranchée de toutes les alimentations électriques. - S'assurer que tous les organes en mouvement sont complètement arrêtés. - Attendre que la température interne et externe de la machine a atteint une valeur qui n'est pas dangereuses au toucher. - Prévoir un éclairage correct de la zone qui entoure la machine (en dotant éventuellement les opérateurs de lampes électriques). - Attendre que la poudre contenue à l'intérieur de la machine s'est totalement déposée. <p>Pour toute opération à effectuer sur la machine (entretien et nettoyage) les opérateurs devront être munis des équipements de protection individuelle appropriés (EPI).</p>	<p>In seguito nel presente manuale indicheremo con la dicitura <u>“mettere in sicurezza la macchina”</u> le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accertarsi che la macchina sia scollegata da tutte le alimentazioni elettriche. - Accertarsi che tutti gli organi in movimento siano completamente fermi. - Attendere che la temperatura interna ed esterna alla macchina abbia raggiunto un valore non pericoloso al tatto. - Provvedere a illuminare correttamente la zona circostante alla macchina (eventualmente dotando gli operatori di lampade elettriche). - Attendere che la polvere contenuta all'interno della macchina sia completamente depositata.
<p>For any operation to be carried out on the machine (maintenance and cleaning), the operators must use personal protection devices (DPI):</p> <ul style="list-style-type: none"> - antistatic safety footwear (certified); - antistatic protective clothing (certified); - helmets. - antistatic, cut-proof gloves; - safety masks. <p>These must be in addition to the safety devices specified in the safety sheet of the product transported.</p>	<p>Für jede Arbeit, die an der Maschine auszuführen ist, (Wartung und Reinigung) muss das Personal mit den entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) ausgestattet sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antistatische Sicherheitsschuhe (zertifiziert) - Antistatische Schutzkleidung (zertifiziert) - Schutzhelme - Antistatische Schnittschutz-Handschuhe - Atemschutzmasken. <p>Außerdem auch die Schutzeinrichtungen, die auf dem Sicherheitsdatenblatt des beförderten Produkts stehen.</p>	<p>En outre les équipements de protection prévus par la fiche de sécurité du produit manutenu.</p>	<p>Per qualsiasi operazione da effettuarsi sulla macchina (manutenzione e pulizia), gli operatori dovranno essere muniti degli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI):</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarpe antiinfortunistiche antistatiche (certificate). - Indumenti protettivi antistatici (certificati). - Caschi. - Guanti antitaglio antistatici. - Mascherine protettive. <p>Inoltre quei dispositivi di protezione previsti dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato.</p>
<p>NOTE: all the electrical equipment used for maintenance or cleaning operations carried out with the machine closed must be ATEX certified for category II 3D with IP5X. If these operations are carried out with the machine open, the electrical equipment used must be ATEX certified II 1D with IP6X.</p>	<p>Anm.: Alle elektrischen Geräte, die eventuell für die bei geschlossener Maschine ausgeführten Reinigungen und Wartungsdurchführungen benutzt werden, müssen nach ATEX Kategorie II 3D mit IP5X zertifiziert sein. Falls man die Eingriffe bei geöffneter Maschine ausführt, müssen die benutzten elektrischen Geräte nach ATEX Kategorie II 1D mit IP6X zertifiziert sein.</p>	<p>N.B: tous les appareillages électriques éventuellement utilisés pour les interventions d'entretien ou de nettoyage exécutées quand la machine est fermée, doivent être certifiés ATEX de catégorie II 3D avec IP5X. Si les interventions sont réalisées la machine étant ouverte, les appareillages électriques utilisés doivent être certifiés ATEX de catégorie II 1D avec IP6X.</p>	<p>N.B.: tutte le apparecchiature elettriche eventualmente utilizzate per interventi manutentivi o di pulizia eseguiti a macchina chiusa, devono essere certificate ATEX di categoria II 3D con IP5X. Nel caso che gli interventi siano effettuati a macchina aperta le apparecchiature elettriche utilizzate dovranno essere certificate ATEX di categoria II 1D con IP6X.</p>



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE

- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

- UTILISATION ET ENTRETIEN

- USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 11

SCOPE AND IMPORTANCE OF THE MANUAL	ZWECK UND BEDEUTUNG DES HANDBUCHS	BUT ET IMPORTANCE DU MANUEL	SCOPO E IMPORTANZA DEL MANUALE
<p>This manual is prepared by the manufacturer and forms an integral part of the screw conveyor. It must therefore be kept with the machine to the end of its life, in a safe place, ready at hand for easy consultation by operators involved in the operations at the site.</p> <p>If the machine changes ownership, the manual must be handed over to the new owner together with the machine. Before carrying out any operation on or using the machine, the personnel concerned must have compulsorily read the entire manual carefully.</p> <p>If the manual is lost or damaged in such a way that it is no longer legible, a new copy can be downloaded from the WAM® site, making sure the revision date is precedent to the purchase of the machine, and if this is not the case, WAM® can be contacted directly.</p> <p>This manual contains warnings and indications regarding the safety regulations to be observed at the workplace. However, the operators must scrupulously follow the safety regulations envisaged by existing norms.</p> <p>Modifications to the safety regulations made over time must be included in the manual and implemented.</p>	<p>Dieses vom Hersteller verfasste Handbuch ist integrierender Bestandteil der Rohrschnecke. Als solches muss es der Schnecke unbedingt bis zu ihrer Demolierung folgen und sich seitens des Personals und der Baustellenleitung einfach auffinden lassen.</p> <p>Beim Besitzerwechsel muss das Handbuch dem neuen Besitzer als zur Rohrschnecke gehöriges Zubehör ausgehändigt werden. Bevor man irgendeine Arbeit an oder mit der Rohrschnecke ausführt, muss das damit befasste Personal dieses Handbuch unbedingt mit großer Aufmerksamkeit gelesen haben.</p> <p>Sollte das Handbuch verloren gehen oder unbrauchbar geworden sein, muss man dieses neulich von der Werbsite der WAM-GROUP, www.wamgroup.com downloaden und sicherstellen, dass das Änderungsdatum des Handbuchs vor dem Kaufdatum der Maschine liegt. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich direkt an WAM®.</p> <p>Dieses Handbuch liefert Hinweise und Angaben zu den Sicherheitsbestimmungen zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz. Die Sicherheitsbestimmungen, die aufgrund der geltenden Normen zu beachten sind, müssen seitens des Personals mit größter Aufmerksamkeit befolgt werden.</p> <p>Etwaige Änderungen der Sicherheitsbestimmungen, die im Laufe der Zeit vorgenommen werden, müssen erfasst und umgesetzt werden.</p>	<p>Le présent manuel, rédigé par le constructeur, fait partie intégrante de l'équipement de la vis sans fin, et comme tel il doit absolument suivre la vis sans fin jusqu'au démantèlement et être conservé à portée de la main afin d'être consultable par les opérateurs et la direction des travaux du chantier.</p> <p>En cas de changement de propriété de la machine, le manuel doit être remis au nouveau propriétaire, comme équipement de la vis sans fin.</p> <p>Avant d'exécuter une quelconque opération avec ou sur la vis sans fin, le personnel concerné doit absolument et obligatoirement avoir lu très attentivement le présent manuel.</p> <p>En cas de perte du manuel, détérioration ou partie devenue illisible, il faut télécharger une nouvelle copie du document sur le site WAM®, vérifier que la date de la modification est antécédente à la date d'achat de la machine, et dans le cas contraire, s'adresser directement à WAM®.</p> <p>Le présent manuel fournit les recommandations et les indications concernant les consignes de sécurité pour la prévention des accidents du travail.</p> <p>Les différents opérateurs doivent, toujours et dans tous les cas, observer avec la plus grande attention les consignes de sécurité que la réglementation en vigueur a mis à leur charge.</p> <p>Toutes modifications éventuelles des consignes de sécurité devant survenir entre-temps, doivent être adoptées et appliquées.</p>	<p>Il presente manuale, redatto dal costruttore, è parte integrante del corredo della coclea; come tale deve assolutamente seguire la coclea fino al suo smantellamento ed essere facilmente reperibile per una rapida consultazione da parte degli operatori interessati e della direzione lavori del cantiere.</p> <p>In caso di cambio di proprietà della macchina il manuale deve essere consegnato alla nuova proprietà, quale corredo della coclea stessa.</p> <p>Prima di eseguire qualsiasi operazione con o sulla coclea, il personale interessato deve assolutamente ed obbligatoriamente aver letto con la massima attenzione il presente manuale.</p> <p>Qualora il manuale venga smarrito, sgualcito e tale da non essere completamente leggibile, si deve scaricare una nuova copia dal sito della WAM®, verificare che la data di modifica sia precedente all'acquisto della macchina e, qualora non lo fosse, rivolgersi direttamente alla WAM®.</p> <p>Il presente manuale fornisce avvertenze ed indicazioni relative alle norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.</p> <p>Vanno comunque, ed in ogni caso, osservate con il massimo scrupolo da parte dei vari operatori, le norme di sicurezza poste a loro carico dalle vigenti normative.</p> <p>Eventuali modifiche delle norme di sicurezza, che nel tempo dovessero aver luogo, dovranno essere recepite ed attuate.</p>



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE
TX ATEX - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 - UTILISATION ET ENTRETIEN
 - USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 12

TRANSPORT AND WEIGHTS	TRANSPORT UND GEWICHT DER EINZELNEN SCHNECKENTEILE	TRANSPORT - POIDS DES PIECES SEPARÉES	TRASPORTO - PESI DEI PEZZI SEPARATI
<p>On delivery, prior to unloading check that nature and quantity of the goods comply with the acknowledgement of order.</p> <p>If any parts are damaged during transport, immediately state your claim in writing in the space provided on the consignment note (way bill).</p> <p>The driver is obliged to accept such a claim and to leave you a copy. If you received the goods carriage paid send your claim directly to us or to your shipping agent. If you fail to state your claim immediately on receipt of the goods acceptance may be denied.</p> <p>Avoid damaging the parts during the unloading and handling operations; each section of the conveyor should be lifted using the eyebolts (where provided) or using straps tied around the trough.</p> <p>DO NOT PUSH OR DRAG THE SECTIONS!</p> <p>The components are mechanical parts that have to be handled with care.</p> <p>If the consignment consists of more than one conveyor, make sure that the various sections of each conveyor have the same code number on the identification plate.</p> <p>The conveyors may be made up of one or more sections and may be supplied with drive unit or with bare shaft.</p> <p>For the weights of the single screw conveyor sections refer to the following table, for the weight of the motor refer to the special catalogue or part 1 of the present catalogue.</p>	<p>Beim Warenempfang prüfen, ob Typen und Mengen mit den Daten der Auftragsbestätigung übereinstimmen.</p> <p>Etwaige Schäden sind sofort schriftlich in der dafür vorgesehenen Rubrik im Frachtbrief zu vermerken.</p> <p>Der Fahrer ist verpflichtet, die Reklamation entgegen zu nehmen und dem Warenempfänger eine Kopie des Frachtbriefs auszuhändigen.</p> <p>Wenn die Ware frei Haus geliefert wurde, die Reklamation an den Lieferanten senden. Ist der Kunde selbst Frachtzahler, direkt an den Spediteur. Ein Entschädigungsanspruch besteht nur dann, wenn die Reklamation in o.g. Weise erfolgte.</p> <p>Beim Abladen und beim Handling der Ware jede Art der Beschädigung vermeiden. Zum Anheben der einzelnen Schneckenteile ausschließlich die Transportösen (falls vorhanden) oder einen um den Trog geschlungenen Gurt benutzen.</p> <p>DIE SCHNECKENTEILE WEDER ÜBER DEN BODEN SCHIEBEN NOCH SCHLEIFEN.</p> <p>Es handelt sich um mechanische Teile, die mit Vorsicht zu behandeln sind.</p> <p>Wenn der Lieferumfang mehr als eine Schnecke beinhaltet, sicherstellen, daß beim Zusammenbau nur Teile mit derselben Produktionsnummer montiert werden (siehe Typenschilder).</p> <p>Die Schnecken bestehen aus einem oder mehreren Teilen und werden entweder mit oder ohne Antrieb geliefert.</p>	<p>Lors de la réception de la marchandise contrôler si le type et la quantité correspondent aux données de la confirmation de commande.</p> <p>Les dégâts éventuels doivent être immédiatement signalés par écrit dans l'espace réservé à cet effet sur la lettre de voiture.</p> <p>Le conducteur a l'obligation d'accepter la réclamation et de vous en remettre une copie.</p> <p>Si la fourniture est franco destination, expédier votre réclamation à nos services, sinon directement au transporteur. Si vous ne demandez pas les dommages immédiatement au moment de l'arrivée de la marchandise, votre demande pourrait ne pas être prise en compte.</p> <p>Eviter tout type d'endommagement pendant le déchargement et la manutention.</p> <p>Pour cela il faut soulever les tronçons de la vis livrés en vrac en utilisant les anneaux d'élingage prévus (s'ils existent) ou bien une sangle autour de l'auge.</p> <p>NE PAS POUSSER NI TRAINER LES TRONÇONS.</p> <p>Il s'agit de matériel mécanique qui exige d'être manutentionné avec précaution.</p> <p>Si le chargement comprend plusieurs vis en auge, s'assurer que les différents tronçons d'une même vis en auge portent le même numéro de matricule sur la plaque d'identification.</p> <p>Les vis en auge peuvent être en un seul tronçon ou en plusieurs pièces avec motorisation ou à arbre nu.</p>	<p>Al ricevimento della merce controllare se la tipologia e la quantità corrispondono con i dati della conferma d'ordine.</p> <p>Eventuali danni devono essere fatti presenti immediatamente per iscritto nell'apposito spazio della lettera di vettura.</p> <p>L'autista è obbligato ad accettare un tale reclamo e lasciarne una copia a Voi,</p> <p>Se la fornitura è franco destino, inviate il Vs, reclamo a noi, altrimenti direttamente allo spedizioniere. Se non richiederete i danni immediatamente all'arrivo della merce, la vostra richiesta potrebbe non essere accolta.</p> <p>Evitate ogni tipo di danneggiamento durante lo scarico e le movimentazioni. a tale scopo sollevare gli spezzoni sfusi della macchina impiegando i golfari previsti (se esistono) oppure una fascia attorno al truogolo.</p> <p>NON SPINGERE NE' TRASCINARE GLI SPEZZONI!</p> <p>Tenete conto che si tratta di materiale meccanico che deve essere movimentato con cura.</p> <p>Qualora il carico comprenda più macchine accertarsi che i diversi pezzi di una stessa macchina riportino sulla targhetta di identificazione il medesimo numero di matricola</p> <p>Le macchine possono essere in un solo spezzone o in più parti, con motorizzazione o ad albero nudo.</p>



WAM®




- OPERATION AND MAINTENANCE
 - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 - UTILISATION ET ENTRETIEN
 - USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 13

WEIGHTS - GEWICHTE - POIDS - PESI

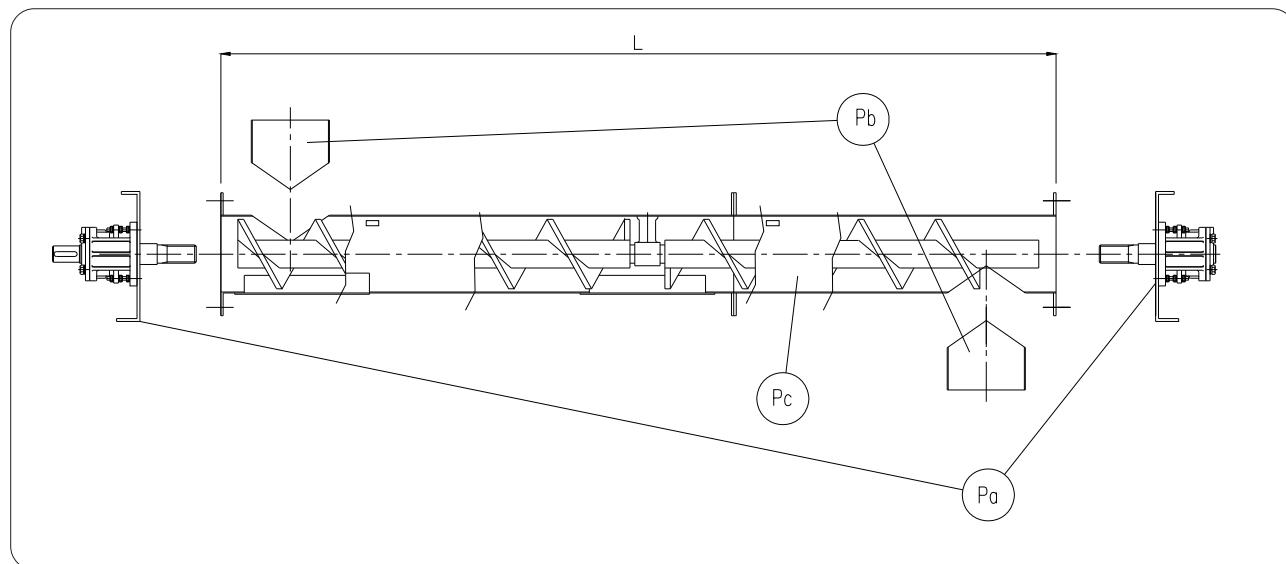

$$P_t = P_a + P_b + (P_c \cdot L)$$

P_t = Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Peso totale (kg)

L = Length / Länge / Longueur / Lunghezza (m)

\emptyset	100	120	150	200	250	300	350	400	500	600
P_a	16	16	23	26	38	51	81	96	148	180
P_b	4	5	8	16	20	26	50	56	84	90
P_c	22	28	33	40	46	55	77	86	110	130

Gear reducer - Getriebe - Réducteur - Riduttore				
kW	S 21	S 23	S 25	S 27
0.75	47			
1.1	55			
1.5	56			
2.2	64			
3	65	80		
4		89	140	189
5.5			154	210
7.5				224
9.2				232
11				260
15				284



WAM®

INSTALLATION:	EINBAU	INSTALLATION	INSTALLAZIONE
Prior to installation, make the screw conveyor safe.	Vor dem Einbau die Schnecke sicher machen.	Avant de commencer les opérations d'installation mettre la vis en sécurité.	Prima di iniziare le operazioni di installazione mettere la macchina in sicurezza.
PREPARATION Remove the packing from the drive unit. If the conveyor is of the flanged type, remove the screw holders, the coupling bush plugs and the shaft covers. Assemble the conveyor, check that the code numbers of each section match. Put silicon seals between each section. Before lifting the pre-assembled conveyor, tighten all nuts and bolts connecting the sections and secure all covers and inspection hatches. During installation and any subsequent maintenance operations use only type approved lifting equipment. During each phase of the installation the conveyor must be secured by lifting equipment attached to the eyebolts provided on the external tube if the conveyor has a tubular section or by means of straps with trough conveyors.	VORBEREITUNG Den Getriebemotor auspacken. Wenn es sich um eine aus mehreren geflanschten Teilen bestehende Schnecke handelt, die Wendelbefestigungen, die Stopfen der Verbindungsbuchsen und die Wellenabdeckungen entfernen. Die Schnecke zusammenbauen und dabei beachten, daß alle Teilstücke die gleiche Seriennummer aufweisen (siehe Typenschilder). Verbindungsflansche mit Silikon abdichten. Vor dem Anheben der komplett montierten Schnecke alle VerbindungsSchrauben und -muttern anziehen wie auch die Deckelverschlußschrauben und die Verschlußschrauben der etwaigen Inspektionsklappen. Während des Einbaus und der Wartungsarbeiten nur zugelassenes Hebezeug verwenden. In jeder Phase des Einbaus muß die Schnecke durch geeignetes Hebezeug gesichert werden, das an den vorhandenen Transportösen befestigt werden muß.	PREPARATION Enlever l'emballage du motoréducteur. S'il s'agit d'une vis en auge accouplée par bride enlever le dispositif de blocage des vis, les bouchons des douilles d'accouplement et les protecteurs des arbres. Assembler la machine en contrôlant que les numéros de matricule de chaque section correspondent. Mettre le joint aux silicones entre les sections. Avant de soulever du sol la vis en auge entièrement pré-assemblée, fixer tous les boulons de fermeture du couvercle et les trappes de visites. Pendant l'installation et tous les travaux d'entretien utiliser uniquement des équipements de levage homologués. Dans chaque phase de l'installation la vis sans fin doit être assurée au moyen d'équipements de levage fixés aux anneaux d'élingage prévus à cet effet.	PREPARAZIONE Togliere l'imballo dal motoriduttore. Se si tratta di una macchina fangata togliere i ferma-eliche, i tappi delle boccole accoppiamento ed i copri-alberi. Assemblare la macchina assicurandosi che combacino i numeri di matricola di ciascuna sezione. Mettere la guarnizione siliconica tra le sezioni. Prima di sollevare da terra la macchina interamente preassemblata, fissare tutti i bulloni e dadi di collegamento nonché i bulloni di chiusura del coperchio e degli eventuali boccaporti d'ispezione. Durante l'installazione e tutti i lavori di manutenzione utilizzare soltanto attrezzi di sollevamento omologati. In ogni fase dell'installazione la coclea deve essere assicurata mediante attrezzi di sollevamento fissati agli appositi golfari.
REPAINTING N.B.: After having repainted the screw conveyor, an efficient unipotential earth connection must be guaranteed. For this purpose the contact surface of the copper plaits has to be clean or provided with a paint coat of less than 0.2mm thickness. Connecting nuts and bolts have to be clean and rust-free. As regards the thickness of the paint coat on all other surfaces, please refer to the technical standards UNI-EN 13463-1 § 7.4.4.	NACHLACKIERUNG N.B.: Nach einem eventuellen Nachlackieren muss eine wirksame, äquipotentielle Erdung der Schnecke neuerlich vorgenommen werden. Zu diesem Zweck muss die Auflagefläche des Kupferdrahtgeflechts sauber sein bzw. eine Decklackschicht von weniger als 0,2 mm aufweisen. VerbindungsSchrauben müssen sauber und frei von Rost sein. Bezuglich der Lackschichtdicke der übrigen Flächen die Vorgaben der technischen Norm UNI-EN 13463-1 § 7.4.4 berücksichtigen.	REVERNISSEAGE N.B.: Après un revernisage éventuel une connexion équipotentielles et mise à terre efficace du transporteur à vis doivent être garanties. À tel but il faut rappeler que l'appruis des tresses métalliques de connexion doit être effectué sur une superficie nettoyée ou ayant une épaisseur de peinture inférieure à 0,2 mm au maximum et que les boulons de jonction doivent être nettoyés et sans rouille. Pour l'épaisseur de la peinture des autres superficies se référer à la norme technique UNI-EN 13463-1 § 7.4.4.	RIVERNICIATURA N.B.: Dopo una eventuale riverniciatura, deve essere garantito un efficace collegamento equipotenziale ed a terra della coclea. A tal fine si ricorda che l'appoggio delle trecce di collegamento deve avvenire su una superficie pulita o avente uno spessore massimo di vernice inferiore a 0,2 mm e che le viti di collegamento devono essere pulite ed esenti da ruggine. Per lo spessore di vernice sulle restanti superfici fare riferimento alla norma tecnica UNI-EN 13463-1 § 7.4.4.
In CXTX screw feeders made of stainless steel, the gearboxes, reduction gears, electric motors and the end bearings are painted with high solid liquid paint.	Bei den Schneckenförderern aus Edelstahl CXTX sind die Antriebsköpfe, die Getriebe, die Elektromotoren und die Endlager mit einem Flüssiglack mit hohem Feststoffgehalt lackiert worden.	Dans le vis sans fin en acier CXTX les têtes motrices, les réducteurs, les moteurs électriques et les paliers d'extrémité sont peints avec une peinture liquide de type à haute teneur solide.	Nelle coclee in acciaio inox CXTX le testate motrici, i riduttori, i motori elettrici e i supporti di estremità sono verniciati con vernice a liquido di tipo alto solido.
Overcoating on high solid liquid paint To obtain perfect adherence of the liquid paint on high solid synthetic enamel, carry out the following operations: - degrease only as required using a cloth lightly wetted with thinner. . Repaint with high solid synthetic enamel. - To use another type of paint for overcoating, apply a base coat of epoxy paint.	Überlackieren von Flüssiglack mit hohem Feststoffgehalt Um eine perfekte Haftung des Flüssiglacks auf dem Synthetiklack mit hohem Feststoffgehalt zu erhalten, ist wie folgt vorzugehen: - Nur bei Bedarf mit einem Lappen entfetten, der mit wenig Verdünner angefeuchtet wurde. . Mit Synthetiklack mit hohem Feststoffgehalt überlackieren. - Wenn man mit einem anderen Lacktyp überlackieren will, sollte man den Untergrund mit einer Schicht Epoxydgrundierung vorbereiten.	Reprise sur peinture liquide type à haute teneur solide Pour obtenir une adhérence parfaite de la peinture liquide sur la peinture émail synthétique à haute teneur solide, effectuer les opérations suivantes : - dégraisser uniquement si nécessaire avec un chiffon imbibé de diluant. . Repeindre avec un émail synthétique à haute teneur solide. - Si on désire repeindre avec un peinture de type différent, il est conseillé d'appliquer un couche de fond époxydique.	Riverniciatura su vernice a liquido tipo alto solido Per ottenere una perfetta aderenza della vernice a liquido sullo smalto sintetico alto solido esistente seguire le seguenti operazioni: - sgrassare solo al bisogno con un panno appena umido di diluente. Riverniciare con smalto sintetico alto solido. - Se si vuole riverniciare con una vernice di altro tipo si consiglia di applicare come preparazione una mano di fondo epossidico.



WAM®

TX
ATEX

- OPERATION AND MAINTENANCE
 - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 - UTILISATION ET ENTRETIEN
 - USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 15

EQUIPOTENTIAL CONNECTION

ANSCHLUSS MIT POTENTIALAUSGLEICH

LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

COLLEGAMENTO IN EQUIPOTENZIALITA'

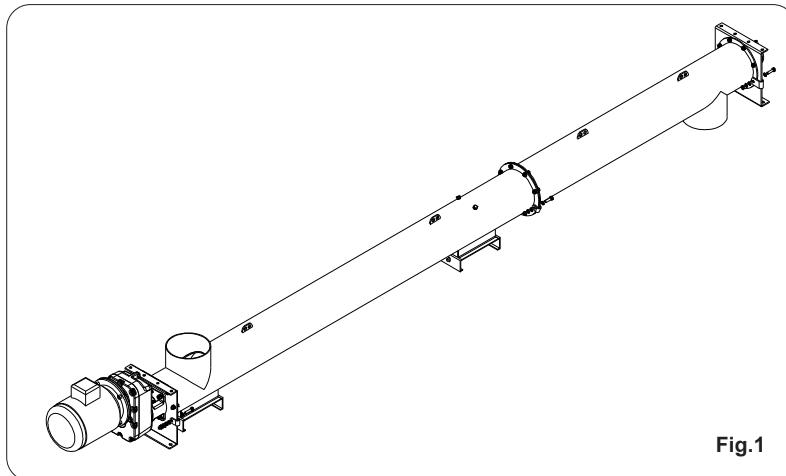


Fig.1

The diagram below (fig. 1) represents the layout of the earth wires. A wire must always be present between the trough sections (see Fig.3). Connection between the trough and head is also indicated (see Fig.2-4). To assemble the components supplied, proceed as follows:

In dem folgenden Schema (Abb. 1) ist die Anordnung der Erdungsleiter dargestellt. Zwischen den Verbindungsstellen der Trogsteilstücke (siehe Abb. 3) muss immer ein Leiter vorhanden sein. Außerdem sollte der Trog mit dem Antrieb verbunden werden (siehe Abb. 2-4). Die Montage der zum Lieferumfang gehörigen Komponenten sollte wie folgt vorgenommen werden:

La disposition des conducteurs de terre est représentée dans le schéma suivant (fig. 1). Il doit toujours y avoir un conducteur entre les jonctions des tronçons de l'auge (voir fig. 3). Le schéma indique aussi la liaison entre l'auge et la tête (voir fig. 2-4). Il faut réaliser le montage des composants fournis dans le kit de la manière suivante :

Nel seguente schema (fig. 1) è rappresentata la disposizione dei conduttori di terra. Deve essere sempre presente un conduttore tra le giunzioni fra spezzoni di truogolo (vedi fig.3). Inoltre è indicato il collegamento fra truogolo e testata (vedi fig.2-4). Occorre eseguire il montaggio dei componenti in dotazione al kit di fornitura nel seguente modo:


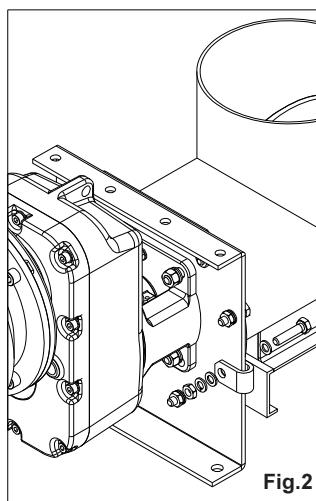


Fig.2


- 1 Remove rust if any from the braid fixing holes.
- 2 Fix the braid using the bolts supplied, by following the assembly sequence shown in Figures 2 - 3 - 4.
- 3 N.B.: take care to position the end of the copper braid in contact with the surface of the flange or the cover.

- 1 Etwaige Roststellen auf der Höhe der Befestigungsstellen des Kupferbandes entfernen.
- 2 Das Band mit den zum Lieferumfang gehörigen Schrauben befestigen, wobei die Montagesequenz der Abbildungen 2 - 3 - 4 einzuhalten ist.
- 3 Anm.: Darauf achten, dass das Ende des Kupferbandes in Kontakt mit der Oberfläche der Flansche bzw. des Deckels angeordnet wird.

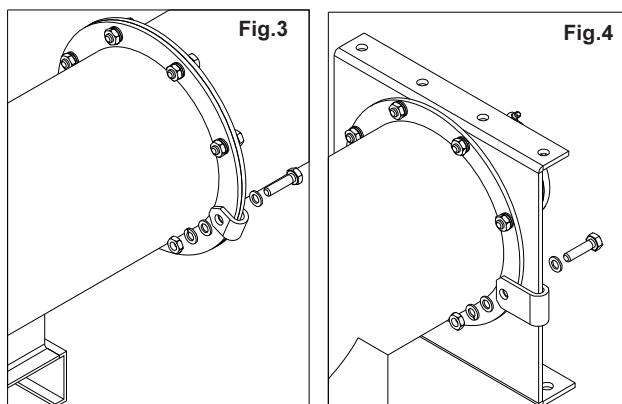

- 1 Enlever la rouille éventuelle au niveau des trous de fixation de la tresse.
- 2 Fixer la tresse au moyen de la boulonnerie fournie, en respectant la séquence de montage indiquée dans les figures 2 - 3 - 4.
- 3 N.B.: Placer correctement l'extrémité de la tresse de cuivre en contact de la surfaces des brides ou du couvercle.

- 1 Rimuovere eventuale presenza di ruggine in corrispondenza dei fori di fissaggio della treccia.
- 2 Fissare la treccia tramite la bulloneria in dotazione, seguendo la sequenza di montaggio come in figure 2 - 3 - 4.
- 3 N.B.: avere cura di posizionare l'estremità della treccia di rame a contatto con la superficie delle flange o del coperchio.

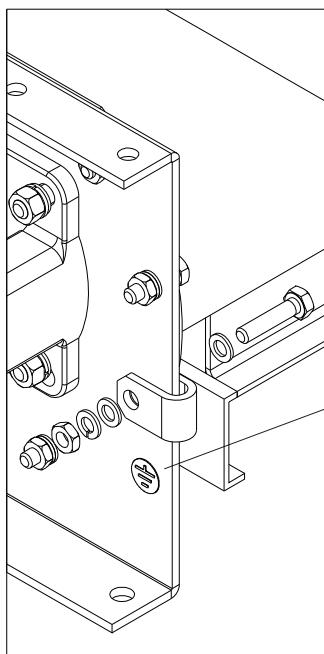

Earthing sticker
Aufkleber für Erdung
Décalcomanie de mise à la terre
Adesivo di messa a terra

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Use the hole marked by the earthing sticker to make the equipotential connection. | <ul style="list-style-type: none"> - Die mit dem Erdungsaufkleber gekennzeichnete Bohrung verwenden, um den Anschluss für den Potentialausgleich vorzunehmen. | <ul style="list-style-type: none"> - Utiliser l'orifice repéré par la décalcomanie de mise à la terre pour effectuer le raccordement équipotentiel. | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare il foro contrassegnato dall'adesivo di messa a terra per eseguire il collegamento in equipotenzialità. |
|---|--|--|---|

Note 1

Connecting the sections is effective for allowing discharge of electrostatic charges, only if the machine is earthed properly. The efficacy of the connections and the absence of rust must be checked periodically by specialist personnel (see "Periodic checks" section).

Anmerkung 1

Der Anschluss der Teilstücke ist nur dann in bezug auf die Ableitung von elektrostatischen Ladungen wirksam, wenn die Schnecke in geeigneter Weise an das Erdungsnetz angeschlossen wird. Die Wirksamkeit der Anschlüsse und das Fehlen von Roststellen ist regelmäßig durch Fachpersonal zu kontrollieren (siehe Abschnitt „regelmäßige Kontrollen“).

Remarque 1

Le raccordement des tronçons est efficace pour permettre de dissiper les charges électrostatiques, seulement si la machine est mise à la terre de manière adéquate. L'efficacité des raccordements et l'absence de présence de rouille doit être vérifiée régulièrement par du personnel spécialisé (voir section « contrôles périodiques »).

Nota 1

Il collegamento degli spezzoni è efficace al fine di consentire lo scarico delle cariche elettrostatiche, solo se la macchina viene adeguatamente collegata alla rete di terra. L'efficacia dei collegamenti e l'assenza di presenza di ruggine deve essere periodicamente verificata da personale specializzato (vedi sezione "controlli periodici").

Note 2

The braid can be placed in contact with painted surfaces since the maximum paint thickness is < 0.2 mm.

For better clarity refer to the section of technical standard UNI-EN 13463-1 § 7.4.4:

"No limit is imposed for the thickness of layers or coatings made of solid plastic materials (non conductors) on earthed metal surfaces which can be loaded in appliances belonging to group II D meant for use in potentially explosive dusty atmosphere with minimum ignition energy > 3mJ."

Anmerkung 2

Das Kupferband kann auf lackierten Flächen verlegt werden, da die Lackschicht eine max. Stärke von < 0.2 mm aufweist. Zum besseren Verständnis hier ein Auszug aus der technischen Norm UNI-EN 13463-1 Abschnitt 7.4.4:

„Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Stärke von Schichten oder Beschichtungen auf Festkörpern aus Kunststoff (nicht leitend) auf geerdeten Metallflächen, die in den Geräten der Gruppe II D für die Benutzung in explosionsgefährdeten Bereichen mit Mindestzündenergie von > 3mJ geladen werden können.“

Remarque 2

La tresse peut être mise en contact de surfaces peintes, en vertu du fait que l'épaisseur maximum de la peinture est < 0,2 mm. Par souci de précision nous reportons le texte de la norme technique UNI EN 13463-1 § 7.4.4 : « Aucune limitation n'est imposée en ce qui concerne l'épaisseur des couches ou des revêtements des solides en matière plastique (non conducteurs) sur les surfaces métalliques mises à la terre qui peuvent être chargées dans les appareils du groupe II D destinés à être utilisés dans les atmosphères explosives avec une énergie d'ignition minimum > à 3 ml. »

Nota 2

L'appoggio della treccia può avvenire su superfici vernicate, in virtù del fatto che lo spessore massimo della verniciatura è < 0,2 mm.

A titolo di maggior chiarezza si riporta il tratto della norma tecnica UNI-EN 13463-1 § 7.4.4: "Non è imposta alcuna limitazione allo spessore di strati o rivestimenti di solidi di materia plastica (non conduttori) su superfici metalliche messe a terra che possono essere caricate negli apparecchi del gruppo II D destinati all'uso su atmosfere di polvere potenzialmente esplosive con energia di accensione minima > di 3mJ."



WAM®

TX ATEX

- OPERATION AND MAINTENANCE
- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
- UTILISATION ET ENTRETIEN
- USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 17

MONTAGE

To ensure a correct installation please proceed according to the following instructions.

MONTAGE

Damit ein korrekter Einbau gewährleistet ist, die nachfolgenden Anleitung befolgen.

MONTAGE

Afin de garantir une installation correcte il faut suivre les instructions ci-dessous.

MONTAGGIO

Per migliore chiarezza riportiamo l'elenco delle principali azioni da fare per una corretta installazione

PHASE	DESCRIPTION	DATA, DIMENSIONS AND TOLERANCE	EQUIPMENT REQUIRED
1	Arrange the various sections of the trough (inlet to outlet) in sequence. Assembly check that the code numbers on each section match. Put in the seals.		
2	Remove the helicoid flight, bush protections, and any covers.		spanners
3	Remove intermediate shaft fixing bolts from the bushes of the intermediate bearing hangers.		spanners
4	Remove the intermediate hanger bearing fixing screws from the trough.		spanners
5	Starting from the inlet module, check that the screws are located properly on the inlet end bearing assy.		rule, rubber hammer
6	Take the second trough, insert the intermediate shafts in the bushings of the first trough, and bolt on the end flanges, making sure that the upper edges of the two consecutive troughs are aligned.		spanners, hole locator, rule
7	Make sure that the outsides of the two consecutive end flanges match.		spanners, hole locator
8	Fix all the flange screws (inserting the trough foot).		spanners
9	Loosen and align (transversally to the screw conveyor) the intermediate hanger bearings, making sure that they are plumb. Centre the hanger bearing bush clamp (using the slot of the hanger) between the shaft couplings, and tighten the bolts.	1mm per metre of trough width	spanners, spirit level, rule
10	Tighten the bush fixing bolts.		spanners
11	Take the third trough and proceed as described for the previous one.		
12	Check that all bolts are properly tightened.		spanners
13	Raise the trough using a suitable lifting means and position it on the external screw conveyor support.		lifting means: one for each flanged division
14	Check (and if necessary correct) the longitudinal alignment of the upper through screw plane.	1.5 mm for each 3 metres of length	spanners, rubber...
15	Fix the trough to the hopper, or the base supports, using bolts.		
16	Make a final check to ensure that all bolts are properly tightened, and that the upper edge of the trough is properly aligned.		

PHASE	BESCHREIBUNG	DATEN, MAÙE UND TOLERANZEN	WERKZEUG
1	Die Schneckenteile in Reihe anordnen (von Einlauf- bis Auslaufteil). Sicherstellen, daß die Seriennummern aller Schneckenteile einander entsprechen. Die Dichtungen einsetzen.		
2	Wendelarretierung, Wellen- und Buchsenschutzkappen und alle Deckel entfernen		Schlüssel
3	Die Befestigungsschrauben der Wellenverbindungen an den Zwischenlagerbügeln von den Buchsen entfernen.		Schlüssel Schlüssel
4	Die Zwischenlagerbefestigungsschrauben am Trog entfernen.		
5	Ausgehend vom Einlaufmodul sicherstellen, daß die Wendel sich am Anschlag auf dem einlaufseitigen Endlager befindet.		Metermaß, Gummihammer
6	Verbindungswellen des 2. Trogs in die Buchsen des ersten Trogs stecken. Endflansche verscreuben und sicherstellen, daß die oberen Kanten der beiden aufeinanderfolgenden Tröge ausgerichtet sind.		Schlüssel, Lochsucher, Maßstab
7	So vorgehen, daß auch die Außenseiten der beiden aufeinanderfolgenden Endflansche korrekt ausgerichtet sind.		Schlüssel, Lochsucher
8	Alle Schrauben des End- bzw. Zwischenflansches befestigen (Trogfuß einschieben).		Schlüssel
9	Die Zwischenlagerbügel lockern und quer zur Schnecke waagerecht ausrichten. Den Lagerbuchsenbügel zwischen den Wendelenden zentrieren (unter Ausnutzung der Langlöcher im Lagerbügel) und verschrauben.	1 mm pro Meter Trogänge	Schlüssel, Wasserwaage, Metermaß
10	Die Befestigungsschrauben der Buchse anziehen.		Schlüssel
11	Dritten Trog wie für den vorherigen montieren.		
12	Sicherstellen, daß alle Schraubverbindungen fest angezogen sind.		Schlüssel
13	Den Trog mit geeignetem Hebezeug auf Schneckenabstützung transferieren.		Hebezeug, 1 pro Flanschverbindung
14	Die Längsausrichtung der Trogoberkanten prüfen und ggf. korrigieren.	1,5 mm pro 3 Meter Länge	Schlüssel Gummi ...
15	Den Trog mit den Schrauben am Trichter oder an Ständern befestigen.		
16	Nochmals prüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind und die Trog-Oberkanten auf gleicher Ebene liegen.		

PHASE	DESCRIPTION	DONNÉES, MESURES ET TOLÉRANCES	OUTILLAGES
1	Disposer les différents tronçons de l'auge en séquence (du chargement vers le déchargement). Avant d'effectuer l'assemblage Vérifier que les numéros de matricule de chaque section du auge coïncident. Mettre les garnitures.		
2	Enlever le blocage de la vis, les protections de la spire et les couvercles éventuels.		clés
3	Enlever les vis de fixation des arbres intermédiaires des douilles, des porte paliers intermédiaires de l'auge.		clés
4	Enlever les vis de fixation des paliers intermédiaires de l'auge.		clés
5	En partant du moule de chargement vérifier que les spires sont en butée contre le palier côté chargement.		mètre, marteau en caoutchouc
6	Prendre la deuxième auge, enfiler les arbres intermédiaires dans les douilles de la première auge; boulonner les brides d'extrémité en vérifiant que les bords supérieurs des deux auges consécutives sont alignés.		clés, détecteur de trous, règle clés, détecteur de trous clés
7	Opérer de manière à ce que les deux extérieurs des deux brides d'extrémité coïncident.		clés
8	Fixer toutes les vis de la bride (en introduisant la semelle).		
9	Desserrer et aligner (transversalement à la vis sans fin) les porte-paliers intermédiaires, en les mettant à niveau. Centrer l'étrier porte-douille du palier (utiliser la rainure du porte-palier) entre les accouplements des spires et visser.	1 mm par mètre de largeur de l'auge	clés, niveau, mètre
10	Visser les vis de fixation de la douille.		clés
11	Prendre la troisième auge et procéder comme pour la précédente.		
12	Contrôler le serrage de toute la boulonnnerie.		clés
13	Soulever l'auge avec des moyens appropriés et la mettre sur le treillis de support extérieur.		organes de levage, 1 par raccord à bride clés,
14	Vérifier (et éventuellement corriger) l'alignement longitudinal du plan supérieur de l'auge.	1,5 mm tous les 3 mètres de longueur	clés, caoutchouc ...
15	Fixer l'auge à la trémie ou aux supports de base avec les boulons.		
16	Vérifier définitivement le serrage de tous les boulons et l'alignement du bord supérieur de l'auge.		

FASE	DESCRIZIONE	DATI, MISURE E TOLLERANZE	ATTREZZATURE
1	Disporre in sequenza (dal carico allo scarico) i vari pezzi del truogolo. Assicurarsi che combacino i numeri di matricola di ciascuna sezione del truogolo. Mettere le guarnizioni		
2	Togliere ferma elica, guarnizioni salva spira ed eventuali coperchi.		chiavi
3	Togliere dalle boccole le viti di fissaggio alberi intermedi, dei porta supporti intermedi dalla canala.		chiavi
4	Togliere dalla canala le viti fissaggio supporti intermedi.		chiavi
5	Partendo dal modulo di carico verificare che le spire siano a battuta sul supporto lato carico.		metro, martello in gomma
6	Prendere il secondo truogolo, infilare gli alberi intermedi nelle boccole del primo truogolo, imbullonare gli anelli terminali verificando che i bordi superiori dei due truogoli consecutivi siano allineati.		chiave, cercafori, riga
7	Operare in modo che anche gli esterni dei due anelli terminali consecutivi combacino.		chiavi, cercafori
8	Fissare tutte le viti dell'anello (inserendo la sella).		chiavi
9	Allentare ed allineare (traversalmente alla coclea) i portasupporti intermedi, avendo cura di metterli in bolla; centrare la staffa portaboccole supporto (sfruttando l'asola del portasupporto) tra gli accoppiamenti delle spire, avitare.	1 mm per mt di larghezza canala	chiavi, bolla
10	Avitare le viti fissaggio boccole.		chiavi
11	Prendere il terzo truogolo e procedere come il precedente.		
12	Verificare il serraggio di tutte le imbullonature.		chiavi
13	Sollevare il truogolo con idonei mezzi e portarlo sopra il traliccio di supporto coclea.		organi di sollevamento, 1 ogni flangiatura
14	Verificare (ed eventualmente correggere) l'allineamento longitudinale del piano di supporto coclea.	1.5 mm ogni 3 mt di lunghezza	chiavi, gomma...
15	Fissare il truogolo con le viti alla tramoggia, o ai supporti di base.		
16	Ricontrollare definitivamente serraggio completo di tutti i bulloni e il mantenimento della linearità del bordo superiore della canala.		



WAM®

**- OPERATION AND MAINTENANCE****- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG****- UTILISATION ET ENTRETIEN****- USO E MANUTENZIONE**

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 19

ASSEMBLY

The inlet and outlet spouts can be mounted in a number of ways. In every case the plant designer or fitter must use take care of every protection as to avoid that people get harmed (appropriate hoppers, safety grilles etc.) according to the directive UNI EN 294.

Screw conveyors have to be securely and symmetrically supported at at least two points per section. If the section is longer than 5 metres, then at least three supports are required. The supports may be either carrying or hanging supports. If the installation is carried out at greater heights fix the motor in a second point apart from the flange connection. Furthermore, the installer has to indicate in the operation manual the use of appropriate mobile work platforms or he has to provide for fixed access structures.

It is important however to avoid vibrations (possibly by using antivibration joints). Conveyors with an inlet-outlet length greater than a certain distance (see technical catalogues) are normally divided into flanged sections to enable them to be transported on normal vehicles.

For screw conveyors with one or more inspection hatches it is necessary:

- to provide for a safety microswitch that instantaneously stops the screw as soon as one of the inspection hatches is opened and that enable an opening only after the screw has come to a complete halt, all this in accordance with the directive UNI EN 1088.

BEFESTIGUNG

Einlauf und Auslauf können auf unterschiedliche Weise befestigt werden. In jedem Fall muß der Anlagenbauer bzw. -aufsteller für Schutzmaßnahmen jeder Art Sorge tragen, welche gemäß der Richtlinie UNI EN 294 verhindern, daß Personen zu Schaden kommen (geeignete Trichter, Schutzgitter etc.). Alle Schnecken müssen sicher und symmetrisch an wenigstens zwei Stellen pro Teil gestützt werden. Bei Einbauten in größerer Höhe muss der Motor neben der Flanschbefestigung an einem zweiten Punkt befestigt werden. Des weiteren muss der Anlagenaufsteller in der Bedienungsanleitung auf die Notwendigkeit mobiler Gerüste hinweisen, bzw. müssen geeignete Montage- und Wartungsbühnen vorgesehen werden. Ist ein Teil länger als 5 Meter, muß es an wenigstens 3 Stellen abgestützt werden, wobei es sich um Abspannungen oder Abstützungen handeln kann. Wichtig ist, daß Schwingungen vermieden werden (eventuell durch Verwendung von vibrationsdämpfenden Kupplungen). Die Schnecken, die eine bestimmte Länge überschreiten (siehe technischen Katalog) bestehen in der Regel aus geflanschten Teilen, um den Transport der Schnecke mit normalen Fahrzeugen zu ermöglichen.

Wenn eine oder mehrere Inspektionsklappen vorhanden sind, ist folgendes zu beachten:

- Sicherheits-Mikroschalter vorsehen, welche die Schnecke bei dem Versuch, die Inspektionsklappen zu öffnen, unverzüglich stoppen und ein Öffnen derselben erst dann ermöglichen, wenn die Schneckenwendel völlig zum Stillstand gekommen ist, all dies in Konformität mit der Richtlinie UNI EN 1088.

FIXATION

La fixation des bouches de chargement et de déchargement peut être effectué de plusieurs manières. En tout cas l'installateur doit utiliser toute perspicacité afin d'éviter que des personnes ne subent des dommages (trémies appropriées, grilles etc.) en accord avec la réglementation UNI EN 294. Toutes les vis doivent être soutenues fermement et symétriquement au moins en deux points pour chaque tronçon. Si le tronçon mesure plus de 5 mètres, les points de support doivent être au moins 3. Ces supports peuvent être formés d'un support de base ou d'une semelle. Au cas d'installation en altitude il faut fixer le moteur à un second point à part le bridage. En outre l'installateur devra indiquer dans le manuel l'utilisation d'une plate-forme mobile de travail ou il devra prévoir des structures d'accès appropriées. L'important est d'éviter les vibrations (éventuellement à travers l'utilisation de joints antivibrants). Les vis dont l'entre-axe entre la bouche de chargement et de déchargement est supérieure à une longueur déterminée (voir catalogues techniques) sont normalement séparées en tronçons à raccordement par brides pour faciliter le transport avec des moyens ordinaires.

Quand une ou plusieurs trappes de visite sont prévues, il faut:

- prévoir des microswitch de sécurité qui arrêtent la vis au cas d'ouverture tentée des trappes de visite et qui ne permettent l'ouverture qu'au moment où la spire s'est complètement arrêtée, en accord à la réglementation UNI EN 1088.

FISSAGGIO

Il fissaggio delle bocche di carico e di scarico può essere effettuato in diversi modi. In ogni caso l'impiantista o l'installatore deve usare ogni accorgimento onde evitare che, anche involontariamente, una persona rimanga danneggiata (tramoggia idonea, griglie di sicurezza,...) in accordo alla normativa UNI EN 294. Tutte le macchine devono essere supportate esternamente e simmetricamente come minimo in due punti per ogni spezzzone. Se lo spezzzone è più lungo di 5 metri, i punti di supporto esterno devono essere almeno 3. Tali supporti possono essere costituiti o da un supporto di base, o da una sella. Nel caso di installazione in quota, occorre fissare il motore ad un secondo punto diverso dalla flangiatura. Ed inoltre l'installatore dovrà indicare nel manuale d'uso l'utilizzo di idonea piattaforma mobile di lavoro ovvero dovrà predisporre apposite strutture di accesso. L'importante è che siano evitate vibrazioni (eventualmente tramite l'utilizzo di giunti antivibranti). Le macchine che hanno interasse tra bocca di carico e di scarico superiore a una determinata lunghezza (vedi cataloghi tecnici) sono normalmente divise in tronconi flangiati per facilitarne il trasporto coi normali mezzi.

Quando sono previsti uno o più portelli di ispezione incernierati, è necessario:

- prevedere dei microinterruttori di sicurezza che fermino la coclea in caso di tentata apertura dei portelli stessi e ne consentano l'apertura solo dopo il completo arresto dell'elica, in accordo alla normativa UNI EN 1088.



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE
TX ATEX - UTILISATION ET ENTRETIEN
 - USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 20

ELECTRICAL CONNECTIONS	ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	CONNEXIONS ELECTRIQUES	COLLEGAMENTI ELETTRICI
The connection of the electric motor of the conveyor to the power supply and any operation on the junction box has to be carried by trained personnel.	Der Anschluß des Motors an das Stromnetz und alle Arbeiten an der Klemmenleiste des Motors dürfen nur vom Elektriker vorgenommen werden.	Le branchement entre le moteur et le réseau et toute intervention sur la boîte à bornes de connexion du moteur doivent être effectués par du personnel spécialisé.	Il collegamento tra motore e rete elettrica e in ogni caso qualsiasi lavoro sulla scatola morsettiera del motore devono essere eseguiti da personale specializzato.
SET THE MACHINE IN SAFETY STATUS BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION. Before connecting the motor check that the voltage of the power supply corresponds with the voltage indicated on the identification plate on the motor. Always follow applicable safety regulations. As regards the motor connections, refer to the Use and Maintenance Manual enclosed with it. If a WAM® made electric motor is present download the manual from the website: www.wamgroup.com . The installation personnel must interface the machine with the necessary start /stop commands, emergency stops, reset after emergency stop, and microswitches for inspection hatches, in compliance with the existing regulations (CEI EN 60204-1, UNI EN 1088, UNI EN 953). The installer must connect the screw conveyor to the plant earthing using one of the fixing bolts and check that all its parts are equipotential before starting up the machine. All the electrical components installed in the screw conveyor (such as microswitches, sensors, etc.) must be ATEX certified in conformity to Directive 94/9/CE. The equipment to be installed inside the machine must be category II 1D with protection degree IP 6X and that to be installed outside must be at least II 3D with protection degree at least IP 5X.	VORDER AUSFÜHRUNG JEDER BELIEBIGEN ARBEIT IST DIE MASCHINE IN DEN SICHEREN ZUSTAND ZU VERSETZEN. Vor dem Anschluß des Motors sicherstellen, daß die Netzspannung mit dem Spannungswert auf dem Motortypenschild übereinstimmt. Die Sicherheitsbestimmungen auf jeden Fall immer beachten. Was die Anschlüsse des Motors betrifft, ist Bezug auf die diesem beiliegende Betriebs- und Wartungsanleitung zu nehmen. Falls ein Elektromotor vom Fabrikat WAM® vorhanden ist, das Handbuch von der Website www.wamgroup.com herunterladen. Der Errichter hat dafür zu sorgen, dass die Maschine an die erforderlichen Ein- und Ausschaltelemente, die Pilz-Schlagaste, die Rückstellvorrichtung nach einem Not-Aus, die Mikroschalter für die Inspektionsklappen angeschlossen wird, wobei die geltenden Bestimmungen zu beachten sind (CEI EN 60204-1, UNI EN 1088, UNI EN 953). Der Errichter muss die Schnecke mittels eines der Befestigungsbolzen an die Erdungsanlage anschließen und alle Teile auf effektiven Potentialausgleich prüfen, bevor die Maschine in Betrieb genommen wird. Alle elektrischen Komponenten, die der Errichter in die Rohrschnecke einbaut (z.B. Mikroschalter, Sensoren...) müssen nach ATEX zertifiziert sein, so wie es die Richtlinie 94/9/EG vorschreibt. Insbesondere ist zu beachten, dass alle Geräte, die innerhalb der Maschine zu installieren sind, die Kategorie II 1D mit Schutzart IP 6X aufweisen müssen, während die außerhalb der Maschine zu installierenden Teile wenigstens die Kategorie II 3D mit einer Schutzart von mindestens IP 5X haben müssen.	AVANT TOUTE OPERATION METTRE LA MACHINE EN CONDITION DE SÉCURITÉ Avant de mettre sous tension s'assurer que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque du moteur. Faire toujours attention aux normes de sécurité. En ce qui concerne les raccordements du moteur faire référence au manuel d'utilisation et d'entretien correspondant. Si'il est présent le moteur électrique WAM®, télécharger le manuel du site: www.wamgroup.com . L'installateur doit interfaçer la machine avec les commandes de mise en marche/arrêt, arrêt d'urgence, remise à zéro après un arrêt d'urgence, micro-contacts pour les portillons d'inspection, dans le respect des normes en vigueur (CEI EN 60204-1, UNI EN 1088, UNI EN 953). L'installateur devra brancher la vis sans fin au circuit de mise à la terre de l'équipement à travers un des bouliers de fixation et vérifier l'équipotentialité effective de toutes ses parties avant de mettre la machine en marche. Tous les composants électriques que l'installateur aura appliqué à la vis sans fin (par ex. micro-contacts, capteurs...) devra être certifiée ATEX conformément à la Directive 94/9/CE. En particulier les appareillages installés à l'intérieur de la machine devront être de catégorie II 1D avec degré de protection IP 6X et ceux à installer à l'extérieur au moins de catégorie II 3D avec degré de protection minimum IP5X.	PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE METTERE IN SICUREZZA LA MACCHINA Prima del collegamento assicurarsi che il voltaggio di rete coincida con quello indicato sulla targhetta del motore. Fare sempre attenzione alle norme di sicurezza. Per quanto riguarda i collegamenti del motore far riferimento al manuale d'uso e manutenzione ad esso allegato. Se è presente il motore elettrico WAM®, scaricare il manuale dal sito www.wamgroup.com L'installatore dovrà provvedere a interfacciare la macchina con i necessari comandi di avviamento/arresto, arresto di emergenza, reset dopo un arresto di emergenza, microinterruttori per i portelli di ispezione; rispettando le normative vigenti (CEI EN 60204-1, UNI EN 1088, UNI EN 953). L'installatore dovrà collegare la coclea al circuito di terra dell'impianto tramite uno dei bulloni di fissaggio e verificare l'effettiva equipotenzialità di tutte le sue parti prima di avviare la macchina. Tutta la componentistica elettrica che l'installatore dovrà ad inserire nella coclea (es. microinterruttori, sensori...) dovrà essere certificata ATEX conformemente alla Direttiva 94/9/CE. In particolare le apparecchiature da installare all'interno della macchina dovranno essere di categoria II 1D con grado di protezione IP 6X e quelle da installare esternamente almeno di categoria II 3D con grado di protezione almeno IP 5X.
GENERAL PRECAUTIONS Never put hands into the conveyor when it is operating! Never open the inspection hatches or remove the trough covers before disconnecting the power supply.	ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN Nie mit den Händen in die Schnecke greifen, während diese in Betrieb ist. Nie die Inspektionsklappen öffnen oder die Trogabdeckung entfernen, bevor die Stromversorgung unterbrochen wurde.	PRECAUTIONS GENERALES Ne jamais mettre les mains à l'intérieur de la vis en auge quand elle est en marche. Ne jamais ouvrir les trappes ou enlever les couvercles avant d'avoir mis la machine hors tension.	PRECAUZIONI GENERALI Mai mettere le mani all'interno della macchina mentre è in funzione! Mai aprire i boccaporti o togliere i coperchi prima di avere tolto la corrente



WAM®

**- OPERATION AND MAINTENANCE****- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG****- UTILISATION ET ENTRETIEN****- USO E MANUTENZIONE**

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 21

CLEANING

Before commencing with cleaning operations, set the machine in safety status.

When removing dust from the machine, take care to avoid throwing up dust into the surrounding environment.

The user must select suitable cleaning products depending on the type of plant and the safety sheet of the product transported.

For screw conveyors to be used with food products, the cleaning frequency must depend on the type of product and plant.

For toxic and harmful products, the cleaning wastes must be conveyed out into a suitable closed tank and disposed off according to the indications in the product safety chart.

REINIGUNG

Bevor man mit der Reinigung beginnt, ist die Maschine in den sicheren Zustand zu bringen.

Beim Entfernen des Staubs, der eventuell in der Maschine vorhanden ist, darauf achten, dass es nicht in die Umgebungsluft gelangt.

Der Betreiber muss für die Wahl von Produkten sorgen, die aufgrund des Typs der Anlage und des Sicherheitsdatenblatts des zu befördernden Produkts für die Reinigungsphase geeignet sind.

Für die Rohrschnecken, die mit Nahrungsmitteln zu benutzen sind, ist die Reinigungsphase mit Frequenzen vorzusehen, die von der Beschaffenheit des Produkts und der Anlage abhängt. Im Fall von schädlichen und giftigen Produkten ist das für die Reinigung verwendete Abwasser in einen geschlossenen Behälter einzuleiten, um das Abwasser dann gemäß der Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts zu entsorgen.

NETTOYAGE

Avant de commencer les opérations de nettoyage mettre la machine en condition de sécurité.

Lors de l'élimination de la poussière éventuellement présente sur la machine, prendre soin de ne pas la disperser dans l'environnement.

L'utilisateur doit choisir et sélectionner les produits appropriés aux opérations de nettoyage en fonction de la typologie de l'équipement et de la fiche de sécurité du produit transporté.

Pour les vis sans fin employées avec des produits alimentaires, prévoir une phase de nettoyage dont la fréquence dépend de la nature du produit et de l'équipement.

Dans le cas de produits nocifs et toxiques, les résidus du nettoyage doivent être placés dans un récipient approprié fermé et mis à la décharge conformément à ce qui est prévu par la fiche de sécurité du produit.

PULIZIA

Prima di iniziare le operazioni di pulizia mettere la macchina in sicurezza.

Nella rimozione della polvere eventualmente presente nella macchina, aver cura di non disperdere la polvere stessa nell'ambiente circostante.

L'utilizzatore dovrà provvedere alla scelta dei prodotti idonei alle fasi della pulizia in base alla tipologia di impianto ed alla scheda di sicurezza del prodotto trasportato.

Per le coclee da utilizzarsi con prodotti alimentari prevedere una fase di pulizia con frequenza che dipende dalla natura del prodotto e dell'impianto.

Nel caso di prodotti nocivi e tossici, i reflui della pulitura dovranno essere convogliati in idonea vasca chiusa e smaltiti secondo quanto previsto dalla scheda di sicurezza del prodotto.



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE
TX ATEX - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 UTILISATION ET ENTRETIEN
 USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 22

START UP

Before starting up the machine, make sure there are no foreign metal particles left inside the screw conveyor body. For screw conveyors used for transporting food products, before starting up, always carry out a cleaning cycle to disinfect and rinse the machine using the methods envisaged.

Ensure that no foreign substances or water have penetrated inside the conveyor. Otherwise, remove the cover and inspection hatch (if present under the inlet spout) and clean out the conveyor. Subsequently reclose all openings. Check that the conveyor is perfectly straight between the inlet and the outlet. Any curvature in the trough may cause the screw to rub against it possibly causing the seizure. Check the direction of rotation of the screw (anticlockwise as seen from the inlet end). If incorrect, switch the wires in the junction box of the electric motor. Make sure that gear reduction unit is filled with oil and that hanger bearings are lubricated. The first start-up test must be carried out with the screw conveyor empty. If everything works correctly, feed material into the conveyor and proceed normally.

Packing Gland Replacement Procedure

In case of screw conveyor end bearing assemblies with manually adjustable packing glands (XUC-type) the latter have to be adjusted during commissioning before the introduction of material into the screw conveyor.

After the "running in" of the screw conveyor check the packing gland again and re-adjust if necessary.

STOP AND EMPTYING

The screw conveyor is stopped by switching off the current. It is advisable to empty the screw conveyor at the end of each working day. This is particularly important if the material conveyed tends to harden or become more viscous or sticky if allowed to stand for a period of time.

INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Inbetriebnahme sicherstellen, dass keine Metallgegenstände innerhalb des Gehäuses der Rohrschnecke liegen geblieben sind.

Für Rohrschnecken, die zur Förderung von Nahrungsmitteln eingesetzt werden, ist vor der Inbetriebnahme immer ein Reinigungszyklus mit Entseuchung und Klarspülen gemäß der vorgesehenen Modalitäten auszuführen.

Prüfen, ob Fremdkörper oder Wasser in die Schnecke eingedrungen sind. Ist dies der Fall, die Trogabdeckung und die etwaige Inspektionsklappe unter dem Einlauf öffnen und reinigen. Danach alles wieder montieren. Ein Durchhängen der Schnecke ist unbedingt zu vermeiden. Immer darauf achten, dass Einlauf und Auslauf genau fluchten, weil die Schneckenwendel sonst am Trog schleifen kann und dabei eventuell blockiert. Die Drehrichtung der Schnecke prüfen (gegen den Uhrzeigersinn vom Einlauf aus gesehen). Bei falscher Drehrichtung den Motor umklemmen. Ölstand im Getriebe kontrollieren und sicherstellen, dass Zwischenlager, sofern vorhanden, geschmiert sind. Ersten Probelauf ohne Fördergut vornehmen. Bei ordnungsgemäßer Funktion die Schnecke nun füllen und regulären Betrieb aufnehmen.

Vorgehensweise beim Austausch von Stopfbuchsenpackungen

Sind Lagereinheiten mit nachstellbaren Stopfbuchsen (Typ XUC) eingebaut, müssen diese bei der Inbetriebnahme der Schnecke vor der Schüttgutzufüllung nachgestellt werden.

Nach dem „Einlaufen“ der Schnecke ist die Dichtheit der Stopfbuchse nochmals zu überprüfen und diese gegebenenfalls nachzusteuern.

ABSCHALTEN UND ENTEEREN

Das Abschalten der Schnecke erfolgt durch das Unterbrechen der Stromversorgung. Die Schnecke sollte immer nach Feierabend entleert werden. Besonders wichtig ist dies bei Medien, die leicht austrocknen oder zum Anbacken neigen, wenn sie über einen längeren Zeitraum im Silo lagern.

DÉMARRAGE

Avant la mise en marche s'assurer qu'il n'y a pas des corps étrangers métalliques qui sont pas restés à l'intérieur du corps de la vis.

Dans les vis sans fin utilisées pour convoyer des produits alimentaires, avant la mise en marche, effectuer toujours un cycle de nettoyage, désinfection et rinçage suivant les modalités prévues.

Vérifier que de l'eau ou des substances extérieures ne sont pas entrées dans la machine. Dans ce cas il faut enlever le couvercle et éventuellement la trappe de visite qui se trouve sous la bouche de chargement et nettoyer. Ensuite remonter le tout. Eviter absolument toute flexion de la machine en contrôlant l'alignement parfait entre la bouche de chargement et la bouche de décharge, sinon la vis sans fin pourrait frotter contre la caisse extérieure jusqu'à se bloquer. Contrôler le sens de rotation de la vis (inverse aux aiguilles d'une montre en regardant du côté du chargement). S'il est erroné, inverser les pôles du moteur. S'assurer que l'huile dans le réducteur est au niveau correct et que les paliers intermédiaires (si existants et si le graissage est prévu) soient bien lubrifiés. Le premier essai de démarrage doit être fait la machine étant vide; si tout fonctionne correctement, alimenter de produit et procéder normalement.

Procédure pour la substitution des badernes à paquet des groupes d'étanchéité

Si les paliers d'extrémité sont munis de groupe d'étanchéité réglable manuellement (type XUC), ce dernier doit être réglé à la mise en service de l'installation avant l'introduction du matériau dans la vis.

Après le « rodage » de la vis contrôler de nouveau l'étanchéité du groupe et le régler si nécessaire.

ARRÊT ET VIDAGE

L'arrêt de la vis sans fin est réalisé en coupant l'alimentation électrique. Il est conseillé de vider la vis sans fin à la fin de chaque journée de travail.

Cela est particulièrement important quand le matériaux transporté tend à se durcir ou à se comprimer s'il reste arrêté pour une certaine période.

AVVIAMENTO

Prima dell'avviamento assicurarsi che corpi estranei metallici non siano rimasti all'interno del corpo della coclea.

Per le coclee utilizzate nel trasporto di prodotti alimentari, prima dell'avviamento, effettuare sempre un ciclo di pulizia disinfezione e risciacquo secondo le modalità previste.

Verificare se sostanze esterne o acqua sono entrate nella macchina. Se così fosse, togliere il coperchio e l'eventuale boccaporto d'ispezione che sta sotto la bocca di carico e pulire. Dopo, rimontare il tutto. Evitare assolutamente ogni flessione della macchina controllando il perfetto allineamento fra carico e scarico, altrimenti l'elica può fare frizione contro la cassa esterna fino a bloccarsi. Controllare il senso di rotazione della macchina (antiorario vista dal carico). Se errato, invertire i poli dei motori.

Assicurarsi che l'olio nel riduttore sia al livello giusto e che i supporti intermedi (se esistenti e se previsto l'ingrassaggio) siano bene ingrassati. La prima prova di avviamento deve essere fatta a macchina vuota: se tutto funziona regolarmente, alimentare con il materiale e procedere normalmente.

Procedura per la sostituzione delle baderne a pacco dei gruppi di tenuta

Qualora i supporti di estremità fossero dotati di gruppo di tenuta regolabile manualmente (tipo XUC), quest'ultimo deve essere regolato all'avviamento dell'impianto prima dell'introduzione del prodotto nella coclea.

Dopo il "rodaggio" della coclea controllare nuovamente la tenuta del gruppo e regolarlo se necessario.

ARRESTO E SVUOTAMENTO

L'arresto della coclea avviene con l'interruzione dell'alimentazione elettrica. Si consiglia di svuotare la coclea al termine di ogni giorno lavorativo. Questo è particolarmente importante quando il materiale trasportato tende a indurirsi o a compattarsi se rimane fermo per un certo periodo di tempo.



WAM®

**DISASSEMBLY**

Prior to installation, make the screw conveyor safe and ensure the screw is completely empty. Before disassembling the drive unit or the end bearing assemblies of the conveyor make sure that the screw cannot slide out and fall down. To do this, open the cover and/or any inspection hatch and insert a plank as shown in the figure ensuring the plank firmly locks in. The drive unit may now be disassembled.

DEMONTAGE

Vor dem Einbau die Schnecke sicher machen und sicherstellen, dass die Schnecke völlig leer ist. Vor der etwaigen Demontage der Antriebseinheit oder der Endlagerreinheit sicherstellen, daß die Wendel nicht herausrutschen und herunterfallen kann. Dazu die Trogabdeckungen und/oder die etwaigen Inspektionsklappen öffnen, um dann, wie in der Abbildung gezeigt, einen Holzbalken einzuführen und anschließend zu verkanten. Erst dann darf die Antriebseinheit ausgebaut werden.

DEMONTAGE

Avant de commencer les opérations d'installation mettre la vis en sécurité et s'assurer que la vis est complètement vide. Avant de démonter le motoréducteur ou le support palier d'extrémité de la vis s'assurer que la spire ne peut pas sortir ni tomber. Il faut pour cela ouvrir le couvercle et/ou les trappes de visite, enfiler et ensuite encastre une planche en bois comme illustré dans la figure. Seulement dans cette condition il est possible de démonter le motoréducteur.

SMONTAGGIO

Prima di iniziare le operazioni di smontaggio, mettere la macchina in sicurezza e accertarsi che la macchina sia stata completamente svuotata. Prima di un eventuale smontaggio della testata motrice o del supporto estremità dalla macchina assicurarsi che la spira non possa sfilarsi e cadere verso il basso. A questo scopo occorre aprire il coperchio e/o gli eventuali boccaporti d'ispezione, infilare e successivamente incastrire un'asse di legno come mostrato in figura. Soltanto ora può essere smontata la testata motrice.

**IMPORTANT!**

Before opening the cover and/or inspection hatches, make sure that the power supply has been disconnected.

ACHTUNG!

Vor dem Öffnen des Deckels und/oder der Inspektionsklappen Sicherheitszustand sicherstellen.

ATTENTION!

Avant d'ouvrir le couvercle ou les trappes de visite s'assurer que le moteur électrique est hors tension et mettre la vis en service.

ATTENZIONE!

Prima di aprire il coperchio e/o gli eventuali boccaporti, mettere in sicurezza la macchina.

MAINTENANCE

Failure to follow the maintenance instructions may cause problems and could invalidate the warranty.

WARTUNG

Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann Funktionsstörungen verursachen und die Garantie auf die gelieferte Schnecke außer Kraft setzen.

ENTRETIEN

Le fait de ne pas observer strictement les instructions suivantes peut causer des problèmes et invalider la garantie sur les machines fournies.

MANUTENZIONE

Il non attenersi strettamente alle seguenti istruzioni può causare problemi ed invalidare la garanzia sulle macchine fornite.

In the presence of a chain transmission make the screw conveyor safe before starting maintenance. Should the maintenance work require any heat treatment completely empty the screw conveyor and clean it before starting maintenance.

Bei Vorhandensein einer Kettenübersetzung die Schnecke vor eventuellen Wartungsarbeiten sicher machen.

Sollten zwecks Wartung Arbeiten unter Hitze erforderlich sein, die Schnecke völlig entleeren und vor Beginn der Arbeiten gründlich reinigen.

S'il y a un entraînement par chaîne, avant de commencer les opérations de maintenance mettre la vis en sécurité. Au cas où la maintenance demande des travaux à chaud, effectuer la vidange de lavis et un nettoyage complet avant le début de service.

Se presente la trasmissione a catena, prima di iniziare le operazioni di manutenzione mettere la coclea in sicurezza.

Nel caso che la manutenzione della coclea richieda delle lavorazioni a caldo, effettuare lo svuotamento della coclea e una pulizia completa prima di iniziare il lavoro.

<p>Daily check efficiency of the safety devices and the integrity of the inspection hatches.</p>	<p>Täglich die Wirksamkeit der Sicherheitsvorrichtungen prüfen und sicherstellen, dass die Inspektionssklappen fest verschlossen sind.</p>	<p>Tous les jours, vérifier l'efficacité des dispositifs de sécurité et l'intégrité des trappes de visite.</p>	<p>Giornalmente, verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e l'integrità dei portelli di ispezione.</p>	
<p>Once a week, check to see if outlet and each intermediate bearing are free of material crusts. If they are not, carefully clean them to remove any obstacles to the free passage of the material. Lubricate through grease nipples if existant.</p>	<p>Wöchentlich prüfen, ob Ausläufe und alle Zwischenlager frei von Materialablagerungen sind. Sind sie es nicht, müssen sie sorgfältig gereinigt werden, um jede Verstopfung, die den Durchsatz des Materials behindern kann, zu vermeiden. Zwischenlager, sofern vorhanden schmieren.</p>	<p>Chaque semaine vérifier si le déchargement et chaque palier intermédiaire sont dégagés de tous résidus de matière. Dans le cas contraire, nettoyer soigneusement pour éviter d'obstruer le passage de matière. Graisser les paliers intermédiaires s'il y en ait.</p>	<p>Ogni settimana, verificare se lo scarico e ogni supporto intermedio sono liberi da residui di materiale: se non lo fossero, pulire accuratamente per evitare ogni ostruzione al passaggio di materiale. Ingrassare eventualmente il supporto intermedio.</p>	
<p>Once every 2 years, replace the following parts: shaft seals of the end bearings and intermediate bearings (if worn).</p>	<p>The frequency of lubrication and replacement of parts depends on the application and on the materials conveyed. Indeed, conveyors may come with different bearings, seals and liners. The procedure of parts replacement, however, is always the same.</p>	<p>Alle 2 Jahre die folgenden Teile ersetzen: Wellenabdichtungen der Endlager und der Zwischenlager (sofern verschlissen). Offensichtlich ist die Häufigkeit der Schmierung und des Austauschs von Teilen abhängig vom Einsatz und vom Fördermedium. Die Schnecken können in der Tat mit unterschiedlichen Lagern, Abdichtungen, Gleitbuchsen und Wellenverbindungen ausgestattet sein. Die Vorgehensweise beim Austausch von Teilen ist jedoch immer dieselbe.</p>	<p>Tous les 2 ans remplacer, au moins une fois, les pièces suivantes: joint d'étanchéité des supports paliers d'extrémité et paliers intermédiaires (s'ils sont usés). Il est évident que la fréquence de lubrification et de remplacement des pièces dépend de l'utilisation de la vis et du type de produit utilisé. En effet les machines peuvent utiliser différents types de roulements, protecteurs, douilles de coulisement, accouplements. Dans tous les cas les opérations d'entretien sont identiques, même si les protecteurs et les douilles sont différentes.</p>	<p>Ogni 2 anni, sostituire, almeno una volta, le seguenti parti: tenuta delle testate e supporti intermedi (se si sono logorati). E' chiaro che il tempo di lubrificazione e di sostituzione dei pezzi dipende sia dall'uso della macchina che dal tipo di prodotto trasportato: infatti le macchine possono utilizzare diversi tipi di cuscinetti, di protezioni, di boccole di scorrimento, di accoppiamenti. In ogni caso comunque le operazioni da eseguire sono le stesse, anche se per esempio protezioni e boccole sono diverse.</p>
<p>BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION MAKE THE MACHINE SAFE!</p>	<p>VOR DER DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGSARBEITEN SCHNECKE SICHER MACHEN!</p>	<p>AVANT D'EFFECTUER LES OPERATIONS METTRE EN SECURITE LA MACHINE !</p>	<p>PRIMA DI ESEGUIRE OPERAZIONI METTERE IN SICUREZZA LA MACCHINA.</p>	
<p>NOISE The operating noise level of the equipment depends on a number of factors. Essentially these are: dimensions, type of material and loading coefficient. The noise levels given in the table are referred to empty running. The installer has to take care of suitable measures to keep the operation noise level within the limit.</p>	<p>BETRIEBSGERÄUSCHE Die Betriebsgeräusche der Schnecke hängen von unterschiedlichen Faktoren ab, im wesentlichen von Abmessungen, vom Fördermedium und vom Füllgrad. Die folgende Tabelle dient beinhaltet die Geräuschwerte bei Leerlauf. Der Anlagenaufsteller muss geeignete Maßnahmen treffen, um bei normalem Betrieb die Betriebsgeräusche im Rahmen zu halten.</p>	<p>BRUIT Le niveau sonore de la machine dépend de différents facteurs, tels que: dimensions, nature du produit et coefficient de remplissage. Le tableau suivant donne les valeurs dans le fonctionnement à vide. L'installateur devra prévoir des mesures aptes en ce qui concerne l'antibruyance en conditions d'utilisation normale.</p>	<p>RUMORE Il livello di rumorosità delle macchine dipende da diversi fattori, Essenzialmente: dimensioni, natura del materiale e coefficiente di riempimento. La seguente tabella riporta i valori di rumorosità nel funzionamento a vuoto; l'installatore dovrà provvedere ad effettuare adeguate misure di rumorosità in condizioni di normale utilizzo.</p>	
<p>N.B.: with particular types of material, for example, with large sized particles, it is advisable to contact a WAM® Sales Office.</p>	<p>N.B.: Bei besonderen Materialien, beispielsweise mit grober Körnung, sollte man sich an ein WAM® Verkaufsbüro wenden.</p>	<p>N.B.: En cas de matières particulières, par exemple de grosse granulométrie, il est préférable de signaler la donnée spécifique à notre Service de Vente.</p>	<p>N.B.: In caso di materiali particolari, ad esempio con pezzature raggardevoli, è preferibile indicare il dato specifico al ns. Uff. Tecnico.</p>	

Screw conveyors with direct drive <i>Schneckenförderer mit Direktantrieb</i> Vis avec motorisation directe <i>Coclee con testata motrice</i>	80 dB(A) *
Screw conveyors with chain transmission <i>Schneckenförderer mit Kettenantrieb</i> Vis avec entraînement par chaîne <i>Coclee con trasmissione a catena</i>	90 dB(A) *
Screw conveyors with belt transmission or coupling <i>Schneckenförderer mit Riementrieb oder Kupplung</i> Vis avec entraînement par courroies ou accouplement <i>Coclee con trasmissione a puleggia o giunto</i>	85 dB(A) *



WAM®

TX
ATEX

- OPERATION AND MAINTENANCE

- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

- UTILISATION ET ENTRETIEN

- USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 25

REPLACEMENT OF THE SEALING UNIT OF GEAR REDUCER AND OF END BEARING ASSEMBLY

Set the machine in safety status before carrying out any operation.

With reference to Fig. 1

- 1) Remove nuts 2
- 2) Remove bolts 1
- 3) Open seal gland 4
- 4) Replace seal packing 3
- Thoroughly remove all remains of the old packing.
- Place one packing at a time and evenly push it into its end position and press it.
- It is important that each packing is positioned and pressed in separately.
- 5) Mount gland 4 on seal packing using bolts 1
- 6) Adjust sealing gland by tightening nuts 2

AUSTAUSCH DER WELLENABDICHTUNGSEINHEIT VON ANTRIEBS- SOWIE VON ENDLAGEREINHEITEN

Vor der ausführung jeder beliebigen arbeit ist die maschine in den sicheren zu stand zu versetzen.

Mit Bezug auf Abb. 1

- 1) Muttern 2 entfernen.
- 2) Schrauben 1 entfernen.
- 3) Dichtungsbrille 4 öffnen.
- 4) Dichtungspackung 3 austauschen.
- Sämtliche Reste der alten Dichtschnüre sauber entfernen.
- Eine Dichtschnur nach der anderen gleichmäßig in ihrem Sitz verpressen.
- Es ist wichtig, dass jede Dichtung einzeln eingelegt und separat verpresst wird.
- 5) Brille 4 mittels Schrauben 1 auf die Packung montieren.
- 6) Dichtung durch Anziehen der Muttern einstellen 2

SUBSTITUTION DES JOINTS D'ÉTANCHEITÉ DE LA MOTRISATION ET DU SUPPORT PALIER D'EXTRÉMITÉ

Avant toute operation mettre la machine en condition de sécurité.

En référence à la Fig. 1

- 1) Enlever écrous 2
- 2) Enlever boulons 1
- 3) Ouvrir la bride porte-badernes 4
- 4) Remplacer les badernes 3
 - Enlever tous les restes des vieilles badernes.
 - Introduire et presser une baderne par fois uniformément dans sa siège.
 - Il est important d'introduire et de presser chaque baderne séparément.
- 5) Assembler la bride 4 sur les badernes à l'aide des boulons 1
- 6) Enregistrer précharge sur les badernes à l'aide des écrous 2

SOSTITUZIONE DELLA TENUITA PER TESTATA MOTRICE E PER SUPPORTO DI ESTREMITÀ

Prima di qualsiasi operazione mettere in sicurezza la macchina.

Con riferimento alla Fig.1

- 1) Togliere dadi 2
- 2) Togliere bulloni 1
- 3) Aprire flangia porta baderne 4
- 4) Sostituire baderne 3
 - Togliere tutti i resti delle vecchie baderne.
 - Inserire e pressare una baderne per volta uniformemente nella propria sede.
 - E' importante inserire e pressare ogni baderne separatamente.
- 5) Assemblare flangia 4 sulle baderne con bulloni 1
- 6) Eseguire registrazione precarico baderne con dadi 2

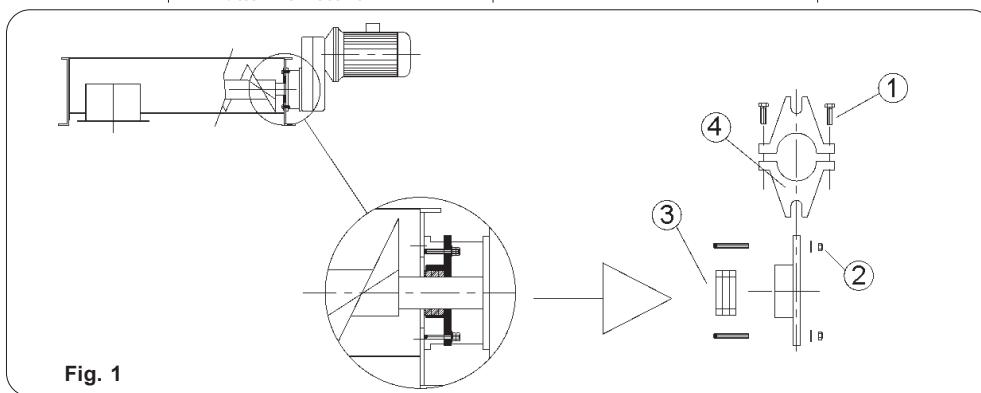


Fig. 1

REPLACEMENT OF INTERMEDIATE HANGER BEARING XLB

Set the machine in safety status before carrying out any operation.

With reference to Fig. 2

- 1) Unscrew all bolts.
- 2) Take off the body of the hanger bearing and the bush.
- 3) Replace the bush.
- 4) Re-assemble everything into the former position.

AUSTAUSCH DES ZWISCHENLAGERS XLB

Vor der ausführung jeder beliebigen arbeit ist die maschine in den sicheren zu stand zu versetzen.

Mit Bezug auf Abb. 2

- 1) Alle Schrauben lösen.
- 2) Gehäuse und Buchse entfernen.
- 3) Buchse ersetzen.
- 4) Alles wieder in die ursprüngliche Position einbauen.

REPLACEMENT DU PALIER INTERMEDIAIRE XLB

Avant toute operation mettre la machine en condition de sécurité.

En référence à la Fig. 2

- 1) Dévisser toutes les vis.
- 2) Enlever le corps et la douille.
- 3) Remplacer la douille.
- 4) Remettre le tout dans la position initiale.

SOSTITUZIONE SUPPORTO INTERMEDIO XLB

Prima di qualsiasi operazione mettere in sicurezza la macchina.

Con riferimento alla Fig. 2

- 1) Svitare tutte le viti.
- 2) Togliere corpo e boccola.
- 3) Sostituire la boccola.
- 4) Rimettere il tutto nella posizione iniziale.

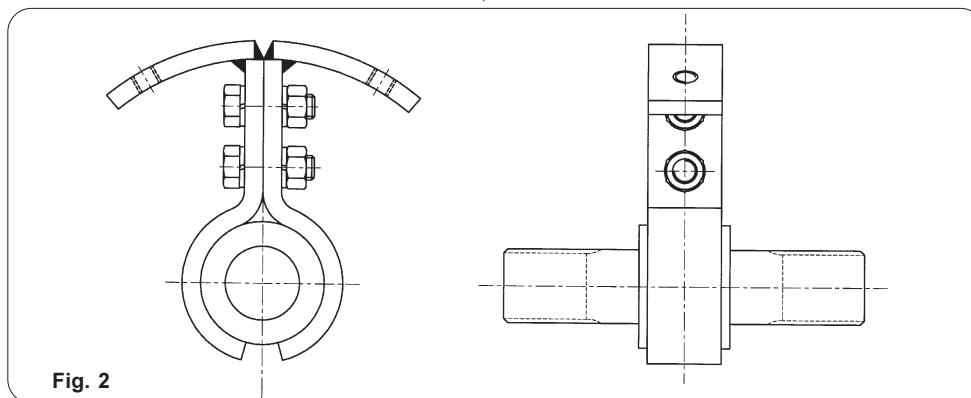


Fig. 2



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE
TX ATEX - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 - UTILISATION ET ENTRETIEN
 - USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 26

LUBRICATION	SCHMIERUNG	LUBRIFICATION	LUBRIFICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - END BEARING <p>XSU They need not be greased since the bearing is already filled with long-life grease.</p> <ul style="list-style-type: none"> - XST <p>Grease approx. every 200 working hours (depends on handled material). Substitute lubricant approx. every 7500 working hours.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HANGER BEARING <p>The bushes are made of self lubricating material or they must be greased. In the second case the lubrication procedure depends both on the material conveyed and on the application (on average lubrication is required once every 10 working hours approximately).</p> <p>The trade marks of the lubricants are in alphabetical order which does not refer to the quality of the product. The list does not cover all available lubricants. Other quality makes can equally be used.</p>	<p>XSU Sie brauchen nie geschmiert zu werden, weil die dauerfett-geschmiert sind.</p> <p>XST Ca. alle 200 Betriebsstunden abschmieren (abhängig vom Fördermedium) und ca. alle 7500 Betriebsstunden einen Schmierstoffwechsel vornehmen.</p> <p>ZWISCHENLAGER Die Buchsen bestehen entweder aus einem selbst-schmierenden Werkstoff oder müssen nach geschmiert werden. Im letzteren Fall hängen die Schmiermodalitäten vom Fördermedium und vom Anwendungsfall ab (durchschnittlich muß ca. alle 10 Betriebsstunden nachgeschmiert werden).</p> <p>Die Reihenfolge der nachge-nannten Schmierstoffe lässt kei-ne Rückschlüsse auf deren Qualität zu. Die Liste erhebt kei-nen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können auch nicht auf-geführte, gleichwertige Marken verwendet werden.</p>	<p>PALIER D'EXTREMITE XSU Ils ne doivent pas être graissés car leur roulement est rempli de graisse à longue durée de vie.</p> <p>XST Graisser toutes 200 heures environ (dépend du matériau transporté) et substituer le lubrifiant toutes 7500 heures environ.</p> <p>PALIER INTERMEDIAIRE La douille peut être en ma-tériau autolubrifiant ou à graisser. Au second cas les moda-lités de graissage dépendent du type de matériau et de l'ap-plication (graisser moyenne-ment toutes les 10 heures de fonctionnement environ).</p> <p>Le marques des lubrifiants dans le tableau sont par ordre alpha-bétique sans aucune référence en ce qui concerne la qualité du produit. La liste ne comprend pas toutes les marques. Il est donc possi-ble d'utiliser d'autres lubrifiants à condition qu'ils aient les mêmes caractéristiques.</p>	<p>SUPPORTO D'ESTREMITÀ' XSU Non devono essere ingrassati in quanto il loro cuscinetto è già riempito con grasso lunga vita.</p> <p>XST Ingrassare circa ogni 200 ore (dipendentemente dal prodot-to trasportato) e sostituire il grasso circa ogni 7500 ore.</p> <p>SUPPORTO INTERMEDI I supporti intermedi possono essere autolubrificanti o da ingrassare: in quest'ultimo caso le modalità di ingrassag-gio dipendono dal tipo di pro-dotto e di applicazione (ingras-sare mediamente circa ogni 10 ore di funzionamento).</p> <p>Le marche di lubrificanti riportate in tabella sono in ordine alfa-betico senza alcun riferimento alla qualità del prodotto. L'elenco non ricopre tutta la gam-ma dei lubrificanti; è perciò pos-sibile utilizzare altri lubrificanti purchè abbiano le stesse car-a-teristiche.</p>

TABLE OF LUBRIFICANTS - SCHMIERSOFTABELLE - TABLEAU DE LUBRIFCANTS - TABELLA DEI LUBRIFICANTI

DIN K2K Grease - Fett - Graisse - Grasso	Trade mark - Marke - Marque - Marca
GR - MU2	AGIP
ARALUP HL2	ARAL
BP - ENGERGREASE L 2	BP
CALYPSOLH 433	CALYPSOL
ANDOK B	ESSO
MOBILUX2	MOBIL OIL
MOBIPLEX 47	
ALVANIA 2	SHELL
GLISSANDO FL 20	TEXACO
MULTIFAX 2	



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE

- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

- UTILISATION ET ENTRETIEN

- USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 27

GEARBOX AND REDUCTION GEAR	ANTRIEBSKOPF UND GETRIEBE	TETE MOTRICE ET RÉDUCTEUR	TESTATA MOTRICE E RIDUTTORE
SET THE GEAR REDUCTION UNIT AND THE APPLIANCE ON WHICH IT IS INSTALLED IN SAFETY CONDITION. Where it is necessary to reach the upper parts of the screw, use an overhead work platform suitable for avoiding danger of slipping, tripping, or falling of operators.	DAS GETRIEBE UND DIE EINRICHTUNG AUF DER ES INSTALLIERT IST, IN DEN SICHEREN ZUSTAND BRINGEN Wenn man Teile des Schneckenförderer erreichen muss, die in größerer Höhe installiert sind, ist eine Arbeitsbühne zu benutzen, die so zu wählen ist, dass Gefahren wie Ausrutschen, Stolpern oder Abstürzen der Arbeitnehmer vermieden werden.	METTRE LE RÉDUCTEUR ET L'APPAREIL SUR LEQUEL IL EST MONTÉ EN SÉCURITÉ. Lorsqu'il faut atteindre des parties de la vis sans fin en hauteur, utiliser une plate-forme aérienne de travail qui devra être choisie de manière à ce que les opérateurs évite le risque de glisser, trébucher ou tomber.	METTERE IN SICUREZZA IL RIDUTTORE E L'APPARECCHIATURA SULLA QUALE È INSTALLATO. La dove si debbano raggiungere parti della coelca in quota utilizzare una piattaforma aerea di lavoro che dovrà essere scelta in modo da evitare pericoli di scivolamento, inciampo o caduta per gli operatori.
The operators responsible for carrying out all maintenance operations must receive the necessary indications as regards workplace safety in compliance with existing legislation.	Die Arbeitnehmer, die alle Wartungsvorgänge auszuführen haben, müssen alle Angabe zum Sicherheit am Arbeitsplatz entsprechend der geltenden Gesetze erhalten haben.	Les opérateurs qui doivent effectuer les opérations d'entretien, doivent avoir reçu toutes les indications en matière de sécurité sur les postes de travail dans le respect des lois en vigueur.	Gli operatori che dovranno eseguire tutte le operazioni di manutenzione, devono aver ricevuto tutte le indicazioni, in materia di sicurezza nei posti di lavoro nel rispetto delle leggi vigenti.
- Use original spare parts. - Wait for the gear reduction unit to cool down before working on it. - If the gear reduction unit casing is to be opened, clean the surfaces thoroughly before reassembly and apply the special Loctite 574 type liquid seal on the shell contact surfaces. - While locking the casing screws, use Loctite 222 type liquid threadlock and respect the tightening torque values.	- Originalersatzteile benutzen. - Vor Eingriffen am Getriebe abwarten, dass es abgekühlt ist. - Wenn das Gehäuse des Getriebes geöffnet werden muss, sind beim Wiederzusammenbau alle Flächen sorgfältig zu reinigen, um dann auf dem Kontaktflächen der Hülle eine flüssige Flächendichtung wie Locitite 574 anzubringen. - Beim Anziehen der Gehäuseschrauben Gewindesicherungen vom Typ Loctite 222 benutzen und die Anzugsmomente.	- Utiliser toujours des pièces de recharge d'origine. - Avant d'intervenir sur le réducteur, attendre son refroidissement. - En cas d'ouverture de la carcasse du réducteur, lors du remontage nettoyer soigneusement les surfaces et distribuer sur les parties en contact des deux coques le joint liquide type Loctite 574. - Pendant le serrage des vis de la carcasse utiliser le liquide frein-filet type Loctite 222 et respecter les couples de serrage.	- Utilizzare pezzi di ricambio originali. - Prima di intervenire sul riduttore, attendere il raffreddamento. - Nel caso dell'apertura della cassa del riduttore, al rimontaggio pulire accuratamente le superfici, e distribuire sui piani di contatto dei gusci l'apposita guarnizione liquida tipo Loctite 574. - Durante il serraggio delle viti della carcassa utilizzare il liquido freno filetti tipo Loctite 222 e rispettare le coppie di serraggio.
PERIODIC CHECKS Depending on the operating conditions, carefully clean the dust deposited, taking care to avoid its dispersal in the air.	REGELMÄSSIGE KONTROLLEN Je nach den Betriebsbedingungen die Staubschichten, die abgelagert sind, sorgfältig entfernen und dafür sorgen, dass keine Staubwolken entstehen.	CONTROLES PÉRIODIQUES Suivant les conditions de fonctionnement, éliminer soigneusement les couches de poussière déposée en faisant attention à ne pas provoquer de nuages dispersés dans l'air.	CONTROLLI PERIODICI A seconda delle condizioni di funzionamento, rimuovere accuratamente gli strati di polvere di deposito avendo cura di non provocare nubi aerodisperse.
Monthly: - check for oil leakage from the gear reduction unit seals. - grease the seals. - Check the condition of the plate and if it is damaged, request the manufacturer for a copy. - Check the pictograms to make sure they are intact, and replace them if damaged. - Check the temperature.	Monatlich: - Sicherstellen, dass es an den Dichtungen des Getriebes keine undichten Stellen gibt, aus denen Öl austritt. - Die Dichtungen mit Fett schmieren. - Die Unversehrtheit des Typenschildes prüfen. Ist es beschädigt, muss beim Hersteller eine Kopie angefordert werden. - Die Piktogramme auf Unversehrtheit prüfen und sie ersetzen, wenn sie beschädigt sind. - Temperaturkontrolle.	Tous les mois : - contrôler qu'il n'y a pas de fuites d'huile par les joints du réducteur. - Lubrifier les joints avec de la graisse. - Vérifier l'intégrité de la plaque, si elle est endommagée il faut en demander une copie au constructeur. - Vérifier l'intégrité des pictogrammes, s'ils sont endommagés les remplacer. - Contrôle de la température .	Mensilmente: - controllare che non vi siano perdite di olio dalle tenute del riduttore. - lubrificare le tenute a grasso. - Verificare l'integrità della targhetta, se danneggiata, occorre chiederne una copia al costruttore. - Verificare l'integrità dei pittogrammi, se danneggiati, sostituirli. - Controllo della temperatura.
Yearly: - check the oil level in the gear reduction unit.	Jährlich: - Den Ölstand im Getriebe gemäß der Angaben.	Tous les ans: - contrôle niveau de l'huile dans le réducteur.	Annualmente: - controllare il livello d'olio nel riduttore.
Every 5 years (or 2000 hours for replacement the first time, and every 5000 hours subsequently): - change the synthetic oil.	Alle 5 Jahre (oder 2000 Betriebsstunden der erste Wechsel und dann jeweils alle 5000 Betriebsstunden): - Das Synthetiköl ersetzen.	Tous les 5 ans (ou 2000 heures pour la première vidange et 5000 heures pour les suivantes): - vidanger l'huile synthétique .	Ogni 5 anni (o 2000 ore se la prima sostituzione e 5000 ore le altre): - sostituire l'olio sintetico.

LUBRICATION

- The ATEX certified WAM® gear boxes and reduction gears are filled with synthetic oil. The S21 type gear box/reduction gear has long-life lubrication and is provided with only a closed type of filler plug.
- The S23, S25, S27 and P23, P25, P27 gear boxes/reduction gears are provided with filler, drainage, level and venting plugs.
- For the first filling WAM® uses AGIP BLASIA S220 synthetic oil.
- The quantity of oil according to the type of gear box/reduction gear and assembly position is shown in Tab. 1.

SCHMIERUNG

- Die Antriebsköpfe und Getriebe WAM® mit Zertifizierung nach ATEX sind mit Synthetiköl gefüllt. Der Antriebskopf / das Getriebe Typ S21 ist dauergetrimmt und hat nur eine Einfüllöffnung geschlossenen Typs.
- Die Antriebsköpfe/Getriebe S23, S25, S27 und P23, P25, P27 haben Einfüll-, Ablass-, Entlüftungs- und Standstopfen.
- WAM® verwendet zur Erstfüllung das Synthetiköl AGIP BLASIA S220.
- Die Ölmenge für den Antriebskopf bzw. das Getriebe und für die Montageposition steht in der Tab. 1.

LUBRIFICATION

- Les têtes motrices et les réducteurs WAM® certifiés ATEX sont dotés d'huile synthétique. La tête motrice/réducteur type S21 est lubrifiée à longue durée de vie et elle est dotée seulement d'un bouchon de remplissage type fermé.
- Les têtes motrices/réducteurs S23, S25, S27 et P23, P25, P27 sont dotées de bouchon de remplissage, vidange, jauge et évent.
- WAM® utilise pour le premier remplissage l'huile synthétique AGIP BLASIA S220.
- La quantité d'huile de chaque type de tête motrice/réducteur et la position de montage sont indiquées dans le Tab. 1.

LUBRIFICAZIONE

- Le testate motrici ed i riduttori WAM certificati ATEX sono dotati di olio sintetico. La testata motrice/riduttore tipo S21 è lubrificato a lunga vita ed è dotato del solo tappo di carico del tipo chiuso.
- Le testate motrici/riduttori S23, S25, S27 e P23, P25, P27 sono dotati dei tappi di carico, scarico, livello e sfialto.
- WAM utilizza per il primo riempimento l'olio sintetico AGIP BLASIA S220.
- Il quantitativo di olio per tipo di testata motrice/riduttore e per posizione di montaggio è riportato in Tab. 1.

Volume en litres - Fassungsvermögen in Litern - Volume en litres - Capacità in litri

Type	Gear reduction unit position - Position des Getriebes - Position réducteur - Posizione riduttore			
	B 53 - B 51	B5 - B52	V1	V3
	[l]	[l]	[l]	[l]
S 21	1.2	1.2	1.2	1.2
S 23	1.1	2.05	2.05	2.05
S 25	2.5	2.5	2.5	2.5
S 27	5	5	5	5
P 23	1.3	2.2	2.2	2.2
P 25	3	3	3	3
P 27	7	7	7	7

Tab. 1

For replacements, if necessary, WAM® recommends the use of synthetic oil having viscosity degree 220 in accordance with ISO VG. Other brands of lubricant can be used as indicated in Tab.2.

The trade marks of the lubricants are in alphabetical order which does not refer to the quality of the product. The list does not cover all lubricants available. Other quality makes can be equally used.

- Table data refer to operation temperature between 0°C and 40°C. For higher temperatures than 35°C higher viscosity oils must be used, for temperatures lower than 0°C less viscous oils must be used.

Always make sure you chose from among the alternative brands of synthetic oils, since mineral oils have low temperature resistance.

Für etwaige Ersetzungen empfiehlt WAM® die Benutzung eines Synthetiköls mit Viskosität von 220 Grad nach ISO VG.

Man kann auch Schmierstoffe anderer Hersteller benutzen, so wie es in der Tab. 2 steht.

Die Schmierstoffmarken sind in alphabetischer Reihenfolge angegeben, was keine Rückschlüsse auf die Qualität des Produkts zulässt.

Die Liste umfasst nicht alle erhältlichen Schmierstoffe. Andere Schmierstoffe mit den gleichen Eigenschaften können ebenso gut verwendet werden.

- Die Daten in der Tabelle beziehen sich auf Betriebstemperaturen zwischen 0° C und +40° C. Für höhere Temperaturen benötigt man Öle mit einer größeren Viskosität, für niedrige Temperaturen Öle mit einer geringeren Viskosität.

Wenn andere Ölsorten verwendet sollen, ist ein synthetisches Öl zu wählen, da Mineralöle eine geringere Hitzbeständigkeit aufweisen.

Pour les vidanges WAM® conseille d'utiliser une huile synthétique dont la viscosité est de 220 suivant ISO VG.

Il est possible d'utiliser des lubrifiants de marques différentes comme indiqué dans le tab.2.

Les marques de lubrifiants sont en ordre alphabétique sans aucune référence à la qualité du produit.

La liste ne couvre pas toute la gamme de lubrifiants : il est par conséquent possible d'utiliser d'autres lubrifiants à condition qu'ils aient les mêmes caractéristiques.

- Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent à des températures de service entre 0°C et +40°C. Pour des températures plus élevées il faut des huiles à viscosité plus grande, pour les températures plus basses des huiles à viscosité inférieure.

Choisir les types d'huile synthétique avec soin parmi les marques alternatives, car les huiles de nature minérale ont une résistance inférieure.

Per eventuali sostituzioni WAM® consiglia di utilizzare un olio sintetico la cui viscosità sia di grado 220 secondo la ISO VG.

E' possibile utilizzare lubrificanti di marche diverse come indicato in tab.2.

Le marche di lubrificanti sono in ordine alfabetico senza alcun riferimento alla qualità del prodotto.

L'elenco non ricopre tutta la gamma dei lubrificanti: è perciò possibile utilizzare altri lubrificanti purchè abbiano le stesse caratteristiche.

- I dati riportati in tabella si riferiscono a temperature di esercizio tra 0°C e +40°C. Per temperature più alte occorrono oli con viscosità maggiore, per temperature più basse oli con viscosità inferiore.

Aver cura di scegliere fra le marche alternative le versioni di olio sintetico, in quanto quelli di natura minerale hanno una resistenza alla temperatura inferiore.

Make - Hersteller - Producteur - Produttore	Oil - Öl - Huile - Olio
AGIP	BLASIA S220
ARAL	DEGOL GS220
BP - MACH	ENERSYN HTX220
ELF	SYNTHERMA P20
ESSO	GLICOLUBE 220
KLÜBER	KLÜBERSYNTH GH 6-220
MOBIL	SHC 630
SHELL	TIVELA OIL SC220
TEXACO	PINNACLE E P 220

Tab. 2



WAM®

TX
ATEX

- OPERATION AND MAINTENANCE

- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

- UTILISATION ET ENTRETIEN

- USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 29

BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION ON THE REDUCTION GEAR UNIT AND THE APPLIANCE ON WHICH IT IS INSTALLED IN SAFETY CONDITION.

CHECKING THE OIL LEVEL

For S21 type reduction gear

- To check the oil level, in lgear reduction units S 21, that have no level plug, proceed as follows.
- Take a rod 2mm in diameter.
- Trace a reference mark at a height A (Table 3) from one end.
- Introduce the rod through the filler hole, and let it touch the bottom of the gear reduction unit.
- Remove the filler plug.
- In this position, the reference mark traced must correspond to the filler hole. If this is not the case, it means the rod has not touched the bottom.
- Remove the rod and measure the height of the section "wetted" by the lubricant.
- Check to make sure the height measured corresponds to the value of height B (Table 3).
- If the level is lower, top up with oil.
- Fit the filler plug using a torque of 16+18 Nm, taking care to change the sealing washer.

BEVOR MAN IRGENDEINE ARBEIT AUF DEM GETRIEBE AUSFÜHRT, MUSS MAN ES SELBST UND DIE EINRICHTUNG, AUF DER ES INSTALLIERT IST, IN DEN SICHEREN ZUSTAND BRINGEN.

KONTROLLE DES ÖLSTANDS

Für das Getriebe Typ S21

- Zur Kontrolle des Ölstands in Getrieben mit langer Lebensdauer S 21, die keinen Ölstandstopfen haben wie folgt vorgehen:
- Einen Stab mit 2 mm Durchmesser verwenden.
- Auf dem Stab im Wert A (Tabelle 3) an einem Ende eine Markierung anbringen.
- Den Einfüllstopfen abnehmen.
- Den Stab in die Einfüllöffnung stecken bis der Boden des Getriebes erreicht ist.
- In dieser Position muss sich die Markierung auf dem Stab auf der Höhe der Einfüllöffnung befinden.
- Sollte dies nicht der Fall sein, bedeutet dies, dass der Stab nicht den Boden berührt hat.
- Den Stab herausziehen und die Höhe der vom Schmiermittel bedeckten Strecke messen.
- Sicherstellen, dass die gemessene Höhe dem Wert von B entspricht (Tabelle 3).
- Bei tieferem Ölstand muss Öl nachgefüllt werden.
- Den Einfüllstopfen mit einem Anzugsdrehmoment von 16-18 Nm festschrauben und dabei die abdichtende Unterlegscheibe wechseln.

AVANT D'EFFECTUER UNE QUELCONQUE OPÉRATION SUR LE RÉDUCTEUR METTRE LE RÉDUCTEUR ET L'APPAREIL SUR LEQUEL IL EST MONTÉ EN SÉCURITÉ.

CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE

Pour réducteur Type S21


- Pour contrôler le niveau de l'huile, dans les réducteurs S 21, et donc sans bouchon de niveau, il faut procéder de la manière suivante.
- Se procurer une tige de 2 mm de diamètre.
- Tracer une marque de repère sur la tige au niveau A (tableau 3) sur l'une des extrémités.
- Enlever le bouchon de remplissage.
- Introduire la tige dans le trou de remplissage et lui faire toucher le fond du réducteur.
- Dans cette position, le repère tracé doit correspondre au trou de remplissage.
- S'il n'en est pas ainsi, la tige ne touche pas le fond du réducteur.
- Sortir la tige et mesurer la hauteur de la partie "mouillée" par le lubrifiant.
- Vérifier que la hauteur mesurée correspond à la valeur de la cote B (tableau 3).
- Si le niveau est plus bas, effectuer un rajout d'huile.
- Visser le bouchon de remplissage au couple de 16+18 Nm, après avoir remplacé la rondelle de étanchéité.

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE SUL RIDUTTORE METTERE IN SICUREZZA IL RIDUTTORE E L'APPARECCHIATURA SULLA QUALE È INSTALLATO.

CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO

Per riduttore Tipo S21

- Per controllare il livello dell'olio, nei riduttori S 21, e quindi sprovvisti di tappo di livello, occorre procedere nel seguente modo.
- Procurarsi un'asta di 2mm di diametro.
- Tracciare un riferimento sulla tuta alla quota A (tabella 3) da una estremità.
- Rimuovere il tappo di carico.
- Introdurre l'asta nel foro di carico, e farla toccare sul fondo del riduttore.
- In tale posizione, il riferimento tracciato deve essere corrispondente al foro di carico. Se così non fosse, significa che l'asta non è a battuta sul fondo.
- Estrarre l'asta e misurare l'altezza del tratto "bagnato" dal lubrificante.
- Verificare che l'altezza misurata corrisponda al valore della quota B (tabella 3).
- Se il livello risulta essere più basso, provvedere al rabbocco.
- Avvitare il tappo di carico alla coppia di 16+18 Nm, avendo cura di sostituire la rondella di tenuta.

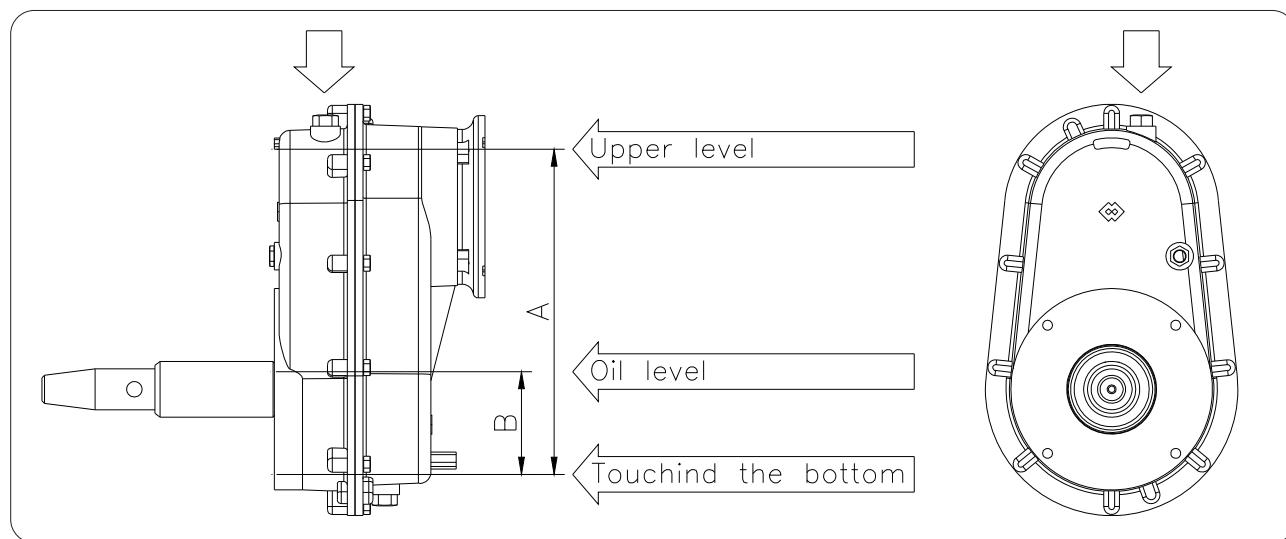

Type	Reduction ratio - Rapporto di riduzione	Size - Grandezza	A	B
S21	10	16	100	90

Tab. 3



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE
TX ATEX - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 UTILISATION ET ENTRETIEN
 USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 30

For S23, S25, S27, P23, P25, P27 type reduction gears	Für Getriebe Typ S23, S25, S27, P23, P25, P27	Pour réducteur Type S23, S25, S27, P23, P25, P27	Per riduttori Tipo S23, S25, S27, P23, P25, P27
<p>For these gear boxes/reduction gears, the lubricant level is checked through the transparent plug provided for the purpose.</p> <p>TOPPING UP THE OIL LEVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Use the same type of lubricant oil as that inside the casing for topping up. - N.B.: do not mix synthetic oils with mineral oils. - Remove the filler plug. - Pour oil through the filler hole, until it reaches midway up the level plug. - Fit the filler plug using a torque of 16+18 Nm, taking care to change the sealing washer. <p>CHANGING THE OIL</p> <p>For reduction gears that require it</p> <ul style="list-style-type: none"> - Place a suitable container below the drainage plug. - Remove the filler plug and then the drainage plug. - Wait until all the oil from the casing has been drained out. - Fit the drainage plug using a torque of 16 - 18 Nm, taking care to change the sealing washer. - Pour oil through the filler hole in the quantity indicated in Table 1. - Use one of the oils indicated in Table 2. - Screw the filler plug using a torque of 16 - 18 Nm, taking care to change the sealing washer. - Dispose off the used oil collected in compliance with the existing regulations regarding the matter. 	<p>Für diese Antriebsköpfe/Getriebe wird die Kontrolle des Schmierstoffstands einfach durch das Schauglas vorgenommen.</p> <p>NACHFÜLLEN VON ÖL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Nachfüllen des Schmierstoffes ist ein Öl der Sorte zu verwenden, die sich bereits im Inneren des Getriebes befindet. - N.B.: Synthetische Öle nicht mit Mineralölen vermischen. - Den Einfüllstopfen entfernen. - Das Öl durch die Einfüllöffnung einfüllen, bis die Mittellinie des Standstopfens erreicht ist. - Den Einfüllstopfen mit einem Anzugsdrehmoment von 16-18 Nm festschrauben und dabei die abdichtende Unterlegscheibe wechseln. <p>ÖLWECHSEL</p> <p>Für die Getriebe, bei denen der Ölwechsel vorgesehen ist</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einen geeigneten Behälter zum Auffangen des Öls unter den Auslaufstopfen stellen. - Den Einfüllstopfen und danach den Auslaufstopfen entfernen. - Ein paar Minuten warten, bis das ganze im Gehäuse enthaltene Öl ausgelaufen ist. - Den Auslaufstopfen mit einem Anzugsdrehmoment von 16-18 Nm anziehen und darauf achten, dass die abdichtende Unterlegscheibe ausgewechselt wird. - Durch die Einfüllöffnung Öl in der in Tabelle 1 angegebenen Menge einzufüllen. - Eine der Ölsorten verwenden, die in Tabelle 2 angegeben sind. - Den Einfüllstopfen mit einem Anzugsdrehmoment von 16-18 Nm anziehen und darauf achten, dass die abdichtende Unterlegscheibe ausgewechselt wird. - Das Altöl gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. 	<p>Pour ces tête motrices/réducteurs le contrôle du niveau du lubrifiant se fait simplement à travers le bouchon-jauge transparent prévu à cet effet.</p> <p>RAJOUT D'HUILE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rajout de lubrifiant doit être fait avec de l'huile de même type que celui contenu à l'intérieur. - N.B.: Ne pas mélanger des huiles synthétiques avec des huiles minérales. - Enlever le bouchon de remplissage. - Ajouter l'huile par le trou de remplissage jusqu'à effleurer le milieu du bouchon-jauge. - Visser le bouchon de remplissage au couple de 16+18 Nm, après avoir remplacé la rondelle d'étanchéité. <p>VIDANGE DE L'HUILE</p> <p>Pour les réducteurs qui le prévoient</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placer un récipient approprié sous le bouchon de vidange. - Enlever le bouchon de remplissage et ensuite celui de vidange. - Attendre quelques minutes l'écoulement complet de l'huile contenue dans la carcasse. - Visser le bouchon de vidange au couple de 16+18 Nm, après avoir remplacé la rondelle d'étanchéité. - Verser l'huile par le trou de remplissage dans la quantité indiquée dans le tableau 1. - Il est conseillé d'utiliser une des huiles préconisées dans le tableau 2. - Visser le bouchon de remplissage au couple de 16+18 Nm, après avoir remplacé la rondelle d'étanchéité. - Eliminer le récipient des sacs vides conformément aux normes en vigueur en la matière. 	<p>Per queste testate motrici/riduttori il controllo del livello del lubrificante lo si effettua semplicemente attraverso l'apposito tappo trasparente.</p> <p>RABBOCCO DELL'OLIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rabbocco del lubrificante, deve avvenire con olio della stessa tipologia di quello contenuto all'interno. - N.B.: non mescolare oli sintetici con oli minerali. - Rimuovere il tappo di carico. - Introdurre l'olio dal foro di carico, fino allo sfioramento della mezzaria del tappo di livello. - Avvitare il tappo di carico alla coppia di 16+18 Nm, avendo cura di sostituire la rondella di tenuta. <p>SOSTITUZIONE DELL'OLIO</p> <p>Per riduttori per i quali è previsto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posizionare un recipiente idoneo nella parte sottostante al tappo di scarico. - Rimuovere il tappo di carico e successivamente quello di scarico. - Attendere qualche minuto in modo da far defluire tutto l'olio contenuto nella carcassa. - Avvitare il tappo di scarico alla coppia di 16+18 Nm, avendo cura di sostituire la rondella di tenuta. - Introdurre l'olio dal foro di carico nella quantità indicata in tabella 1. - Si consiglia di utilizzare uno degli oli indicati in tabella 2. - Avvitare il tappo di carico alla coppia di 16+18 Nm, avendo cura di sostituire la rondella di tenuta. - Smaltire l'olio esausto raccolto secondo le norme vigenti in materia.



WAM®

**- OPERATION AND MAINTENANCE****- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG****- UTILISATION ET ENTRETIEN****- USO E MANUTENZIONE**

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 31

MECHANICAL HAZARDS

There are no mechanical hazards.

- The screw conveyor is protected mechanically by means of fixed or mobile guards.
- The material inlet and outlets spouts must be protected by a safety grille provided by the installer or by other means to prevent access to the moving parts.
- In any case, for maintenance operations, and after setting the machine in safety status, the operator is obliged to use personal protection devices.

Special warning notices must be affixed on the sections of the machine to indicate that the operator is obliged to use personal protection equipment:



During maintenance and cleaning operations, the operator must use protection for the respiratory system and face, and special clothing if necessary. These indications are given in the User Manual from time to time.

Special warning notices indicate that the operator is obliged to use personal protection devices:



Compulsory use of protection for the respiratory system.

GEFAHREN MECHANISCHER ART

Es gibt keine Probleme mechanischer Art.

- Die Rohrschnecke ist durch feste und bewegliche Schutzeinrichtungen mechanischer Art geschützt.
- Materialeinlauf und -auslauf werden vom Errichter mit einem Schutzgitter, welches das Berühren der beweglichen Teile verhindert, oder eine andere Schutzvorrichtung geschützt.
- Auf jeden Fall muss das Personal für die Durchführung der Wartung die Schnecke in den sicheren Zustand bringen und dann die entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen benutzen.

Besondere Warnschilder, die an den verschiedenen Teilen der Schnecke angebracht sind, geben an, dass das Personal dazu verpflichtet ist, die persönlichen Schutzausrüstungen zu benutzen:



Bei der Ausführung der Wartung oder der Reinigung ist es schließlich erforderlich, dass das Personal angemessene Schutzvorrichtungen der Atemwege oder des Gesichts benutzt. Diese Angaben stehen jeweils in der Betriebsanleitung.

Besondere Gebotsschilder geben die Verpflichtung für das Personal zur Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen an:



Gebot zur Benutzung von Schutzausrüstungen für die Atemwege.

DANGER DE NATURE MÉCANIQUE

Il n'y a pas de problèmes de nature mécanique.

- La vis sans fin est protégée mécaniquement par des protections fixes ou mobiles.
- Les bouches d'entrée et de sortie du produit doivent être protégées, à la charge de l'installateur, par une grille empêchant d'atteindre les parties en mouvement ou par un autre dispositif.
- Dans tous les cas pour les activités d'entretien, et après avoir mis en sécurité la machine, l'opérateur a l'obligation d'utiliser des équipements de protection individuelle.

Des plaques signalétiques de danger sur chaque section de la machine indiquent l'obligation pour l'opérateur d'utiliser des équipements de protection individuelle:



Lors des interventions d'entretien ou de nettoyage il est nécessaire que l'opérateur porte des protections appropriées des voies respiratoires ou du visage. Dans les cas particuliers même des vêtements spéciaux. Ces indications sont reportées dans le manuel d'utilisation au cas par cas.

Des plaques signalétiques de danger indiquent l'obligation pour l'opérateur d'utiliser des équipements de protection individuelle:



Obligation de porter des équipements de protection des voies respiratoires.

PERICOLI DI NATURA MECCANICA

Non ci sono problemi di natura meccanica.

- La coclea è protetta meccanicamente da ripari fissi o mobili.
- Le bocche di ingresso e uscita materiale sono protette a cura dell'installatore o da una griglia che impedisce il raggiungimento di parti in movimento o da altro presidio.
- In ogni caso per le attività di manutenzione, e dopo aver messo in sicurezza la macchina, è fatto obbligo all'operatore di impiegare alcuni dispositivi di protezione individuale.

Apposite targhe monitorie nelle singole sezioni di macchina indicano l'obbligo per l'operatore di utilizzare dispositivi di protezione individuale:



Nel corso di interventi di manutenzione o pulizia è infine necessario che l'operatore indossi idonee protezioni delle vie aeree o del volto. In casi particolari anche degli indumenti appositi. Tali indicazioni sono riportate nel manuale d'uso di volta in volta.

Apposite targhe monitorie indicano l'obbligo per l'operatore di utilizzare dispositivi di protezione individuale:



Obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie



WAM®



TX ATEX

- OPERATION AND MAINTENANCE

- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

- UTILISATION ET ENTRETIEN

- USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 32

NOISE HAZARDS

The noise level was measured on the screw conveyor with the machine running without load.

The user is obliged, as indicated in the manual, to carry out the necessary measurements with the screw conveyor running, depending on the type of material handled.

The user and the employer are obliged to respect the safety regulations concerning daily exposure of personnel to noise (in Italy L.D. 277/91) and, if necessary, prescribe personal protection devices (such as ear muffs, etc.), depending on the overall noise level in each work area and the daily level of exposure of the personnel to noise.

DURCH LÄRM VERURSACHE GEFÄHRDUNG

Bei der ungeladenen laufenden Rohrschnecke wurde eine Messung des Betriebsgeräusches vorgenommen.

Der Betreiber ist dazu verpflichtet, so wie es im Handbuch angegeben ist, geeignete Messungen des Betriebsgeräusches der mit dem Material gefüllten Rohrschnecke auszuführen.
Der Betreiber und der Arbeitgeber müssen die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz gegen die tägliche individuelle Lärmexposition eines Arbeitnehmers (in Italien Gesetzesverordnung 277/91) mit der etwaigen Vorschreibung zur Benutzung der persönlichen Schutzausrüstungen (Gehörschützer, etc.) beachten, und zwar je nach dem gesamten Schalldruckpegel, der im einzelnen Arbeitsbereich vorliegt und je nach der täglichen persönlichen Lärmexposition der Arbeitsnehmer.

DANGERS PRODUITS PAR LE BRUIT

Une mesure du niveau sonore a été réalisée sur la vis sans fin fonctionnant à vide.

L'utilisateur a l'obligation, comme indiqué dans le manuel, d'effectuer des mesures du niveau sonore quand la vis sans fin est en marche avec le matériau.
L'utilisateur et l'employeur doivent respecter les normes légales en matière de protection contre l'exposition personnelle quotidienne des travailleurs au bruit (en Italie D.Lgs.277/91) avec éventuellement la prescription d'utiliser des équipements de protection individuelle (casques, etc.) en fonction du niveau total de pression sonore présent dans la zone de travail et du niveau d'exposition quotidien personnel des employés.

PERICOLI GENERATI DAL RUMORE

E' stata eseguita una rilevazione di rumorosità sulla coclea con funzionamento a vuoto.

E' fatto obbligo all'utilizzatore, come indicato nel manuale, di eseguire idonee rilevazioni con la coclea in funzione con il materiale.

L'utilizzatore e il datore di lavoro devono rispettare le norme di legge in termine di protezione contro l'esposizione personale quotidiana degli operatori al rumore (in Italia D.Lgs.277/91) con eventuale prescrizione di utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (cuffie, ecc.) in funzione del livello complessivo di pressione sonora presente nella singola zona di lavoro e del livello di esposizione quotidiano personale degli addetti.

TEMPERATURE HAZARDS

During normal operation, or maintenance/cleaning, with the machine stopped, there is risk of the operator coming into contact with very hot surfaces of the machine parts. When this problem exists, it is generated by the material handled.

DURCH HOHE TEMPERATUREN VERURSACHTE GEFÄHRDUNG

Während des normalen Betriebs oder bei der Wartung und Reinigung kann das Betriebspersonal bei stehender Maschine mit Teilen in Berührung kommen, deren Oberfläche eine hohe Temperatur aufweist. Das Problem der hohen Temperatur wird, wenn es besteht, durch das beförderte Material erzeugt.

DANGERS PRODUITS PAR LES HAUTES TEMPÉRATURES

Pendant le fonctionnement ordinaire ou les interventions d'entretien et de nettoyage, l'opérateur peut entrer en contact, la machine étant arrêtée, avec des parties dont les surfaces sont à très haute température. Le problème de la température élevée, s'il existe, est produit par le matériau de procédé transporté.

PERICOLI GENERATI DA ALTE TEMPERATURE

Nel corso del normale funzionamento o di interventi manutentivi e di pulizia, l'operatore può entrare in contatto, a macchina ferma, con parti a elevate superfici ad elevata temperatura. Il problema della temperatura elevata, quando esistente, è generato dal materiale di processo trasportato.

Special warning notices affixed at strategic points on the machinery indicate the hazard due to the presence of hot surfaces and the obligation for the operator to use personal safety devices, especially, gloves.

Besondere Gebotsschilder, die an strategischen Stellen angebracht sind, geben die durch eine hohe Temperatur verursachte Gefährdung an, wie auch die Verpflichtung des Personals zur Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen, insbesondere von Handschutz:

Des plaques signalétiques de danger, placées dans les points stratégiques indiquent le danger dû à la présence de surfaces à haute température et l'obligation pour l'opérateur d'utiliser des équipements de protection individuelle, en particulier des gants de protection.

Apposite targhe monitorie, collocate nei punti strategici indicano il pericolo dovuto alla presenza di superfici ad elevata temperatura e l'obbligo per l'operatore di utilizzare dispositivi di protezione individuale, in particolare guanti protettivi.



GLOVE ARE COMPULSORY



DIE BENUTZUNG VON HANDSCHUHE IST VORGESCHRIEBEN



WARNING DANGEROUS TEMPERATURE



ACHTUNG GEFAHRLICHE TEMPERATUREN



SE METIRE DES GANTS EST OBLIGATOIRE



E' OBBLIGATORIO USARE I GUANTI

HAZARD FROM INHALING DUSTS

The screw conveyor is designed in such a way that, in normal operation, there is no problem of dust leakage.

GEFÄHRDUNG DURCH DAS EINATMEN VON STÄUBEN

Die Rohrschnecke ist so gebaut, dass es unter normalen Betriebsbedingungen keine Probleme hinsichtlich des Austritts von Stäuben gibt.

DANGERS DÉRIVANT DE L'INHALATION DES POUSSIÈRES

La vis sans fin est construite de manière à ce que la condition normale de fonctionnement ne produise pas de problèmes de fuite de poussières.

PERICOLI DERIVANTI DALL'INALAZIONE DI POLVERI

La coclea è costruita in modo che nella normale condizione di funzionamento non ci siano problemi di fuoriuscita di polveri.



WAM®

TX
ATEX

- OPERATION AND MAINTENANCE

- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

- UTILISATION ET ENTRETIEN

- USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 33

In case of ordinary/extraordinary maintenance and cleaning operations, the operator must use special personal protection equipment, especially masks to protect the respiratory system, depending on the type of powder filtered, in addition to gloves or clothing. For more details, refer to the relevant section in the User Manual.

Bei routinemäßigen oder außerordentlichen Wartungsarbeiten oder bei der Reinigung muss das Betriebspersonal sich mit adäquaten persönlichen Schutzausrüstungen ausstatten. Insbesondere muss es Schutzmasken zum Schutz der Atemwege der Klasse benutzen, die zum Typ des gefilterten Staus passen, wie auch Handschuhe und Schutzkleidung. Für nähere Einzelheiten wird auf den spezifischen Teil der Betriebsanleitung verwiesen.

En cas d'interventions ordinaires ou extraordinaires d'entretien ou de nettoyage, l'opérateur doit se doter d'équipements de protection individuelle et notamment utiliser des masques de protection des voies respiratoires de classe appropriée en fonction du type de poussière filtrée, ainsi que des gants ou des vêtements. Pour plus de détails il est fait renvoi à la section concernée dans le manuel d'utilisation.

Nel caso di interventi sia ordinari che straordinari di manutenzione o pulizia, l'operatore deve dotarsi di idonei dispositivi di protezione individuale ed in particolare deve utilizzare maschere a protezione delle vie respiratorie di classe idonea in base al tipo di polvere filtrata, nonché di guanti o indumenti. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione dedicata nel manuale d'uso.



While handling certain materials where harmful substances are present, and the operator has to access the machine for routine operations, cleaning, or other operations, he must use special personal protection devices as indicated by the warning notices on the machine and the procedures indicated in the User Manual.

Bei der Beförderung bestimmter Materialien, in denen schädliche Bestandteile enthalten sind, muss das Betriebspersonal, das im Laufe von routinemäßigen Eingriffen, Reinigung oder anderem Zugriff erhält, eine geeignete persönliche Schutzausrüstung benutzen, so wie es in den vorhandenen Gebots-schildern und in den Prozeduren, die im Handbuch stehen, angegeben ist.

Dans le transport de certains matériaux qui sont composés de substances nocives, l'opérateur qui doit intervenir pour l'entretien ordinaire, le nettoyage ou autre, doit porter des équipements de protection comme indiqué par les panneaux signalétiques présentés ici et dans les procédures indiquées dans le manuel d'utilisation.

Nel trasporto di determinati materiali dove vi è la presenza di sostanze nocive, l'operatore che dovesse accedere nel corso di interventi ordinari, pulizia, altro, deve indossare gli idonei dispositivi di protezione come indicato dalla cartellonistica ivi presente e nelle procedure indicate nel manuale d'uso.



O) STORAGE FOR LONGER PERIODS

- Set the machine in safety status.
- Carry out thorough cleaning of the machine.
- Fill gear reducer up to the top with oil.
- Clean conveyor thoroughly especially inside.
- Provide the inlets and outlets with covers as to avoid penetration of water and/or foreign bodies.

O) LÄNGERE LAGERUNG

- Die Maschine in einen sicheren Zustand bringen.
- Eine komplette Reinigung durchführen.
- Getriebe gänzlich mit Öl füllen.
- Schnecke vor allem innen gründlich reinigen.
- Ein- und Auslaufstutzen abdecken.

O) EMMAGASINAGE DE LA MACHINE POUR DES PÉRIODES PROLONGÉES

- Mettre la machine en condition de sécurité
- Effectuer un nettoyage complet
- Remplir complètement le réducteur d'huile.
- Nettoyer soigneusement la machine surtout à l'intérieur.
- Prévoir des couvercles sur les bouches afin que rien puisse pénétrer.

O) IMMAGAZZINAGGIO DELLA MACCHINA PER PERIODO PROLUNGATO

- Mettere la macchina in sicurezza
- Effettuare una pulizia completa
- Riempire completamente il riduttore di olio.
- Pulire accuratamente la macchina soprattutto all'interno
- Prevedere coperchi sulle bocche affinché nulla possa penetrare.

P) DEMOLITION OF THE MACHINE

- Set the machine in safety status.
- Carry out thorough cleaning of the machine.
- Recover reducer oil and proceed to disposal at special collection centres.
- Recover plastic materials (e.g. rotary shaft seals, coatings, linings etc.) and deliver them to special collection centres.
- Deliver all remaining parts, which are made from steel and cast iron, to specific scrap yards.

P) VERSCHROTTUNG

- Die Schnecke in einen sicheren Zustand bringen.
- Eine komplette Reinigung durchführen.
- Nach Ausbau der Schnecke Öl aus dem Getriebe ablassen und vorschriftsmäßig entsorgen.
- Teile aus Kunststoff (Wellendichtringe, Abdeckungen etc.) ausbauen und vorschriftsmäßig entsorgen.
- Alle restlichen Teile können beim Schrotthändler abgegeben werden.

P) DÉMOLITION A LA FIN DE LA VIE DE LA MACHINE

- Mettre la machine en condition de sécurité
- Effectuer un nettoyage complet
- Récupérer l'huile du réducteur et le remettre aux centres de récolte.
- Récupérer les parties en matière plastique (par ex. joints d'étanchéité, couvercles etc.) et les remettre aux centres de récolte.
- Remettre les parties restantes toutes en acier au ferrailleur.

P) ROTTAMAZIONE A FINE MACCHINA

- Mettere la macchina in sicurezza
- Effettuare una pulizia completa
- Recuperare l'olio del riduttore e consegnarlo ai centri di raccolta.
- Recuperare le parti di materiale plastico es. anello di tenuta, boccole,... e consegnarle ai centri di raccolta.
- Consegnare le restanti parti, che sono tutte in acciaio, ai centri di recupero materiali ferrosi.

FAULT FINDING

Minor problems can be solved without consulting a specialist. Below is a list of the more common problems with their possible causes and remedies. In case of problems not mentioned below please contact a WAM® Service Point.

BETRIEBSSTÖRUNGEN UND ABHILFE

Kleinere Probleme lassen sich oft lösen, ohne daß ein Fachmann zu Rate gezogen werden muß. Nachstehend eine Auflistung der häufigsten Betriebsstörungen, deren Ursache und die zu treffenden Maßnahmen.
Bei unten nicht aufgeführten Problemen mit einer der WAM® Verkaufsstellen Kontakt aufnehmen.

INCONVENIENTS POSSIBLES ET SOLUTIONS

Les petits problèmes pourront être résolus sans avoir recours à un spécialiste. Ci-après nous citons les inconvenients les plus communs ainsi que leurs causes et leurs solutions. Pour des interventions particulières ne pas mentionnées ci-dessous il est conseillé de contacter un des Bureaux de Vente WAM®.

POSSIBILI INCONVENIENTI E SOLUZIONI

I problemi minori possono essere risolti senza consultare uno specialista. Diamo qui sotto un elenco degli inconvenienti più comuni con le eventuali cause e i possibili rimedi. Per interventi particolari, non riportati di seguito, è opportuno rivolgersi direttamente all'Ufficio Comm. WAM®.

FAULT	POSSIBLE REASON	ACTION
Motor does not start.	1) Faulty connection. 2) Motor faulty or network fault.	1) Check fuses; if damaged replace. 2) Repair or replace faulty part.
Motor starts but stops immediately.	1) Wrong direction of rotation of the screw. 2) Obstruction of the screw. 3) Excessive throughput. 4) Motor burnt out. 5) End bearing or reducer damaged. 6) Outlet blocked.	1) Change wiring in junction box. 2) Clean screw inside. 3) Check ammeter reading and throughput rate. Should both values be too high contact customer service. 4) Discover reason (see item 3) and only then repair. 5) Discover reason (see item 2 - could be normal wear) and replace part. 6) Clean outlet.
Motor starts but conveyor does not convey any material.	1) Either pinion or reducer output shaft damaged. 2) Wrong direction of rotation.	1) Discover reason and replace part. 2) Change wiring in junction box.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSCHE	ABHILFE
Motor läuft nicht an.	1) Motor nicht korrekt angeschlossen. 2) Motor- oder Netzdefekt.	1) Sicherungen prüfen. Falls defekt, austauschen. 2) Defektes Teil reparieren oder austauschen.
Motor startet, bleibt dann aber stehen.	1) Falsche Schnecken-Drehrichtung. 2) Schnecke verstopft. 3) Zu hoher Durchsatz. 4) Motor durchgebrannt. 5) Endlager oder Getriebeeinheit defekt. 6) Auslauf verstopft.	1) Motor umklemmen. 2) Schnecke innen reinigen. 3) Durchsatzleistung und Stromaufnahme kontrollieren. Sind beide zu hoch, Kundendienst kontaktieren. 4) Ursache feststellen (siehe Punkt 3). Erst dann Reparatur vornehmen. 5) Ursache feststellen (siehe Punkt 2; kann sich um normale Verschleiß handeln) und Teil austauschen. 6) Auslauf frei machen.
Motor startet, aber Schnecke fördert nicht.	1) Getrieberitzel oder -abtriebswelle defekt. 2) Falsche Drehrichtung.	1) Ursache feststellen und Teil austauschen. 2) Motor umklemmen.

PROBLEME	MOTIF POSSIBLE	SOLUTION
Moteur ne démarre pas.	1) Moteur pas connecté. 2) Moteur défectueux ou défaut dans le réseau.	1) Contrôler les fusibles; si endommagés les substituer. 2) Réparer ou substituer la pièce défectiveuse.
Moteur démarre mais s'arrête après.	1) Rotation en sens erroné de la vis. 2) Obstruction de la vis. 3) Débit trop élevé. 4) Moteur brûlé. 5) Réducteur défectueux. 6) Bouche de sortie bloquée.	1) Invertir le branchement. 2) Nettoyer à l'intérieur de la vis. 3) Contrôler l'amperage et le débit. Si toutes les deux sont trop élevés, consulter le service après-vente. 4) Découvrir le motif (v. 3) et seulement après réparer. 5) Découvrir le motif (v. 2) - (peut être usure normale) et réparer la pièce. 6) Libérer la bouche de sortie.
Moteur démarre, mais vis ne transporte pas.	1) Pignon réducteur ou arbre lent défectueux. 2) Sense de rotation erroné.	1) Découvrir le motif et remplacer la pièce. 2) Invertir le branchement du moteur.

PROBLEMA	POSSIBILE MOTIVO	SOLUZIONE
Il motore non spunta	1) Manca il collegamento 2) Motore difettoso o difetto in rete	1) Controllare i fusibili; se danneggiati, sostituirli. 2) Riparare o sostituire il pezzo difettoso
Il motore spunta, ma dopo si ferma	1) Senso di rotazione errato 2) Ostruzione 3) Portata troppo alta 4) Motore bruciato 5) Testata o riduttore difettoso 6) Bocca scarico bloccata	1) Cambiare polarità 2) Pulire l'interno della coclea 3) Controllare amperaggio e portata. Se entrambi i valori sono troppo elevati, consultare il ns.Uff. Tecnico. 4) Scoprire il motivo (vedi punto 3) e solo allora riparare 5) Scoprire il motivo (vedi punto 2) - (può essere normale usura) e sostituire il pezzo 6) Liberare la bocca di scarico
Il motore spunta ma la coclea non trasporta il materiale	1) Il pignone o l'albero d'uscita del ridutt. sono difettosi 2) Senso di rotazione errato	1) Scoprire il motivo e sostituire il pezzo 2) Cambiare polarità.



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE

- BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

- UTILISATION ET ENTRETIEN

- USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 35

CHECK LIST IN CASE OF SCREW CONVEYOR TROUBLE	CHECKLISTE BEI BETRIEBS-STÖRUNGEN AN SCHNECKEN	CHECK-LIST EN CAS DE VIS EN PANNE	CHECK-LIST IN CASO DI GUASTO
<p>1) General questions</p> <p>Fault description</p> <p>a) Ask plant operator when and under which circumstances conveyor stops. Does the conveyor start without problems after longer resting periods?</p> <p>b) Do weather conditions negatively influence conveyor operation?</p> <p>c) If butterfly valve(s) are fitted to conveyor outlet(s) check the centre line of the valve shaft is parallel with the centre line of the conveyor, as would be fitted in normal circumstances.</p> <p>Check that the valve fully opens.</p> <p>Make sure conveyor outlet valves are open when conveyor starts and they only close when conveyor has already stopped.</p> <p>If necessary disconnect valve actuator in open position.</p> <p>Electric equipment check</p> <p>a) Is a drop in voltage possible through the simultaneous starting of various machines?</p> <p>b) Is the plant equipped with a generator?</p> <p>c) Check mains supply of motor.</p> <p>d) Check electric motor is correctly wired and make sure wires are tightly fastened.</p> <p>e) Check adjustment of thermal cutout in the control panel and compare with data on the motor plate.</p> <p>f) Check sense of motor rotation is correct.</p> <p>g) Read amperage with conveyor running empty, then with filled up conveyor starting, as well as with full conveyor running.</p> <p>h) Check cross section of mains cables are suitable for the installed drive power.</p>	<p>1) Allgemeine Fragen</p> <p>Beschreibung der Fehlfunktion</p> <p>a) Betriebsleiter fragen, wann und unter welchen Umständen die Schnecke stehenbleibt. Läuft Schnecke nach längeren Stillstandzeiten problemlos an?</p> <p>b) Spielen beim Auftreten der Störungen Witterungseinflüsse eine Rolle?</p> <p>c) Wenn Auslauf-Drehklappe vorhanden, prüfen ob Tellerachse mit Schneckenachse fluchtet (so wäre es richtig) und ob Klappe ganz öffnet. Ist gewährleistet, daß die Auslaufklappe geöffnet ist, wenn die Schnecke anläuft und erst dann schließt, wenn die Schnecke bereits abgeschaltet ist?</p> <p>Eventuell für weitere Tests Klappenantrieb bei vollkommen geöffneter Klappe abklemmen.</p> <p>Kontrolle der Elektrik</p> <p>a) Ist es möglich, daß Spannungsschwankungen infolge eines gleichzeitigen Einschaltens mehrerer Maschinen auftreten?</p> <p>b) Ist die Anlage mit einem Stromerzeuger (Generator) ausgestattet?</p> <p>c) Prüfen, ob am Motor Spannung anliegt.</p> <p>d) Prüfen, ob Motor korrekt angeschlossen ist und ob Klemmenmuttern fest angezogen sind.</p> <p>e) Einstellung der Motorabsicherung in der Steuerung prüfen und mit Typenschildangaben auf dem E-Motor vergleichen.</p> <p>f) Motor-Drehrichtung prüfen.</p> <p>g) Stromaufnahme bei Leerlauf, Anlauf und Vollast prüfen.</p> <p>h) Kabelquerschnitte prüfen.</p>	<p>1) Demandes générales</p> <p>Description de la panne</p> <p>a) Est ce que la vis démarre sans problèmes même après des longues périodes d'arrêt?</p> <p>b) Est ce que les conditions atmosphériques jouent un rôle important?</p> <p>c) S'il y a une vanne papillon montée sur la bouche de sortie de la vis, contrôlez si l'axe de la vis et l'axe de l'arbre de la vanne sont parallèles (ainsi il est correct) et si la vanne s'ouvre complètement. Est ce que la vanne est ouverte au moment où la vis démarre? Il faut qu'elle soit fermée seulement au moment où la vis est arrêtée.</p> <p>Eventuellement détachez le vérin à vanne ouverte!</p> <p>Contrôle des composants électriques</p> <p>a) Est qu'il y a la possibilité d'écart de courant à cause du démarrage de plusieurs machines au même temps?</p> <p>b) Est ce que la centrale est équipée d'un générateur de courant?</p> <p>c) Contrôlez si le moteur reçoit du courant!</p> <p>d) Contrôlez si le moteur est lié correctement et si les fils sont bien fixés aux bornes!</p> <p>e) Contrôlez la régulation thermique du moteur dans le coffret de commande et comparez le aux données sur la plaque du moteur!</p> <p>f) Vérifiez que le sens de rotation du moteur électrique soit correct!</p> <p>g) Contrôlez l'ampérage du moteur à vide, au démarrage et à vis pleine!</p> <p>h) Vérifiez que le diamètre des câbles d'alimentation soit suffisant!</p>	<p>1) Domande generali</p> <p>Descrizione del guasto</p> <p>a) La macchina parte senza problemi anche dopo lunghi periodi di sosta?</p> <p>b) Pare che le condizioni atmosferiche contribuiscano al malfunzionamento?</p> <p>c) Qualora vi sia una valvola a farfalla allo scarico della macchina controllare se l'asse della macchina e l'asse dell'albero della valvola sono paralleli (così sarebbe corretto) e se la valvola si apre completamente.</p> <p>E' sicuro che la valvola è aperta nel momento in cui la macchina parte e che chiude solamente quando la macchina è già stata fermata?</p> <p>Eventualmente staccare il comando della valvola con valvola aperta!</p> <p>Controlli parte elettrica</p> <p>a) Sono possibili sbalzi di corrente di alimentazione a causa dell'avviamento contemporaneo di diverse macchine?</p> <p>b) L'impianto è equipaggiato con un generatore di corrente?</p> <p>c) Controllare se il motore riceve corrente!</p> <p>d) Controllare se il motore è collegato correttamente e se i fili sono fissati bene ai morsetti!</p> <p>e) Controllare la regolazione della termica del motore nel quadro generale e confrontarla con i dati sulla targhetta del motore!</p> <p>f) Verificare il giusto senso di rotazione del motore!</p> <p>g) Controllare l'assorbimento del motore a vuoto, allo spunto e quando la coclea è a regime!</p> <p>h) Verificare se la sezione dei cavi di alimentazione è idonea alla potenza installata!</p>

<p>2) Check of mechanical parts</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Is breather plug of gear reducer working okay ? b) Check outlet is free of crusts. Describe outlet (e.g. vertical or angular). c) Check receiving hopper vent is functioning correctly and check correct dimensioning of same. 	<p>2) Kontrolle der mechanischen Teile</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sind Getriebe-Entlüftungsschrauben funktionstüchtig? b) Prüfen, ob Auslauf frei von Verkrustungen ist. Auslaufsituation aufnehmen bzw. beschreiben (z. B. ob vertikal oder gekröpft). c) Prüfen, ob bei eventuell nachfolgendem Trichter die Entlüftung funktioniert bzw. ausreichend dimensioniert ist. 	<p>2) Contrôle des composants mécaniques</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Est ce que l'évent du réducteur fonctionne? b) Contrôlez si la bouche de décharge de la vis est libre. Décrivez la situation de la bouche (verticale, angulaire?). c) Contrôlez le fonctionnement d'échappement d'air de la trémie éventuellement positionnée après la vis. 	<p>2) Controlli parte meccanica</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Funziona il tappo di sfiato del riduttore? b) Assicurarsi che la bocca di scarico sia libera di incrostazioni che riducono la sezione della stessa bocca. Descrivere la situazione della bocca di scarico (verticale, sagomata.) c) Controllare il funzionamento dello sfiato dell'eventuale contenitore che riceve il prodotto. Verificare se è dimensionato bene.
<p>3) Conveyor check</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Are conveyor parts correctly assembled? b) Does conveyor bend? To check stretch a piece of string the length of the trough. If necessary additional supports must be fitted (every 3 to 5 metres). c) Empty the conveyor. d) Check intermediate hanger bearings are okay and correctly mounted. e) Turn conveyor by hand using an appropriate tool on the end bearing shaft. If you don't feel any resistance and don't hear any grinding noise it is almost certain that the conveyor is mechanically sound. f) Start conveyor. Read amperage, voltage, cycles and screw r.p.m. with empty conveyor running. Compare ammeter reading with motor plate data. g) Slowly start material infeed while the screw is running and continually check amperage, voltage and frequency at the junction box of the motor. h) Repeat starting procedure with conveyor at full load and read amperage, voltage and cycles. 	<p>3) Prüfung der Schnecke</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sind Schneckenteile korrekt zusammengebaut? b) Hängt Schnecke durch? Schnur spannen. Ggf. Schnecke zusätzlich abspannen oder abstützen (alle 3 bis 5 Meter eine Abspannung oder Abstützung). c) Schnecke leerfahren. d) Prüfen, ob Zwischenlager in Takt und korrekt befestigt sind. e) Schnecke von Hand durchdrehen (geeignetes Werkzeug am Endlagerwellenzapfen ansetzen). Wenn dies ohne Widerstand möglich ist und keine Schleifgeräusche zu hören sind, darf davon ausgegangen werden, daß die Schnecke mechanisch intakt ist. f) Schnecke einschalten. Leerlaufstrom, Spannung, Frequenz direkt am Motor messen. Schneckendrehzahl messen. Stromaufnahme mit Motor-Typenschildangaben vergleichen. g) Langsam laufende Schnecke füllen und Stromaufnahme sowie Spannung und Frequenz bei Vollast messen. h) Schnecke mehrfach unter Vollast anlaufen lassen und dabei wiederholt Stromaufnahme, Spannung und Frequenz direkt am Motor messen. 	<p>3) Contrôle de la vis</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Est ce que les tronçons de la vis sont montés correctement? b) Est ce qu'il y a un fléchissement visible de la vis? Afin de vérifier tirez un fil. Si nécessaire ajoutez des supports extérieurs tous les 3 à 5 mètres. c) Vitez la vis. d) Contrôlez si les paliers intermédiaires sont intactes et s'ils sont bien fixés. e) Tournez la vis manuellement à travers l'arbre du support palier d'extrémité. Si cela est possible sans efforts remarquables et sans bruit de frottement, on peut déduire que la vis est mécaniquement intacte. f) Faites démarrer la vis. Mesurez l'amperage, le courant d'alimentation et la fréquence et le nombre de tours de la vis à vide. Comparez ces données à ceux-ci sur la plaque du moteur! g) Pendant que la vis tourne à vide, chargez-la et vérifiez continuellement l'amperage, le courant et la fréquence directement au moteur électrique. h) Faites démarrer plusieurs fois la vis pleine et mesurez l'amperage, le courant et la fréquence. 	<p>3) Controllo della coclea</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gli spezzoni della macchina sono stati assemblati correttamente? b) La macchina flette? Tendere uno spago lungo il tubo per verifica. Se necessario aggiungere supporti esterni ogni 3 - 5 metri. c) Vuotare la macchina. d) Controllare che i supporti siano intatti e correttamente fissati. e) Girare la macchina a mano applicando un utensile idoneo sull'albero del supporto di estremità. Se ciò risultasse possibile senza alcuno sforzo particolare e senza rumori di sfregamento si può dedurre che la macchina è meccanicamente intatta. f) Avviare la coclea. Misurare l'assorbimento, la tensione di alimentazione e la frequenza direttamente alla morsettiera del motore. Misurare la velocità di rotazione della macchina a vuoto. Confrontare i dati con quelli riportati sulla targhetta del motore. g) Mentre la macchina gira a vuoto, caricarla e controllare continuamente l'assorbimento, la tensione e la frequenza direttamente sulla morsettiera del motore. h) Fare partire ripetutamente la macchina piena e misurare l'assorbimento, la tensione e la frequenza.
<p>4) Material check</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Material description? b) Bulk density? (kg/dm³) c) Particle size? ($\mu\text{m}/\text{mm}$) d) Humidity? (%) e) Flowability? (make material slide down a metal plate by varying the angle from low to steep) f) Compressive material? (can you make a "snowball")? g) Abrasive material? (does it hurt when rubbing it between your fingers?) 	<p>4) Prüfung des Fördermediums</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Materialbezeichnung? b) Schüttgewicht? (kg/dm³) c) Körnung? ($\mu\text{m}/\text{mm}$) d) Feuchte? (%) e) Fließfähigkeit? (Materialprobe auf einem geneigten Blech zum Fließen bringen) f) Komprimierbarkeit? (kann ein "Schneeball" geformt werden?) g) Abrasivität (schmerzt es, wenn man Material zwischen den Fingern reibt?) 	<p>4) Contrôle du matériau</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Désignation du matériau? b) Densité? c) Granulométrie? ($\mu\text{m}/\text{mm}$) d) Humidité? (%) e) Fluidité? (faites couler le matériau sur une tôle en augmentant l'inclinaison de la même) f) Compressibilité? (est il possible de faire une «boule de neige»?) g) Abrasivité? (Est ce qu'il fait mal quand vous frottez le matériau dans les doigts?) 	<p>4) Controllo del prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Denominazione del prodotto? b) Densità? (kg/dm³) c) Granulometria? ($\mu\text{m}/\text{mm}$) d) Umidità? (%) e) Scorrivolezza? (fare scorrere il materiale su una lamiera aumentando lentamente l'inclinazione) f) Comprimibilità? (è possibile fare una "palla di neve") g) Abrasività? (fa male quando si sfrega il prodotto tra le dita?)



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE
 - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 - UTILISATION ET ENTRETIEN
 - USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 37

	List of hazards Gefährdungsliste Liste des risques Lista dei rischi	Safety Measures Sicherheitsmaßnahmen Consignes de sécurité Misure di sicurezza	Reference Standards Bezugsnormen Normes de référence Norme di riferimento	Operating Instruction Ref. Bezug Betriebsanleitung Réf. instructions d'utilisation Rif. istruzioni operative	Residual Risk Restrisiken Risque résiduel Rischio residuo
1. Mechanical Hazards - Mechanische Gefährdungen - Risques mécaniques - Rischi meccanici					
1.1	Crushing - Quetschungen Écrasement - Schiacciamento	Suitable hopper and/or safety grid and/or bolted cover			
1.2	Shearing - Scherverletzungen Troncature - Troncamento	Geeigneter Trichter und/oder Schutzgitter und/oder verschraubter Deckel			
1.3	Cutting - Schnittverletzungen Coupé - Taglio	Trémie adaptée et/ou grille de sécurité et/ou couverture boulonnée	EN 292 - 1 EN 294 EN 349	WA.00505 TXEX. M.14-19	NO - KEINE NON - NO
1.4	Entanglement - Verwicklungen Entortilement - Attorcigliamento				
1.5	Drawing-in/Trapping Einziehen/Verfangen Entraînement/Encastrement Trascinamento/Intrappolamento	Tramoggia adatta e/o griglia di sicurezza e/o copertura bullonata			
1.6	Impact - Stoßverletzungen Impact - Impatto				
1.7	Stabbing/Puncturing Stichverletzungen Perforation/perçage Perforazione/foratura				
1.8	Friction/Abrasion Schürfverletzungen Frottement/Abrasion Frizione - abrasione	Not applicable - Nicht anwendbar Non applicable - Non applicabile			
1.9	High pressure fluid injection Flüssigkeiten unter Druck Injection de fluide à haute pression Iniezione fluido ad alta pressione				
1.10	Ejection of parts Ausstoß von Teilen Ejection des pièces Espulsione di pezzi				
1.11	Loss of stability Stabilitätsverlust Perte de stabilité Perdita di stabilità	Fix the screw conveyor to the ground or to a strong structure <i>Die Schnecke am Boden oder an einer soliden Struktur verankern</i> Ancrer la vis au sol ou à une structure solide <i>Ancorare la coclea al suolo o a una struttura solida</i>	EN 292-1	WA.00505 TXEX M.14-19	NO - KEINE NON - NO
1.12	Slipping, Tripping and Falling Rutschen und Fallen Glissement et chute Scivolamento e caduta	Not applicable - Nicht anwendbar Non applicable - Non applicabile			

	List of hazards <i>Gefährdungsliste</i> <i>Liste des risques</i> <i>Lista dei rischi</i>	Safety Measures <i>Sicherheitsmaßnahmen</i> <i>Consignes de sécurité</i> <i>Misure di sicurezza</i>	Reference Standards <i>Bezugsnormen</i> <i>Normes de référence</i> <i>Norme di Riferimento</i>	Operating Instruction Ref. <i>Bezug Betriebsanleitung</i> <i>Réf. instructions d'utilisation</i>	Residual Risk <i>Restrisiken</i> <i>Risque résiduel</i> <i>Rischio residuo</i>
2.	Electrical Hazard - Elektrische Gefährdungen - Risques électriques - Rischi elettrici				
2.1	Electric shock <i>Elektrische Schläge</i> Contact électrique <i>Contatto elettrico</i>	<p>Minimum protection of terminal box is IP 55 and suitable thermal fuse for the electrical motors has to be fitted. Only qualified personnel is allowed to work on electrical connections.</p> <p><i>Minimale Schutzart der Abzweigdose beträgt IP 55. Geeignete Überstromsicherungen sind bauseits vorzusehen. Elektro-Arbeiten dürfen nur vom Elektriker durchgeführt werden.</i></p> <p>La protection minimum du boîtier de dérivation est IP 55 et il faut prévoir des fusibles thermiques appropriés pour les moteurs électriques. Les opérations concernant les raccordements électriques doivent être réalisées exclusivement par du personnel qualifié.</p> <p><i>La protezione minima della scatola di derivazione è IP 55 ed è necessario installare adeguati fusibili termici per i motori elettrici. Le operazioni riguardanti i collegamenti elettrici devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.</i></p>	EN 292-1	WA.00505 TXEX M15-16 WA.00505 TXEX M.20	NO - KEINE NON - NO
2.2	Electrostatic phenomena <i>Elektrostatische Aufladung</i> Phénomènes électrostatiques <i>Fenomeni elettrostatici</i>	Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
2.3	Thermal radiation <i>Wärmestrahlung</i> Radiation thermique <i>Radiazione termica</i>				
2.4	External influence on equipment <i>Äußere Einwirkungen auf die Schnecke</i> Influence extérieure sur les appareillages <i>Influenza esterna sulle apparecchiature</i>				
3.	Thermal Hazards - Thermische Gefährdungen - Risques thermiques - Rischi termici				
3.1	Burns and scalds <i>Verbrennungen und Brandwunden</i> Brûlures et lésions <i>Bruciature e ustioni</i>	Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
3.2	Health-damaging effects by hot/cold environment <i>Gesundheitsschädliche Auswirkungen infolge warmer/kalter Umgebungen</i> Effets nocifs pour la santé dûs aux environnement chauds/froids <i>Effetti dannosi per la salute dovuti ad ambienti caldi/freddi</i>				



WAM®



- OPERATION AND MAINTENANCE
 - BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 - UTILISATION ET ENTRETIEN
 - USO E MANUTENZIONE

11.07

2

WA.00505.TX EX M. 39

	List of hazards <i>Gefährdungsliste</i> Liste des risques <i>Lista dei rischi</i>	Safety Measures <i>Sicherheitsmaßnahmen</i> Consignes de sécurité <i>Misure di sicurezza</i>	Reference Standards <i>Bezugsnormen</i> Normes de référence <i>Norme di Riferimento</i>	Operating Instruction Ref. <i>Bezug Betriebsanleitung</i> Réf. instructions de fonctionnement <i>Rif. istruzioni operative</i>	Residual Risk <i>Restrisiken</i> Risque résiduel <i>Rischio residuo</i>
4. Hazard generated by noise - <i>Gefährdungen durch Lärm</i> - Risque dérivant de la pollution acoustique - <i>Rischio da inquinamento acustico</i>					
4.1	Loss of hearing <i>Gehörverlust</i> Pertes de l'ouïe <i>Perdite dell'udito</i>	Noise is according to the norm <i>Lärmpegel gemäß der Norm</i> Niveau sonométrique conforme à la norme <i>Livello fonometrico secondo la normativa</i>	EN 292-1	WA.00505.TXEX M.24	NO - KEINE NON - NO
4.2	Communication difficulties <i>Verständigungsschwierigkeiten</i> Difficulté de communication <i>Difficoltà di comunicazione</i>	Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
5. Hazard generated by vibration - <i>Gefährdungen durch Schwingungen</i> - Risque dû aux vibrations - <i>Rischio dovuto alle vibrazioni</i>					
		Fix the screw conveyor to the ground or to a strong structure <i>Die Schnecke am Boden oder an einer soliden Struktur verankern</i> Ancrer la vis au sol ou à une structure solide <i>Ancorare la coclea al suolo o a una struttura solida</i>	EN 292-1	WA.00505.TXEX M.23	NO - KEINE NON - NO
6. Radiation Hazards - <i>Gefährdungen durch Strahlung</i> - Risques de radiation - <i>Rischi di radiazione</i>					
		Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
7. Hazards generated by materials processed - <i>Gefährdungen durch die gehandelten Medien</i> <i>Risques dus aux matériaux traités</i> - <i>Rischi dovuti ai materiali trattati</i>					
7.1	Contact or inhalation <i>Berührung oder Einatmung</i> Contact ou inhalation <i>Contatto o inalazione</i>	For such kind of materials, the plant manufacturer and/or the filter has to fit suitable special device. <i>Für solche Medien ist der Anlagenplaner bzw. -aufsteller dafür verantwortlich, geeignete Sondermaßnahmen zu treffen.</i>			
7.2	Fire and Explosion <i>Brand oder Explosion</i> Incendie et explosion <i>Incendio ed esplosione</i>	Pour ce type de matériaux le constructeur de l'installation ou le personnel responsable est tenu de prévoir des dispositifs spéciaux. <i>Per questo tipo di materiali il costruttore dell'impianto o l'addetto all'installazione è tenuto a predisporre opportuni dispositivi speciali</i>	EN 292-1	WA.00505 TXEX T.02 WA.00505 TXEX M.08	NO - KEINE NON - NO
7.3	Biological (viral/bacterial) <i>Biologisch (durch Viren/Bakterien)</i> Biologique (viral/bactérien) <i>Biologico (virale/batterico)</i>				
8. Hazards generated by neglecting ergonomic principles - <i>Gefährdungen durch die Nichtbeachtung der ergonomischen Richtlinien</i> <i>Risques dus à l'inobservation des principes ergonomiques</i> - <i>Rischi dovuti all'inosservanza dei principi ergonomici</i>					
		Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
9. Hazards combination - <i>Kombination der Gefährdungen</i> - Combinaison de risques - <i>Combinazione di rischi</i>					
		Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
10. Hazards generated by failure of energy supply - <i>Gefährdungen durch eine Störung in der Energieversorgung</i> <i>Risques produits par une panne du secteur d'alimentation</i> - <i>Rischi generati da un guasto nella rete di alimentazione</i>					
10.1	Failure of energy supply <i>Störung im Versorgungsnetz</i> Panne dans le secteur d'alimentation <i>Gusto nella rete di alimentazione</i>				
10.2	Unexpected ejection of parts <i>Unerwarteter Ausstoß von Teilen</i> Ejection inattendue de pièces <i>Espulsione inaspettata di pezzi</i>	Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			
10.3	Failure of control system <i>Störung in der Steuerung</i> Avarie du système de contrôle <i>Avaria del sistema di controllo</i>				
10.4	Errors of fitting - <i>Passungsfehler</i> Erreurs d'accouplement <i>Errori di accoppiamento</i>				
11. Hazards generated by missing of safety related measures <i>Gefährdungen durch die Nichtbeachtung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen</i> <i>Risques dus à l'absence de mesures concernant la sécurité</i> <i>Rischi dovuti alla mancanza di misure legate alla sicurezza</i>					
		Not applicable - <i>Nicht anwendbar</i> Non applicable - <i>Non applicabile</i>			

N.B. Rights reserved to modify technical specifications

N.B. Angaben ohne Gewähr. Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

N.B. Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elles peuvent être modifiées à tout moment.

N.B. Tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.



WAM®

WAM S.p.A.
Via Cavour, 338
I - 41030 Ponte Motta
Cavezzo (MO) - ITALY

tel +39 / 0535 / 618111
fax +39 / 0535 / 618226
e-mail info@wamgroup.it
internet www.wamgroup.com
videoconferenze + 39 / 0535 / 49032